

# 富士宮市個別施設計画（案）

令和8年3月

富士宮市



## 目 次

<b>第1章 計画の概要</b>	
1. 背景と目的.....	1
2. 計画の位置付け.....	1
3. 計画期間.....	2
4. 対象施設.....	2
<b>第2章 長寿命化に向けた取組実績</b>	
1. 劣化状況調査等の実施.....	3
2. 施設カルテによる情報共有.....	9
<b>第3章 施設整備の基本的な考え方</b>	
1. 対策の優先順位の考え方.....	10
2. 長寿命化・更新周期の考え方.....	10
<b>第4章 施設類型ごとの個別施設計画</b>	
1. 地域活性化施設.....	12
2. 社会教育施設.....	17
3. スポーツ施設.....	29
4. 観光・産業施設.....	29
5. 小学校.....	32
6. 中学校.....	54
7. その他学校施設.....	67
8. 医療・保健・福祉施設.....	69
9. 児童クラブ.....	74
10. 保育園.....	82
11. 庁舎施設.....	90
12. 消防施設.....	95
13. 環境・衛生プラント.....	116
14. 市立病院.....	193
15. その他.....	197
<b>第5章 中長期における更新費用の推計等</b>	
1. 中長期の更新費用の推計.....	200
2. 効果検証.....	202
<b>第6章 長寿命化等の継続的運用方針</b>	
1. 情報管理.....	203
2. 計画の推進体制.....	203
3. PDCAサイクルの推進方針 .....	204
<b>資料編</b>	
資料1 対象施設一覧.....	205
資料2 実施計画一覧.....	210

## 第1章 計画の概要

### 1. 背景と目的


富士宮市（以下「本市」という。）が保有する公共施設は、建築後30年以上経過した建築物が全体の6割以上を占めており、今後、老朽化に伴う維持管理・更新費用が増大することが想定されます。一方で、人口減少と少子高齢化の進行によって税収の減少と社会保障費の増加が予測されることから、将来の公共施設の整備に対する財政不足が懸念されます。

このような状況に対応するため、本市では、公共建築物の効率的な長寿命化を目的とした「富士宮市公共建築物長寿命化計画」（以下「長寿命化計画」という。）を平成28年3月に策定し、公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めた「富士宮市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を平成29年3月に策定しました。その後、総合管理計画に基づくコスト削減とサービス水準の維持を目指した公共施設の再編を推進するため、令和2年3月に「富士宮市公共施設再編計画」（以下「再編計画」という。）を策定しました。

「富士宮市個別施設計画」（以下「個別施設計画」という。）は、総合管理計画との整合を図り、長寿命化計画及び再編計画の考え方を踏まえ、施設ごとの具体的な取組方針等を示し、建築物の長寿命化及び更新時期の平準化並びに財政負担の軽減を図ることで、行政サービスの質の維持・向上及び持続可能な財政運営の両立を目的とするものです。

### 2. 計画の位置付け

個別施設計画は、長寿命化計画及び再編計画に示す、施設管理と施設総量の適正化の取組を推進するための計画として、図1-1のとおり位置付けます。

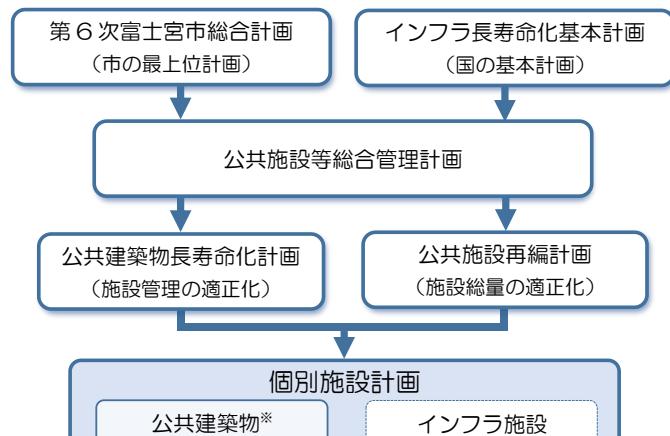

※ 本計画の対象

図1-1 個別施設計画の位置付け

表1-1 本計画以外の個別施設計画

計画名	策定年月	備考
市営住宅長寿命化計画	令和3年3月	令和8年度 中間見直し
スポーツ施設ストック適正化計画	令和3年3月	市民体育館、市民プール、B&G海洋センターを除く

### 3. 計画期間

計画期間は、総合管理計画に基づき、令和8（2026）年度から令和38（2056）年度までの31年間とし、再編計画の改訂時期に合わせて見直しを行います。

### 4. 対象施設

個別施設計画の対象は、155施設、263棟です（市営住宅長寿命化計画の対象施設を除く。）。

表 1-2 対象施設

施設分類	施設数	棟数	施設内訳	部署名
地域活性化施設	6	6	交流センター（4）、（旧）富士根南公民館	市民交流課
			柚野の里活性化施設	農業政策課
社会教育施設	8	9	公民館（6）	社会教育課
			図書館（2）	中央図書館
	3	3	市民文化会館、埋蔵文化財センター 郷土資料館内房収蔵庫	文化課
スポーツ施設	3	3	市民体育館、市民プール、B&G海洋センター	スポーツ振興課
観光・産業施設	4	5	富士山天母の湯、道の駅朝霧高原 白糸の滝観光案内所、新稻子ユ・トリオ	観光課
小・中学校	36	121	小学校（23） 中学校（13）	教育総務課
その他学校施設	1	1	市立学校給食センター	学校給食センター
医療・保険・福祉施設	6	6	保健センター・救急医療センター	健康増進課
			総合福祉会館	福祉企画課
			長生園	福祉総合相談課
			あすなろ園、療育支援センター	障がい療育支援課
			児童館	子ども未来課
児童クラブ	15	15	児童クラブ（15）	子ども未来課
保育園	13	13	保育園（13）	保育支援課
庁舎施設	5	6	市役所	契約管理課
			出張所（4）	北山出張所 上野出張所 白糸出張所 芝川出張所
消防施設	47	48	消防署（7）	消防総務課
			分団詰所（40）	警防救急課
環境・プラント施設	4	12	富士宮聖苑	環境企画課
			清掃センター、鞍骨沢最終処分場	清掃センター
			衛生プラント	下水道課
市立病院	1	10	富士宮市立病院	病院管理課
その他	3	5	富士山環境交流プラザ、白糸自然公園	花と緑と水の課
			若者チャレンジ支援施設	企画戦略課

※ 再編計画において設定した評価分類を採用

## 第2章 長寿命化に向けた取組実績

### 1. 劣化状況調査等の実施

建築物の劣化状態を詳細に把握するため、「劣化状況調査」及び「躯体健全度調査」を行いました。

各施設の調査結果については、「第4章 施設類型ごとの個別施設計画」に掲載します。

なお、文化施設、スポーツ施設、学校施設については、各施設で実施した劣化状況調査の結果を掲載します。これら施設の調査項目と評価方法を「ウ 文化施設・スポーツ施設・学校施設の調査項目・評価方法」に掲載します。

#### (1) 劣化状況調査の概要

建築物の躯体、屋根、外部、電気設備及び機械設備の各部位について調査し、評価基準により劣化度を評価しました。

#### ア 調査項目

調査は、表2-1の大項目の各部位について行いました。

表2-1 調査項目

工事種別	区分	大項目	表示*	工事種別	区分	大項目	表示*	
建築	躯体	躯体	躯体	電気	電力貯蔵・発電	自家発電設備	発電	
	屋根	屋根・屋上	屋根		電力貯蔵・発電	蓄電池設備		
	屋根	屋上雑			電力貯蔵・発電	無停電電源設備(UPS)		
	外部	外壁	外部		受変電	受変電設備	受変電	
	外部	外壁雑			避雷・野外	避雷・接地設備	避雷	
	外部	外部天井			給排水衛生	給湯設備	衛生	
	外部	外部建具			給排水衛生	冷温熱源設備		
	外部	外部床			給排水衛生	熱源関連機器		
電気	その他	防火防煙区画類	その他	機械	給排水衛生	給水設備	排水	
	中央監視	中央監視制御設備	監視		給排水衛生	排水設備		
	通信・情報(防災)	自動火災報知設備	通信(防)		消火	消火設備	消火	
	通信・情報(防災)	非常放送設備			昇降機その他	搬送設備	昇降機	
	通信・情報(防災)	警報・表示設備			排煙	機械排煙設備	排煙	
	通信・情報(防災)	防排煙制御設備			空調・換気	空調・換気設備	空調	
	電力	非常照明・誘導灯	電力		自動制御	自動制御設備	制御	
					自動制御	中央監視制御設備		

\* 施設の劣化状況調査結果において区分を簡略化した表現

## イ 評価方法

調査は、詳細な部位ごとに目視等により不具合(異常、故障等)の有無についてを行い、調査結果を表 2-2に基づき、A～E の 5 段階で評価しました。

表 2-2 劣化度判定基準

劣化度	状態
A	<ul style="list-style-type: none"><li>・課題は見出せない。</li><li>・他の法定（自主）点検でも課題が見出せない。</li><li>・近々には大規模な修繕が不要と考えられる。</li></ul>
B	<ul style="list-style-type: none"><li>・軽微な課題が見られる。</li><li>・他の法定（自主）点検で軽微な課題が指摘されている。</li><li>・近々には大規模な修繕が不要と考えられる。</li></ul>
C	<ul style="list-style-type: none"><li>・3～5年以内に対策が必要</li><li>・他の法定（自主）点検で3～5年以内に対策の必要性が指摘されている。</li><li>・対策により近々には大規模な修繕が不要と考えられる。</li></ul>
D	<ul style="list-style-type: none"><li>・早い段階（来年度、再来年度）に対策が必要</li><li>・他の法定（自主）点検で早い段階での対策の必要性が指摘されている。</li><li>・近い将来大規模な修繕が必要になる可能性が高い。</li></ul>
E	<ul style="list-style-type: none"><li>・安全性・業務上重大な課題があり、緊急（本年度中位）に対策又は対策のための調査が必要</li><li>・他の法定（自主）点検で重大な課題、及び調査が求められている。</li><li>・至急大規模な改修が必要と考えられる。</li></ul>
Z	<ul style="list-style-type: none"><li>・劣化評価なし（劣化状態を確認できない場合など）</li></ul>

注)「富士宮市公共建築物長寿命化計画（平成 28 年 3 月）」より出典

## ウ 文化施設・スポーツ施設・学校施設の調査項目・評価方法

文化施設、スポーツ施設、学校施設の調査項目と評価方法は以下のとおりです。

### (ア) 文化施設の調査項目と評価方法

- 調査項目：建築（構造、構造部、屋根・屋上、外壁、内部）、機械設備、電気設備
- 評価方法

表 2-3 評価基準基準（文化施設）

評価	評価基準
A	おおむね良好
B	部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C	広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）
D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えてる) (設備が故障し、施設運営に支障を与えてる) 等

※出典：「富士宮市文化施設個別施設計画（令和3（2021）年3月策定）」における劣化状況調査による。A～Dの4段階で評価。

### (イ) スポーツ施設の調査項目と評価方法

- 調査項目：漏水、屋根、外壁、内装、設備、室内環境、フロア、水泳プール、特定天井、落下防止、災害対策、バリアフリー
- 評価方法

表 2-4 評価基準基準（スポーツ施設）

評価	評価基準
A	・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理することができると判断される施設。
B	・全体的に健全だが、部分的な劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性は低いが、維持保全による管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要と判断される施設。
C	・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながる恐れはないが、利用し続けるためには部分的な補修若しくは更新が必要と判断される施設。
D	・全体的に顕著な劣化がある。 ・重大な事故につながる恐れがあり、施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、若しくは更新が必要と判断される施設。

※出典：「富士宮スポーツ施設ストック適正化計画（令和3（2021）年3月策定）」における健全度等の評価結果による。A～Dの4段階で評価。

#### (ウ) 学校施設（小学校、中学校）の調査項目と評価方法

○調査項目：屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備

○評価方法

表 2-5 評価基準基準（小学校、中学校）

評 価	評 価 基 準
A	概ね良好
B	部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C	広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）
D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えてる) (設備が故障し施設運営に支障を与えてる) 等

※出典：「富士宮市学校長寿命化計画（個別施設計画）（令和3（2021）年2月策定）」における健全度の評価結果による。A～D の4段階で評価。

## (2) 軸体健全度調査の概要

老朽化が進行している鉄筋コンクリート造の建築物を対象に、コンクリート圧縮強度、コンクリート中性化深さ、鉄筋のかぶり厚さ、鉄筋の発錆状況について調査を行い、構造軸体の健全性を評価します。

### ○ コア採取調査※<sup>1</sup>

【調査項目】圧縮強度※<sup>2</sup>、中性化深さ※<sup>3</sup>

### ○ はつり調査（外壁）※<sup>4</sup>

【調査項目】鉄筋のかぶり厚さ※<sup>5</sup>、鉄筋の発錆状況、鉄筋径

- ※1 コア採取調査とは、壁等の軸体から円柱状のコンクリート供試体を抜き取り調査すること。




採取したコンクリートコア

- ※2 圧縮強度とは、コンクリートに圧縮力を与えて破壊したときの強さを数値で表したものであり、コンクリートがどれだけの力に耐えられるかを示すもの



圧縮強度試験中の状況

- ※3 中性化深さとは、コンクリート表面から内部に進行した中性化の深さをいう。なお、中性化とは、空気中の二酸化炭素などの作用により、コンクリートのアルカリ性が低下する現象のこと。鉄筋コンクリート構造物に使用されている鉄筋は、コンクリートがアルカリ性に保たれることにより腐食しないよう保護されている。中性化が鉄筋位置まで達すると防錆機能が失われることで鉄筋が腐食し、コンクリートのひび割れや剥離などの原因となる。

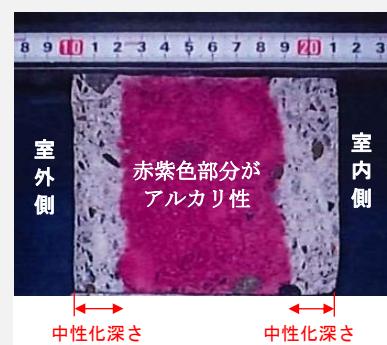

コンクリートの中性化深さ

- ※4 はつり調査とは、壁等のコンクリート面を削り、鉄筋を露出させて状態を調査すること。

- ※5 鉄筋のかぶり厚さとは、コンクリート表面から、コンクリート内の鉄筋までの最小距離のこと。かぶり厚さが基準値に満たないと、中性化が鉄筋位置まで達する期間が短くなり、また、熱に弱い鉄筋を保護するコンクリートの耐火被覆としての機能が低下する。



はつり調査及び鉄筋のかぶり厚さ

## ア 調査対象施設

躯体健全度調査は、次のいずれの条件にも該当する建築物を対象とします。なお、未利用施設については、今後の方針が明確でない建築物のみ対象とします。

- ・旧耐震基準で建築された鉄筋コンクリート建築物
- ・過去に耐震診断を実施していない建築物

注) 調査対象施設及び調査結果は、P19、P84、P148 に記載

## イ 評価方法

躯体の健全度は、表 2-6 及び表 2-7 に基づき評価しました。

表 2-6 コンクリート評価基準

評価項目	評価方法	評価基準
コンクリートの圧縮強度	コンクリート供試体の圧縮強度を測定する。	3.5N/mm <sup>2</sup> 以上であれば健全
コンクリートの中性化深さ	コンクリート供試体の割裂面にフェノールフタレインを噴霧し、赤紫色に変化しない部分により中性化深さを測定する。	室外側 30 mm 以下、室内側 50 mm 以下であれば健全
鉄筋のかぶり厚さ	はつり調査により鉄筋を露出させ、コンクリート表面から鉄筋までの厚さを測定する。	30 mm 以上であれば健全
鉄筋の発錆状況	はつり調査により鉄筋を露出させ、鉄筋の発錆状態を確認する。	5段階で評価 (表 2-4 を参照)

表 2-7 鉄筋腐食度判定基準

腐食度	状態
腐食なし	腐食を認めず (施工時の状況を保ち、以降の腐食が認められない)
A	点錆程度の表面的な腐食 (部分的に腐食が認められる軽微な腐食)
B	全体に表面的な腐食 (表面の大部分が腐食している、部分的に断面が欠損している)
C	浅い孔食等断面欠損の軽微な腐食 (鉄筋の全周にわたり断面の欠損がある)
D	断面欠損の明らかな著しい腐食 (鉄筋の断面が当初の 2/3 ~ 1/2 位欠損している)

注 1) 「国土開発技術センター建築物耐久性向上技術普及委員会編による区分」より出典

注 2) () 中は「日本コンクリート工学会：海洋コンクリート構造物による防食指針による分類」より出典

## 2. 施設カルテによる情報共有

「施設カルテ」とは、本市が所有する公共施設の基本情報、整備状況、コスト状況及び利用状況などに関する情報を集約したものです。

施設カルテは、施設の現状について市民と情報を共有するツールとして公表しています。

## ■ 施設カルテ

■ 施設基本情報			
施設名称			
施設住所			
設置目的			
設置根拠			
		現況写真	
		指定避難所	
施設所管部 運営 當直運営法 施設管理者	建 物 用途 施設管理者	取得価額	千円 土 地 面積 m <sup>2</sup>
		施設用途 耐震床積	地区 用途地域 駐在場 台





■ 収支状況		(千円)		
		〇〇年	〇〇年	〇〇年
市 の 使 用 経 費	委託料			
	手数料(保守点検費)			
	修繕料			
	電気			
	ガス(都市ガスLP)			
	上下水道			
	その他(燃料費)			
	使用料及び賃借料			
	工事請負費			
	その他経費			
人件費				
指定管理料				
支出計				

市の の 収入	負担金・使用料 貸付料・目的外使用料 その他収入			
	収入計			

### 支出計／延床面積

■ 利用状況		〇〇年	〇〇年	〇〇年
I	年間利用人數(人)			
	年間利用回数(回)			
	年間利用可能コマ数			
II	利用率(%)			
	年間利用人數(人)			
	年間開館日数(日)			
III	(日当りの平均利用人數)			
	年間利用人數(人)			
	年間開館日数(日)			
IV	(日当りの平均開館回数)			
	日当りの貸出冊数(冊)			
	入居戸数(戸)			
V	全戸数(戸)			
	入居率(%)			
	生徒数(在籍・出向含む人)			
VI	定員(人)			
	クラス数			

**■ 利用者一人当たりの行政負担費用 (円/人)**

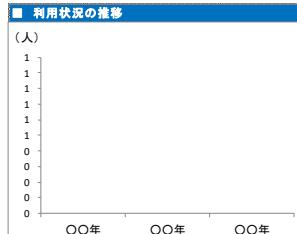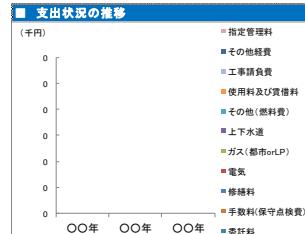

## 第3章 施設整備の基本的な考え方

### 1. 対策の優先順位の考え方

長寿命化計画では、将来的な人口減少による財源不足に対応するため、公共建築物の目標耐用年数を70年と定めました。また、再編計画では、「再編の基本的な考え方」や「施設評価」の結果から課題を抽出し、総合管理計画や既存計画等を反映した総合的な視点から、施設ごとの再編方針を示しました。

このことから、目標耐用年数に向けた長寿命化改修を行うことを原則とし、再編計画にて長寿命化以外の方針が示された施設については、再編方針に向けた検討を行います。

対策の優先順位については、劣化状況調査、躯体健全度調査及び耐震性に基づき算出した保全優先度に併せて、施設所管課とのヒアリングや協議を行いながら決定します。

### 2. 長寿命化・更新周期の考え方

#### (1) 改修・更新周期

目標耐用年数まで建築物・機能を良好な状態で維持するため、以下のような改修周期等により計画的な保全を図ります。

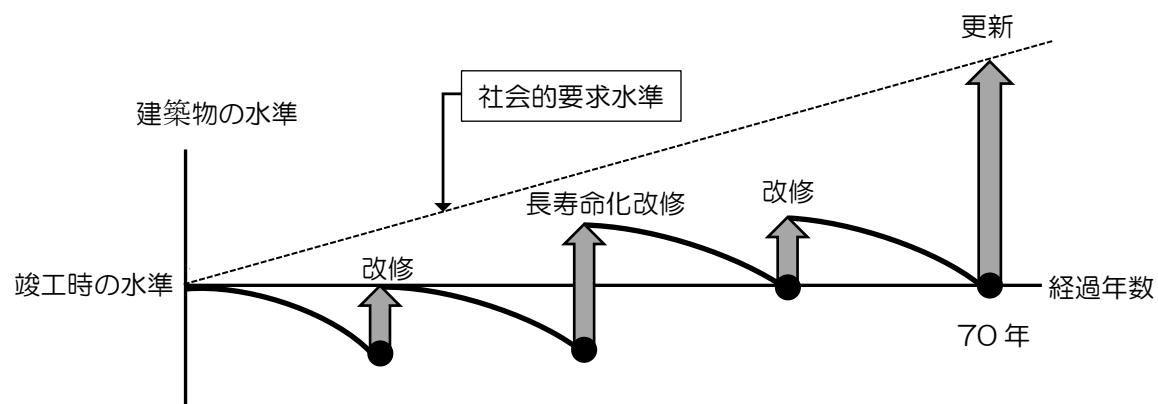


図3-1 改修周期パターン（イメージ）

## (2) 長寿命化改修

長寿命化改修工事は、劣化状況調査の結果等に基づき、棟単位で保全優先度を決め実施します。

### ■ 保全優先度の算出手法

保全優先度は、次の式によって棟ごとに算出します。

$$\text{棟の保全優先度} = \text{棟の平均劣化度} \times \text{耐震性能ランクによる補正值}$$

NO	項目	内容
①	部位重要度の合計	建築物を構成する部位に与えられた重要度※の合計
②	劣化度の合計	劣化状況調査結果が「D」又は「E」判定となった部位の劣化度（部位重要度×劣化指数（D=0.75、E=1））の合計
③	偏差値/50	部位数から偏差値を算出（施設規模の指標）
④	棟の平均劣化度	$(\text{②} \div \text{①}) \times \text{③}$
⑤	耐震性能ランクによる補正值	Ia = 1.0 、 Ib = 1.25（東海地震に対する耐震性能ランク）
⑥	棟の保全優先度	④ × ⑤

※ 部位の重要度に応じて5段階（100、75、50、25、5）の点数を付与

## 第4章 施設分類ごとの個別施設計画

### 1. 地域活性化施設

表 4-1 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士宮駅前交流センター	本館	平成25年12月(2013.12)	12	13	—	1,441.10	RC	I a
大富士交流センター	本館	平成27年6月(2015.6)	10	2	—	1,314.09	RC+S	I a
富丘交流センター	本館	令和3年3月(2021.3)	5	2	—	1,122.02	S	I a
富士根交流センター	本館	令和7年12月(2025.12)	1	2	—	1,169.54	S	I a
袖野の里活性化施設	集会場	平成23年6月(2011.6)	14	1	—	236.64	W	I a
(旧)富士根南公民館	本館	平成2年3月(1990.3)	36	2	—	653.44	RC	I a

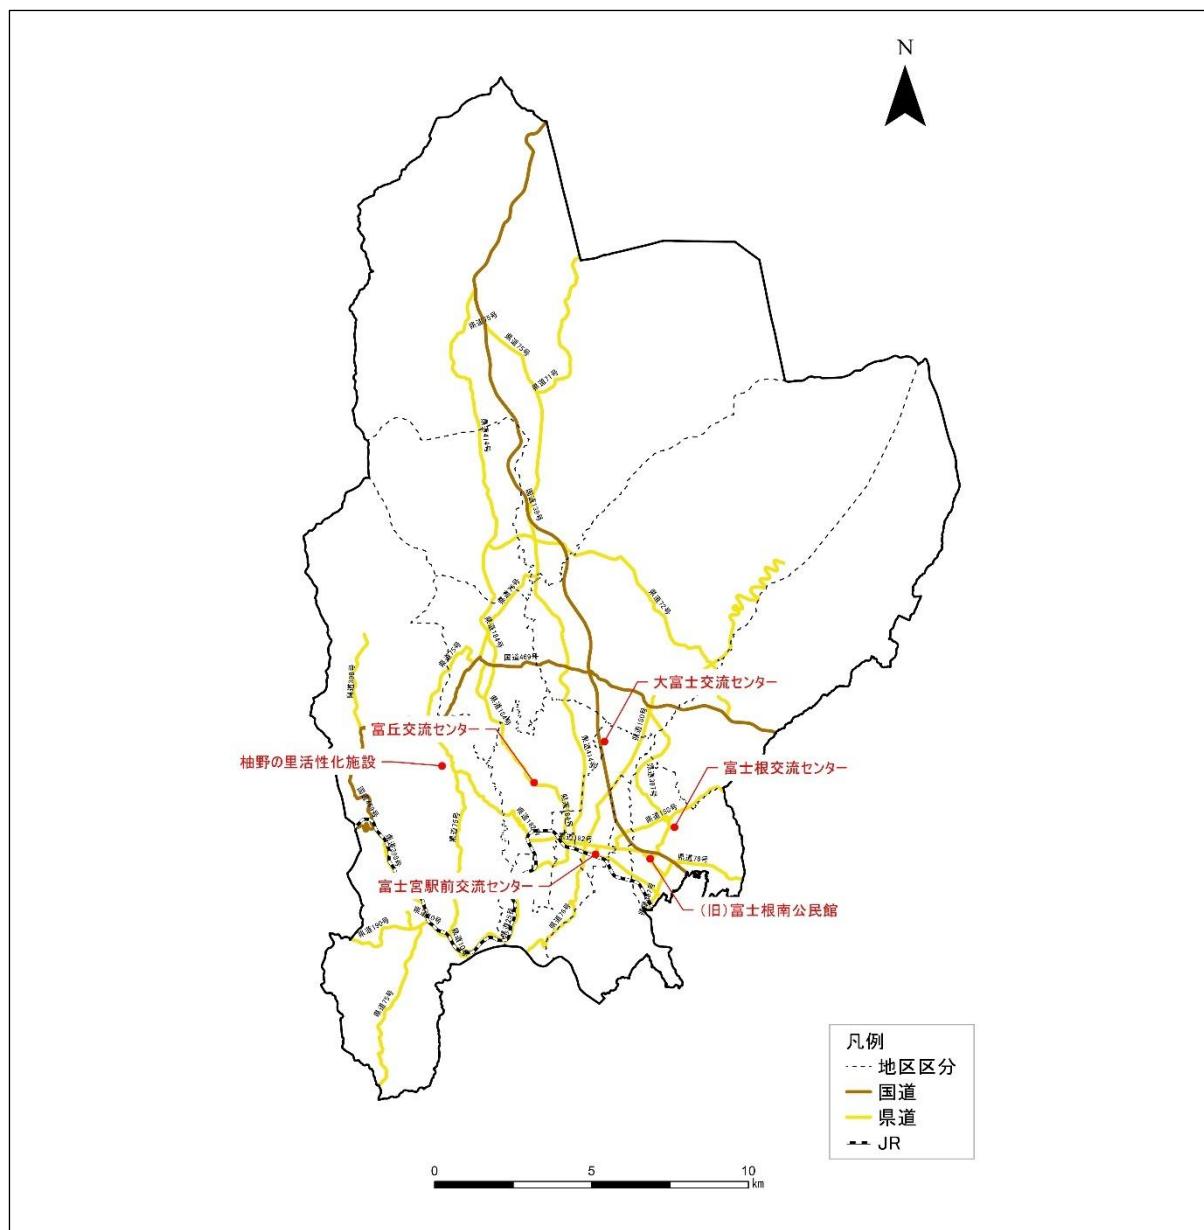


図 4-1 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-2 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
富士宮駅前交流センター	本館	A	A	C	A	—	—	A	A	A	A	—	A	—	A	—	A	—
大富士交流センター	本館	A	A	C	A	—	—	A	A	A	A	—	A	—	A	—	A	—
富丘交流センター	本館	令和2年度竣工のため未実施																
富士根交流センター	本館	令和7年度竣工のため未実施																
柿野の里活性化施設	集会場	A	A	C	A	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—	A	—	
(旧)富士根南公民館	本館	平成30年度長寿命化改修実施のため未実施																

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
駅前交流センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後12年が経過しています。</li> <li>運営は指定管理者により行われています。</li> <li>民間の共同住宅（マンション）の1階・2階部分（市所有）を施設として利用しています。</li> <li>改修や修繕は、国土交通省の基準をもとに策定され、管理組合で承認された長期修繕計画に基づき行われる予定であり、市も持分に応じた修繕積立金を負担しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の緊急避難場所に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な緊急避難場所機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
大富士交流センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後10年が経過しています。</li> <li>運営は指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 5 年が経過しています。 ・運営は指定管理者により行われています。
富丘交流センター	現状	・機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。
	課題	・災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。 ・敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～1.0m未満の区域に指定されています。
富士根交流センター	現状	・令和 7 (2025) 年度に建築されました。
	課題	・災害時の地区本部に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な地区本部機能の確保という点について考慮する必要があります。 ・敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満の区域に指定されています。
柚野の里活性化施設	現状	・建築後 14 年が経過しています。 ・運営は、指定管理者により行われています。
	課題	・静岡県による「柚野の里地区」整備事業の拠点施設として整備され、県からの移譲を受けた施設です。そのため、施設の再編を検討する場合は、耐用年数及び利用目的に制約があることを考慮する必要があります。
(旧) 富士根南公民館	現状	・建築後 36 年が経過しています。 ・平成 30 (2018) 年度に長寿命化改修を実施しました。
	課題	・敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～1.0m未満の区域に指定されています。

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士宮駅前交流センター	本館	令和4年度LED化改修	—	—	—
大富士交流センター	本館	—	—	—	—
富丘交流センター	本館	—	—	—	—
富士根交流センター	本館	—	—	—	—
柚野の里活性化施設	集会場	—	—	—	—
(旧)富士根南公民館	本館	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	改修 70,000千円	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
駅前交流センター	1,441.10			多機能化、集約化を検討	→
大富士交流センター	1,314.09			多機能化、集約化を検討	→
富丘交流センター	1,122.02			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～1.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討 多機能化、集約化を検討	→
富士根交流センター	1,169.54			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満)のため、施設の浸水対策について検討	→
柚野の里活性化施設	236.64				→
(旧) 富士根南公民館	653.44		用途変更及び多機能化改修を実施	敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～1.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## 2. 社会教育施設

表 4-3 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
南部公民館	公民館	昭和58年 6月 (1983. 6)	42	2	—	601.95	RC	I a
西公民館	公民館	平成 9年 3月 (1997. 3)	29	2	—	935.94	RC	I a
富士根北公民館	公民館	昭和60年 3月 (1985. 3)	41	2	—	604.28	RC	I a
芝川公民館	公民館	平成17年 1月 (2005. 1)	21	2	1	2,245.82	RC	I a
柿野公民館	公民館	昭和49年 1月 (1974. 1)	52	2	—	388.09	RC	I a
	別館	昭和60年 3月 (1985. 3)	41	2	—	221.00	S	I a
芝川公民館内房分館	公民館	昭和56年 1月 (1981. 1)	45	2	—	343.84	RC	I a
富士宮市立中央図書館	図書館	昭和64年 1月 (1989. 1)	37	2	1	3,802.06	RC	I a
富士宮市立西富士図書館	図書館	平成 5年 2月 (1993. 2)	33	1	—	622.55	S	I a
市民文化会館	会館	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	3	1	8,252.72	SRC	III
埋蔵文化財センター	本館	平成 7年 1月 (1995. 1)	31	1	—	1,372.85	RC	I a
郷土資料館内房収蔵庫	倉庫	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	1	—	253.90	S	未診断

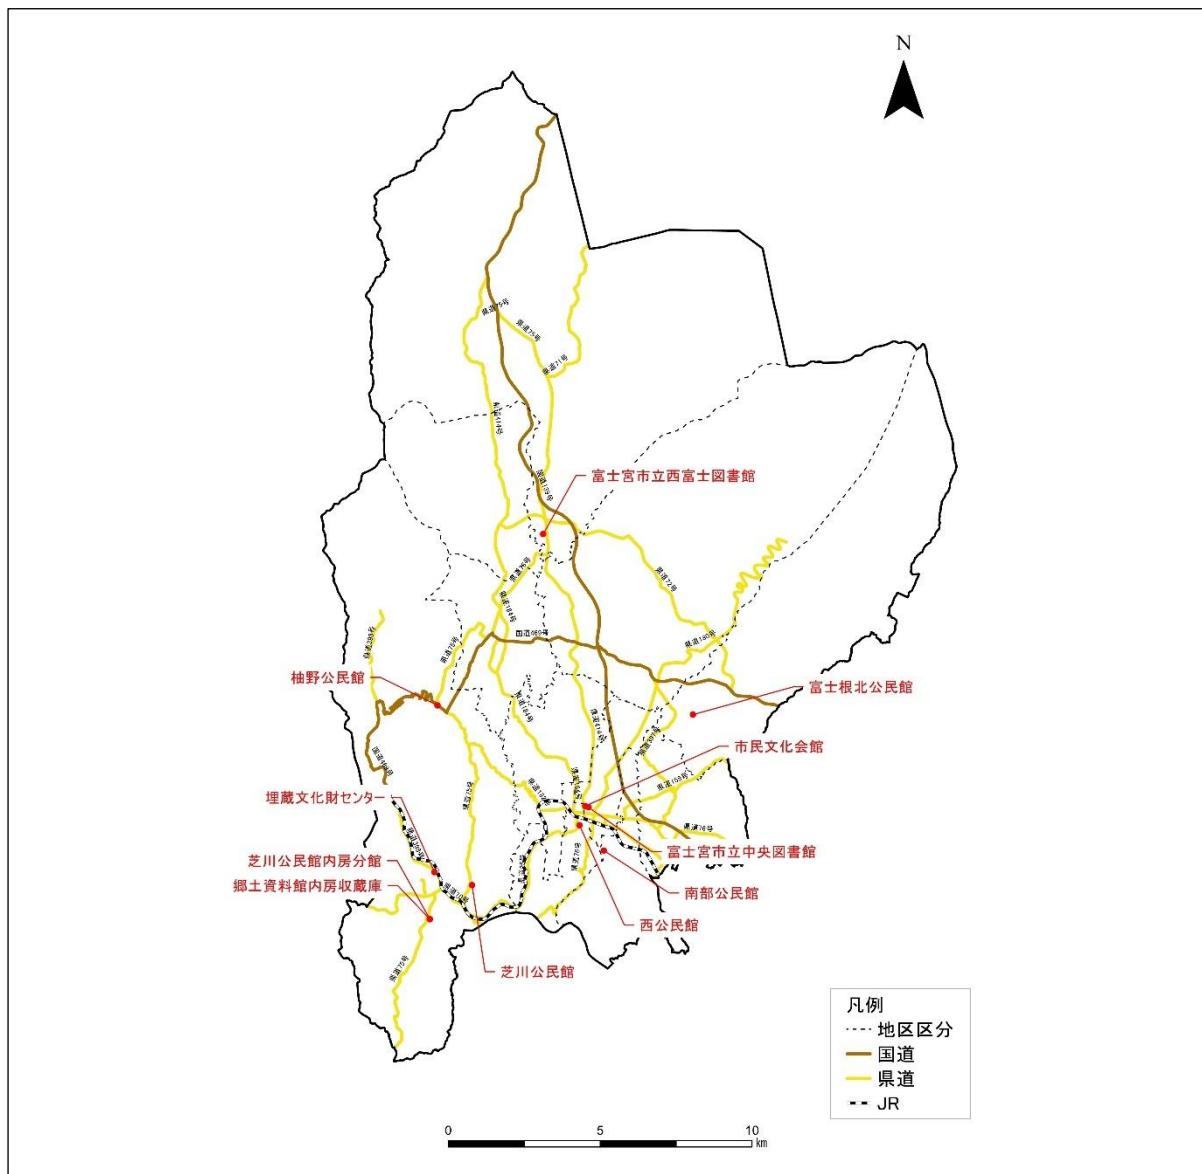


図 4-2 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

#### (ア) 劣化状況調査結果

表 4-4 施設の劣化状況調査結果（公民館、図書館）

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
南部公民館	公民館	令和 2 年度及び令和 7 年度長寿命化改修実施																
西公民館	公民館	令和 6 年度長寿命化改修実施																
富士根北公民館	公民館	C	B	D	A	—	—	E	E	—	B	—	A	—	—	—	B	—
芝川公民館	公民館	C	C	E	D	—	—	A	A	A	A	—	B	B	A	B	B	B
袖野公民館	公民館	令和元年度長寿命化改修実施のため未実施																
	倉庫	C	E	D	—	—	—	A	A	—	—	—	—	—	—	—	A	—
芝川公民館内房分館	公民館	B	A	E	—	—	—	E	A	—	—	—	A	—	—	—	D	—
富士宮市立中央図書館	図書館	令和 3・4 年度長寿命化改修実施																
富士宮市立西富士図書館	図書館	令和 5 年度長寿命化改修実施																

注 1) 令和 2 (2020) 年度実施の劣化状況調査による。

注 2) 評価方法等は P. 4 参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

表 4-5 施設の劣化状況調査結果（文化施設）

施設名称	棟名称	建築				電気設備	機械設備
		構造部	屋根	外壁	内部		
市民文化会館	会館	D	C	B	C	B	B
埋蔵文化センター	本館	A	B	B	C	B	C
郷土資料館内房収蔵庫	倉庫	B	B	C	D	C	C

注 3) 「富士宮市文化施設個別施設計画（令和 3 (2021) 年 3 月策定）」における劣化状況調査による。A～D の 4 段階で評価。

## (イ) 構造躯体の健全性調査結果

表 4-6 構造躯体の健全性調査結果（公民館）

施設名称	棟名称	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	中性化深さ(mm)				鉄筋かぶり厚(mm)				
			箇所	筒元※		筒先※		柱頭		柱脚	
				最大	平均	最大	平均	かぶり厚 (最小値)	鉄筋腐食 状況	かぶり厚 (最小値)	鉄筋腐食 状況
柚野公民館	公民館	33.1	①	4.0	1.8	3.5	2.4	73	A	61	A
			②	9.5	6.3	16.5	14.9				
芝川公民館内房分館	公民館	36.9	①	3.0	2.4	20.5	16.8	44	A	65	A
			②	全面	全面	全面	全面				

注) 基準値は P. 6 参照

※ 筒元：室外側、筒先：室内側

### (柚野公民館)

- ・コンクリート圧縮強度、中性化深さ及び鉄筋のかぶり厚ともに基準値内です。

### (芝川公民館内房分館)

- ・コンクリート圧縮強度、鉄筋のかぶり厚については基準値内です。中性化深さについては、1ヶ所、全面的に中性化しています。

## イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
南部公民館	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 42 年が経過しています。</li> <li>令和 2 (2020) 年度及び令和 7 (2025) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>	<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の地区本部に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な地区本部機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
西公民館	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 29 年が経過しています。</li> <li>令和 6 (2024) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>	<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>災害時の地区本部に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な地区本部機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m～3.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
富士根北公民館	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 41 年が経過しています。</li> </ul>	<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
芝川公民館	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 21 年が経過しています。</li> <li>令和 7 (2025) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>	<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の緊急避難場所に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な緊急避難場所機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
柚野公民館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 41～52 年が経過しています。</li> <li>令和元（2019）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※及び機能ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> </ul>
芝川公民館内房分館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 45 年が経過しています。</li> <li>平成 30（2018）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 3.0m～5.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
富士宮市立 中央図書館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 37 年が経過しています。</li> <li>令和 3 (2021) 年度～令和 4 (2022) 年度にかけて長寿命化工事を実施しました。</li> <li>土日の利用者が比較的多く、日によっては駐車スペースの確保が難しい状況です。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>駐車場が不足しているため、多機能化を検討する際には、駐車場を含めた規模の適正化の検討が必要です。</li> <li>図書館機能を有する交流センターの整備が進んでおり、今後は、交流センターの整備と併せて施設の適正な規模及び配置について検討する必要があります。</li> <li>災害時の緊急避難場所に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な緊急避難場所機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
富士宮市立 西富士図書館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 33 年が経過しています。</li> <li>令和 5 (2023) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
市民文化会館	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 45 年が経過しています。</li> <li>令和 6 (2024) 年度～令和 8 (2026) 年度にかけて耐震補強を含めたリニューアル工事を実施中です。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>駐車場が不足しているため、施設の再編を検討する際には、建物だけではなく駐車場を含めた規模の適正化の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
埋蔵文化財センター	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 31 年が経過しています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 5.0m～10.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
郷土資料館 内房収蔵庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 45 年が経過しています。</li> <li>機能については埋蔵文化財センターに移しており、現在は使用されていません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※（ハード）及び機能※（ソフト）ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 3.0m～5.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
南部公民館	公民館	令和2年度長寿命化改修 (建築)  令和7年度LED化改修  令和7年度長寿命化改修 (電気)	—	—	—
西公民館	公民館	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	長寿命化改修 (建築) 56,000千円	—
富士根北公民館	公民館	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 97,000千円	—	—
芝川公民館	公民館	令和7年度長寿命化改修 (機械)	—	特定天井耐震改修 63,400千円  長寿命化改修実施設 計 13,860千円	—
柚野公民館	公民館	令和元年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	倉庫	—	—	—	—
芝川公民館内房分館	公民館	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
富士宮市立中央図書館	図書館	令和3年度長寿命化改修 (機械)  令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)  令和4年度内部改修  令和5年度1階床改修	—	—	—
富士宮市立西富士図書館	図書館	令和5年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
市民文化会館	会館	—	耐震補強、 長寿命化改修及び 環境改善工事 3,982,950千円  工事監理委託料 47,500千円	—	—
埋蔵文化財センター	本館	—	—	—	—
郷土資料館内房収蔵庫	倉庫	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
 注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
南部公民館	601.95			→	更新 多機能化
西公民館	935.94		長寿命化改修を実施		敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討
富士根北公民館	604.28		長寿命化改修を実施	→	更新 多機能化
芝川公民館	2,245.82		天井耐震改修を実施 交流センター化を実施		
柚野公民館	609.09		→	更新 多機能化	敷地全体が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討
芝川公民館内房分館	343.84			→	更新 民間への移譲を検討 敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ3.0m～5.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討
富士宮市立中央図書館	3,802.06				→
富士宮市立西富士図書館	622.55				→
市民文化会館	8,252.72		耐震補強を含めたりニューアル工事を実施	→	更新 多機能化、集約化
埋蔵文化財センター	1,372.85				敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ5.0m～10.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討
郷土資料館内房収蔵庫	253.90		除却を検討		

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

### 3. スポーツ施設

表 4-7 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士宮市民体育館	体育館	平成 1年12月(1989. 12)	36	2	—	8,398.44	RC+S	I a
富士宮市民プール	管理棟	平成 3年 7月(1991. 7)	34	3	—	3,541.91	RC	I a
B&G海洋センター	体育館	昭和61年 4月(1986. 4)	39	2	—	1,716.17	RC+S	I a

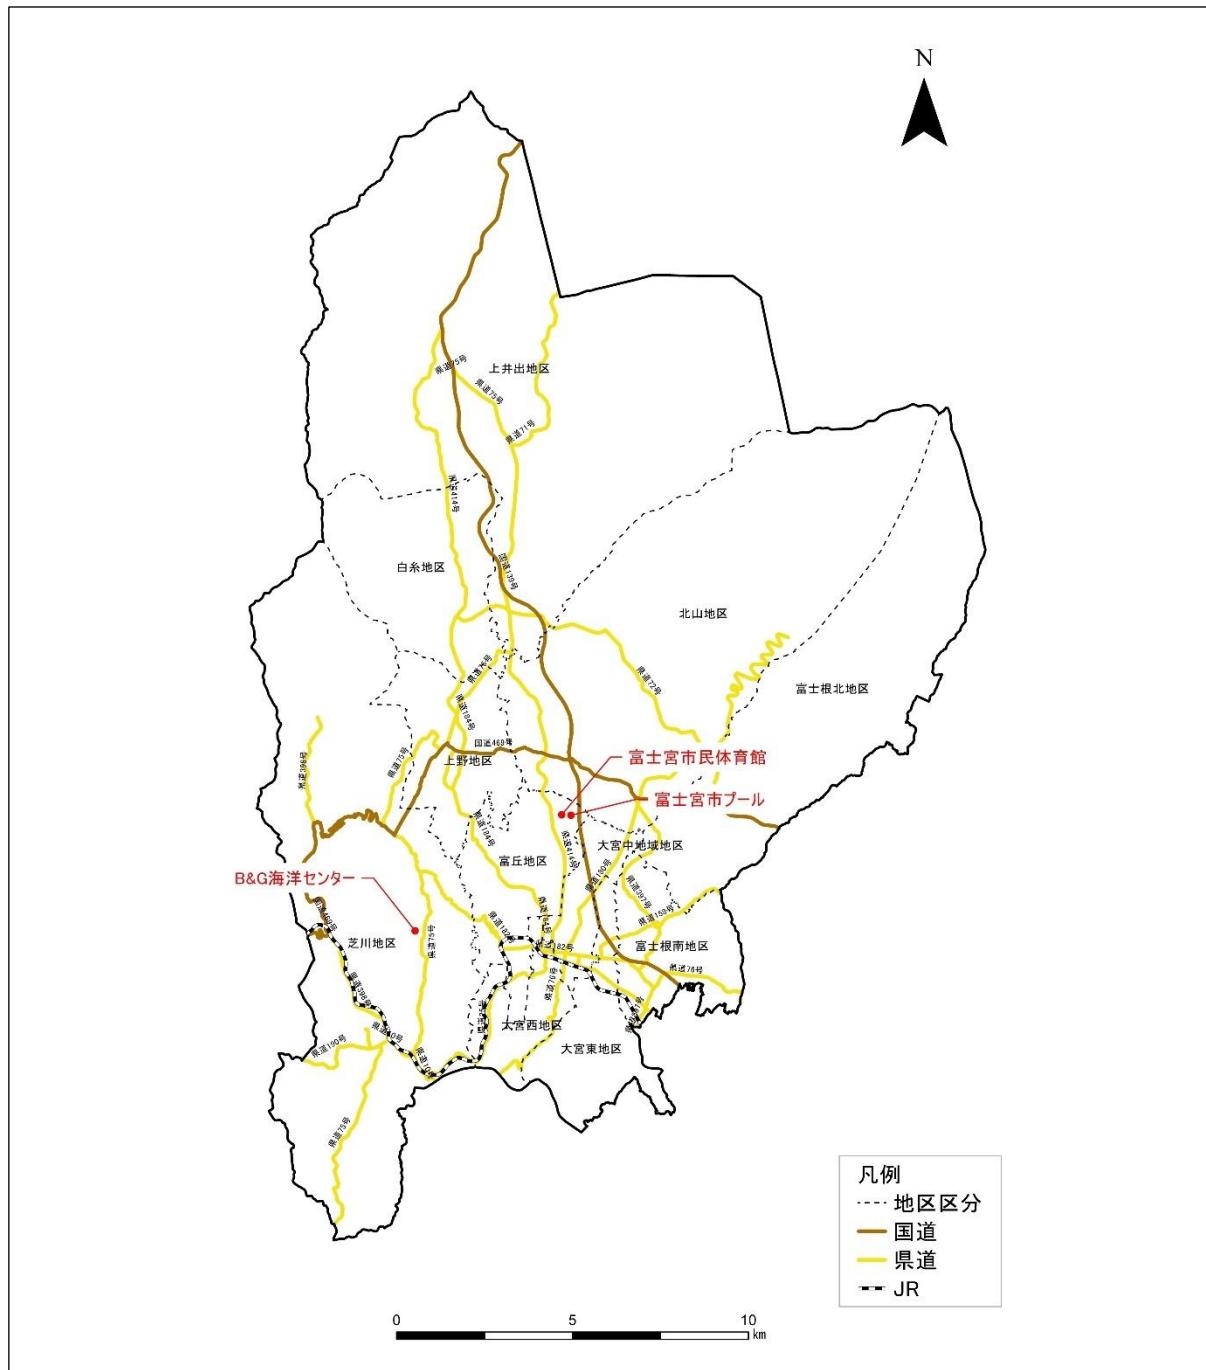


図 4-3 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-8 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	評価項目											
		漏水	屋根	外壁	内装	設備	室内環境	フロア	水泳プール	特定天井	落下防止	災害対策	バリアフリー
富士宮市民体育館	体育館	令和2・3年度長寿命化改修実施											
富士宮市民プール	管理棟	平成29年度長寿命化改修実施											
B&G海洋センター	体育館	A	A	B	B	B	A	B	—	—	—	A	C

注1)「富士宮スポーツ施設ストック適正化計画（令和3（2021）年3月策定）」における健全度等の評価結果による。A～Dの4段階で評価。

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
富士宮市民体育館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後36年が経過しています。</li> <li>令和2（2020）～令和3（2021）年度にかけて長寿命化改修を実施しました。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の緊急避難場所に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な緊急避難場所機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
富士宮市民プール	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後34年が経過しています。</li> <li>平成29（2017）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
B&G 海洋センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後39年が経過しています。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは0.5m未満～1.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士宮市民体育館	体育館	平成29年度吊り天井改修 (建築・電気)  令和元年度トイレ改修  令和2年度長寿命化改修 (機械)  令和2・3年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
富士宮市民プール	管理棟	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)  令和6年度屋内プール水槽 改修	—	—	—
B&G海洋センター	体育館	—	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 188,780千円	エアコン設置 100,415千円 LED化改修 16,512千円

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
富士宮市民体育館	8,398.44				→
富士宮市民プール	3,541.91				→
B&G海洋センター	1,716.17		長寿命化改修を 実施	敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸 水想定深さ0.5m未満～1.0m未満)のた め、地域の浸水想定及び施設の機能・規 模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、 移転等を含めて総合的に検討	→

凡例) 適切な維持管理の実施： →

#### 4. 観光・産業施設

表 4-9 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士山天母の湯	本館	平成10年 6月(1998. 6)	27	1	—	995.89	W	I a
道の駅朝霧高原	売店食堂・事務所	平成12年 2月(2000. 2)	26	2	—	697.72	S	I a
白糸の滝観光案内所	観光案内所・便所	平成25年 3月(2013. 3)	13	1	—	218.61	W	I b
新稻子川温泉ユ一・トリオ	本館	平成 5年 1月(1993. 1)	33	1	—	450.75	W	I a
	温泉棟	平成29年 3月(2017. 3)	9	1	—	449.13	S	I a

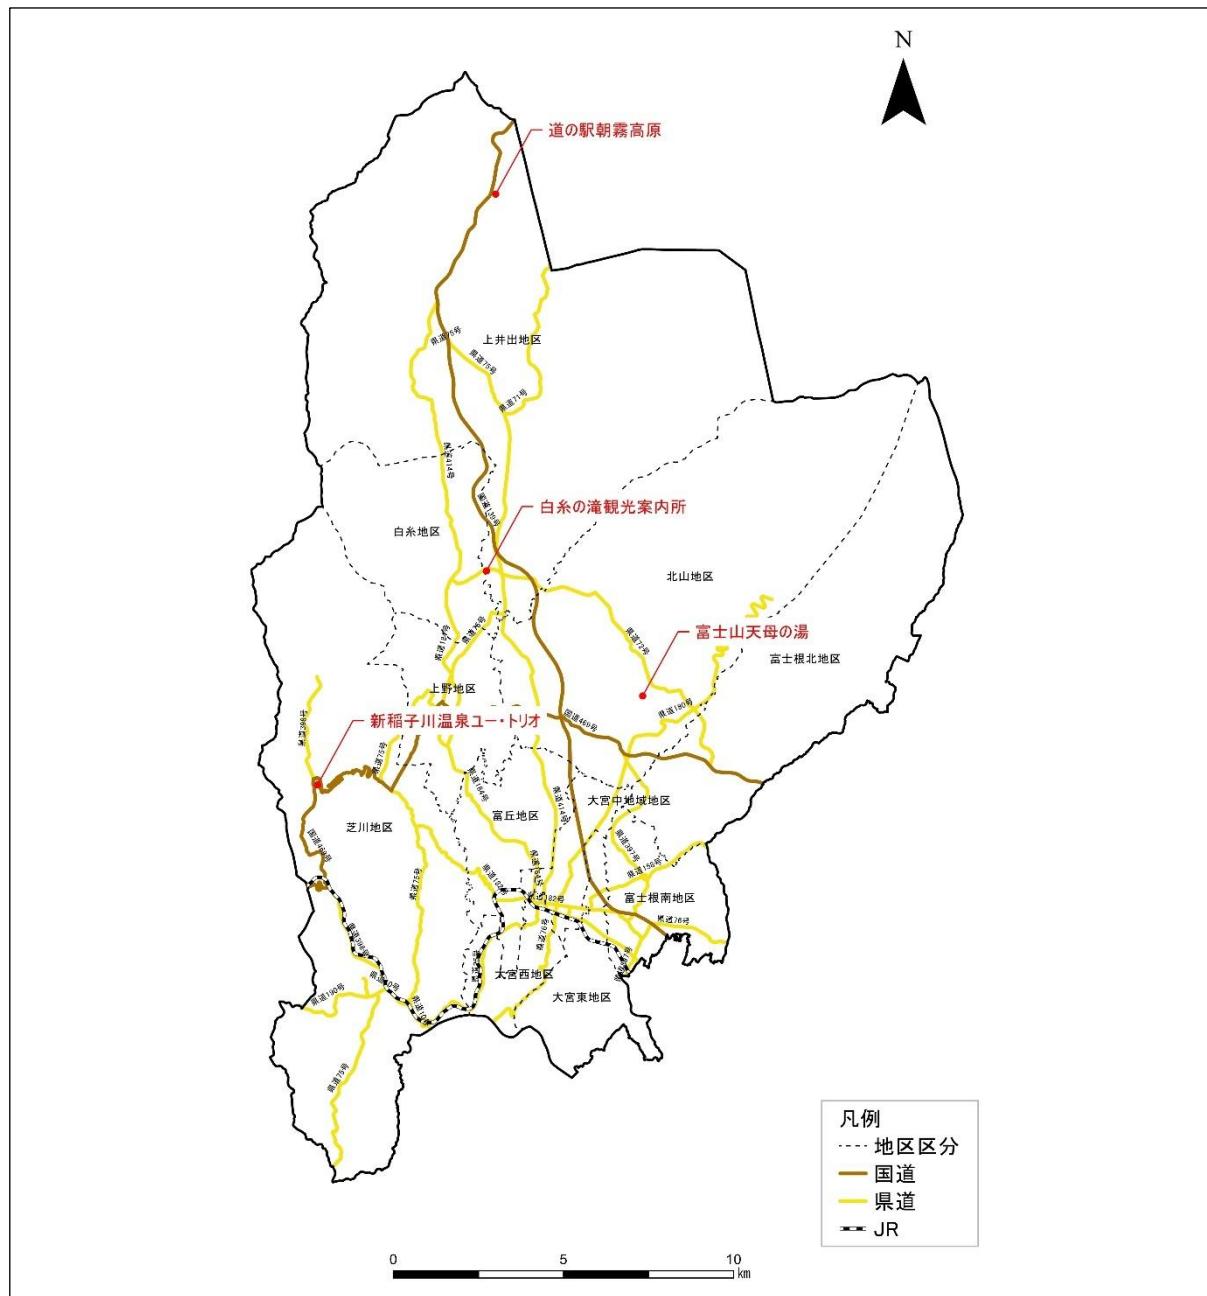


図 4-4 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-10 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
富士山天母の湯	本館	B	B	D	D	—	—	E	E	—	A	—	E	E	—	—	E	—
道の駅朝霧高原	売店食堂・事務所	平成30年度長寿命化改修実施のため未実施																
白糸の滝観光案内所	観光案内所・便所	A	A	C	—	—	—	—	—	A	—	—	A	—	—	—	A	—
新稻子川温泉ユー・トリオ	本館	A	C	E	D	—	—	E	A	—	A	—	B	A	—	—	E	—
	温泉棟	A	A	C	A	—	A	A	E	—	A	—	A	A	—	—	A	A

注1) 令和2（2020）年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP. 4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
富士山天母の湯	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後27年が経過しています。</li> <li>平成29（2017）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
道の駅朝霧高原	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後26年が経過しています。</li> <li>平成30（2018）年度に長寿命化改修を、令和5（2023）年度に増改築を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
白糸の滝観光案内所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後13年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは0.5m未満～10.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
新稻子川温泉 ユー・トリオ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後9～33年が経過しています。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは0.5m未満～5.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士山天母の湯	本館	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
道の駅朝霧高原	売店食堂・事務所	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械・電気) 令和5年度増改築	—	—	—
白糸の滝観光案内所	観光案内所・便所	—	—	—	—
新稻子川温泉 ユー・トリオ	本館	—	—	—	—
	温泉プール棟	令和6年度解体	—	—	—
	温泉棟	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
富士山天母の湯	995.89		民間移譲を検討		
道の駅朝霧高原	794.90				→
白糸の滝観光案内所	218.61			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～10.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→
新稻子川温泉ユー・トリオ	899.88			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～5.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

## 5. 小学校

表 4-11 対象施設 (1/2)

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
東小学校	教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	45	4	—	1,884.62	RC	I a
	屋内運動場	昭和58年 2月(1983. 2)	43	1	—	795.70	S	I a
黒田小学校	教室棟(南)	昭和46年 3月(1971. 3)	55	3	—	1,693.00	RC	I b
	管理教室棟	昭和48年 3月(1973. 3)	53	3	—	1,548.23	RC	I b
	普通教室棟	昭和52年 3月(1977. 3)	49	4	—	747.62	RC	I b
	教室棟(中)	昭和56年 3月(1981. 3)	45	3	—	431.66	RC	I a
	教室棟(南西)	昭和57年 3月(1982. 3)	44	3	—	408.99	RC	I a
	屋内運動場	昭和51年 3月(1976. 3)	50	1	—	725.00	RC+S	II
富士見小学校	普通教室・管理棟	昭和54年 5月(1979. 5)	46	3	—	3,908.46	RC	I a
	屋内運動場	令和 6年 8月(2024. 8)	1	1	—	774.00	S	I a
大宮小学校	教室棟	昭和53年 5月(1978. 5)	47	4	—	3,304.36	RC	I a
	管理教室棟	昭和54年 3月(1979. 3)	47	4	—	2,201.91	RC	I a
	屋内運動場	昭和60年 2月(1985. 2)	41	2	—	1,000.12	S	I a
	昇降棟	昭和53年 5月(1978. 5)	47	2	—	315.80	RC	I a
大富士小学校	教室棟(南・南東)	昭和57年 3月(1982. 3)	44	2	—	1,855.78	RC	I a
	教室棟(東)	昭和47年 2月(1972. 2)	54	3	—	1,406.00	RC	I b
	屋内運動場	昭和56年 3月(1981. 3)	45	1	—	998.15	S	I a
	管理教室棟	昭和51年 3月(1976. 3)	50	3	—	837.29	RC	I a
	普通教室棟	昭和54年 2月(1979. 2)	47	3	—	688.97	RC	I a
貴船小学校	教室棟(中)	昭和47年 2月(1972. 2)	54	3	—	1,573.44	RC	I b
	教室棟(西)	昭和49年 3月(1974. 3)	52	3	—	1,528.00	RC	I b
	管理教室棟	昭和58年 3月(1983. 3)	43	3	—	1,524.83	RC	I a
	屋内運動場	昭和53年 3月(1978. 3)	48	1	—	1,164.80	S	I a
西小学校	管理・特別教室棟・普通教室棟	昭和64年 1月(1989. 1)	37	2	—	2,827.40	RC	I a
	屋内運動場	昭和64年 1月(1989. 1)	37	1	—	996.47	S	I a
富丘小学校	管理教室棟・普通教室棟	昭和52年 3月(1977. 3)	49	3	—	2,035.00	RC	I b
	教室棟(東)	昭和45年 3月(1970. 3)	56	3	—	1,608.00	RC	I b
	屋内運動場	昭和61年 3月(1986. 3)	40	1	—	944.88	S	I a
	普通特別教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	45	3	—	904.26	RC	I a
富士根南小学校	教室棟(西)	昭和56年 3月(1981. 3)	45	3	—	1,852.97	RC	I a
	特別教室棟(西)・教室棟(南)	昭和50年 3月(1975. 3)	51	3	—	1,775.00	RC	I b
	屋内運動場	昭和55年 2月(1980. 2)	46	1	—	1,163.54	RC+S	I a
	管理教室棟	平成13年 3月(2001. 3)	25	3	—	998.94	RC	I a
	教室棟(東)	昭和41年 3月(1966. 3)	60	2	—	938.67	RC	I b
	特別教室棟(東)	平成13年 3月(2001. 3)	25	3	—	776.71	RC	I a
	教室棟(中)	昭和54年 2月(1979. 2)	47	3	—	616.95	RC	I a

表 4-11 対象施設 (2/2)

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士根北小学校	管理教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	42	3	—	1,658.06	RC	I a
	教室棟	昭和54年 3月(1979. 3)	47	3	—	885.40	RC	I a
	屋内運動場	昭和61年 3月(1986. 3)	40	2	—	739.57	S	I a
	児童クラブ・給食受入室・倉庫	昭和41年 3月(1966. 3)	60	1	—	196.00	RC	未診断
富士根北小学校栗倉分校	管理教室棟	昭和61年 5月(1986. 5)	39	2	—	744.00	RC	未診断
山宮小学校	普通教室・特別教室棟	昭和50年 5月(1975. 5)	50	3	—	1,241.00	RC	I b
	教室棟(管理教室棟同一棟)	昭和57年 3月(1982. 3)	44	3	—	913.30	RC	I a
	管理教室棟	昭和55年 3月(1980. 3)	46	3	—	279.25	RC	I a
	屋内運動場	昭和58年 2月(1983. 2)	43	1	—	1,000.00	S	I a
北山小学校	管理教室棟	昭和60年 3月(1985. 3)	41	2	—	2,650.00	RC	I a
	屋内運動場	昭和63年 3月(1988. 3)	38	1	—	919.35	S	I a
上野小学校	管理教室棟・特別教室棟	平成21年 7月(2009. 7)	16	3	—	3,785.27	RC	I a
	屋内運動場	昭和49年 3月(1974. 3)	52	1	—	660.87	RC+S	I a
上井出小学校	普通教室棟・特別教室棟	昭和53年 2月(1978. 2)	48	2	—	1,726.22	RC	I a
	屋内運動場	昭和54年 2月(1979. 2)	47	1	—	899.37	RC+S	I a
人穴小学校	管理教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	42	2	—	802.10	RC	I a
	特別教室棟	平成 6年 3月(1994. 3)	32	1	—	270.00	S	I a
	屋内運動場	昭和53年 5月(1978. 5)	47	1	—	532.75	RC+S	I a
	図書室	昭和63年 2月(1988. 2)	38	1	—	99.63	S	未診断
井之頭小学校	管理特別教室棟	昭和45年 3月(1970. 3)	56	3	—	817.90	RC	I b
	教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	42	3	—	741.70	RC	I a
	屋内運動場	昭和46年 3月(1971. 3)	55	2	—	555.00	S	I a
井之頭小学校根原分校	管理教室棟	昭和52年 8月(1977. 8)	48	1	—	480.00	S	未診断
白糸小学校	管理教室棟	昭和46年12月(1971. 12)	54	3	—	2,410.00	RC	I b
	屋内運動場	平成 3年 3月(1991. 3)	35	1	—	997.04	S	I a
芝富小学校	教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	42	3	—	2,098.01	RC	I a
	管理・特別教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	42	2	—	1,852.21	RC	I a
	屋内運動場	昭和49年12月(1974. 12)	51	2	—	698.11	RC+S	I a
内房小学校	普通教室棟	昭和57年 3月(1982. 3)	44	3	—	1,758.17	RC	I a
	屋内運動場	昭和48年12月(1973. 12)	52	2	—	623.00	S	I a
稻子小学校	普通教室棟(東/西)	昭和56年 3月(1981. 3)	45	2	—	856.92	RC	I a
	屋内運動場	昭和59年 2月(1984. 2)	42	2	—	549.00	S	I a
袖野小学校	普通教室棟	昭和58年 3月(1983. 3)	43	3	—	2,113.65	RC	I a
	屋内運動場	昭和63年 2月(1988. 2)	38	2	—	654.00	S	I a
	給食室	昭和58年 3月(1983. 3)	43	1	—	120.00	RC	I a



図 4-5 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 構造躯体の健全性・劣化状況

表 4-12 施設の構造躯体の健全性・劣化状況調査結果 (1/2)

施設名	建物名	劣化状況評価				
		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
東小学校	教室棟	B	B	B	B	B
	屋内運動場	A	B	B	B	B
黒田小学校	教室棟（南）	C	B	B	C	C
	教室棟（中）	令和3年度長寿命化改修実施				
	教室棟（南西）	令和2年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟	令和2年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	A	C	B	C	C
	普通教室棟	令和2年度長寿命化改修実施				
大宮小学校	教室棟	A	A	C	C	C
	昇降棟	B	A	C	C	C
	管理教室棟	平成29年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	令和7年度長寿命化改修実施				
貴船小学校	教室棟（中）	令和6年度長寿命化改修実施				
	教室棟（西）	令和6年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	A	A	B	C	C
	管理教室棟	令和7年度長寿命化改修実施				
富丘小学校	教室棟（東）	平成30年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟・普通教室棟	令和元～2年度長寿命化改修実施				
	普通特別教室棟	A	A	B	B	B
	屋内運動場	A	A	B	B	B
西小学校	管理・特別教室棟・普通教室棟	令和7年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	B	B	B	B
大富士小学校	教室棟（東）	平成29年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟	A	A	B	C	C
	普通教室棟	A	A	B	C	C
	屋内運動場	平成30年度長寿命化改修実施				
	教室棟（南・南東）	令和4年度長寿命化改修実施				
富士根南小学校	教室棟（東）	令和4年度長寿命化改修実施				
	特別教室棟（西）・教室棟（南）	平成29年度長寿命化改修実施				
	教室棟（中）	B	B	B	C	C
	教室棟（西）	B	B	B	B	B
	屋内運動場	A	A	B	B	B
	管理教室棟	A	B	A	A	A
	特別教室棟（東）	A	B	A	A	A
富士根北小学校	教室棟	B	A	B	C	C
	管理教室棟	A	B	B	B	B
	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修実施				
富士根北小学校栗倉分校	管理教室棟	D	B	B	B	B

注1) 「富士宮市学校長寿命化計画（個別施設計画）（令和3（2021）年2月策定）」における健全度の評価結果による。A～Dの4段階で評価。なお、対象建築物のうち、駐輪場及び小規模な建築物（概ね200m<sup>2</sup>以下で倉庫、更衣室等については対象外とした。

表 4-12 施設の構造躯体の健全性・劣化状況調査結果（2/2）

施設名	建物名	劣化状況評価				
		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
北山小学校	管理教室棟	令和元年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	B	B	B	B
山宮小学校	普通教室・特別教室棟	平成29年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修実施				
	教室棟（管理教室棟同一棟）	平成30年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	B	B	B	B
上井出小学校	普通教室棟・特別教室棟	A	A	C	C	C
	屋内運動場	B	B	C	C	C
人穴小学校	屋内運動場	B	B	B	C	C
	管理教室棟	令和3年度長寿命化改修実施				
	特別教室棟	B	B	B	B	B
井之頭小学校	管理特別教室棟	A	A	B	C	C
	屋内運動場	令和元年度長寿命化改修実施				
	教室棟	令和4年度長寿命化改修実施				
井之頭小学校根原分校	管理教室棟	B	B	C	C	C
白糸小学校	管理教室棟	令和2年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	平成30年度長寿命化改修実施				
上野小学校	屋内運動場	A	A	B	C	C
	管理教室棟・特別教室棟	A	A	A	A	A
富士見小学校	屋内運動場	A	B	B	C	C
	普通教室・管理棟	B	B	B	C	C
	屋内運動場	B	B	B	C	C
芝富小学校	教室棟	平成30年度長寿命化改修実施				
	管理・特別教室棟	令和5年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	B	C	C	C
内房小学校	屋内運動場	B	B	C	C	C
	普通教室棟	A	A	B	B	B
柚野小学校	普通教室棟	平成30年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	令和4年度長寿命化改修実施				
稻子小学校	普通教室棟（東/西）	令和3年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	B	B	B	B

注1) 「富士宮市学校長寿命化計画（個別施設計画）（令和3（2021）年2月策定）」における健全度の評価結果による。A～Dの4段階で評価。なお、対象建築物のうち、駐輪場及び小規模な建築物（概ね200m<sup>2</sup>以下で倉庫、更衣室等について対象外とした。

## イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
東小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 43 年～45 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟及び特別教室棟は令和 7(2025) 年度～令和 8(2026) 年度にかけて改築を実施中です。(管理教室棟及び特別教室棟は、令和 7 年度解体済み)</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
黒田小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 44 年～55 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟及び普通教室棟は令和 2(2020) 年度に、教室棟（南）、教室棟（南西）及び教室棟（中）は令和 3(2021) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>屋内運動場は耐震性能がやや劣る状況です。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
富士見小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 1 年～46 年が経過しています。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
大宮小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 41 年～47 年が経過しています。</li> <li>・管理教室棟は平成 29(2017) 年度に、屋内運動場は令和 7(2025) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	
大富士小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 44 年～54 年が経過しています。</li> <li>・屋内運動場は平成 30 (2018) 年度に耐震改修及び長寿命化改修を実施しました。教室棟（東）は平成 29 (2017) 年度、教室棟（南・南東）は令和 4 (2022) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
貴船小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 43 年～54 年が経過しています。</li> <li>教室棟（中）及び教室棟（西）は令和 6（2024）年度、管理教室棟は令和 7（2025）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
西小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 37 年が経過しています。</li> <li>管理・特別教室棟・普通教室棟は令和 7（2025）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
富丘小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 40 年～56 年が経過しています。</li> <li>教室棟（東）は平成 30（2018）年度、管理教室棟・普通教室棟は令和元（2019）年度～令和 2（2020）年度にかけて長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～3.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
富士根南小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 25 年～60 年が経過しています。</li> <li>特別教室棟（西）・教室棟（南）は平成 29（2017）年度、教室棟（東）は令和 4（2022）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～3.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
富士根北小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 40～60 年が経過しています。</li> <li>屋内運動場は平成 29（2017）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
富士根北小学校栗倉分校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 39 年が経過しています。</li> <li>令和 5（2023）年 4 月から休校中です。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>敷地の一部が土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に指定されています。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
山宮小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 43 年～50 年が経過しています。</li> <li>普通教室・特別教室棟は平成 29（2017）年度、管理教室棟及び教室棟は平成 30（2018）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質*及び機能*とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
北山小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 38 年～41 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟は令和元（2019）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

\* 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
上野小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 16 年～52 年が経過しています。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～3.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
上井出小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 47 年～48 年が経過しています。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質*及び機能*とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

\* 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 32 年～47 年が経過しています。</li> <li>・管理教室棟は令和 3 (2021) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	
	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品質※及び機能※とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>・災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 42 年～56 年が経過しています。</li> <li>・屋内運動場は令和 2 (2020) 年度に耐震改修及び長寿命化改修、教室棟は令和 4 (2022) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品質及び機能ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>・敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～3.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>・災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
	課題	

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
井之頭小学校 根原分校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 48 年が経過しています。</li> <li>平成 19 (2007) 年 4 月から休校中です。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
白糸小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 35 年～54 年が経過しています。</li> <li>屋内運動場は平成 30 (2018) 年度、管理教室棟は令和 2 (2020) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質及び機能※ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
芝富小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 42 年～51 年が経過しています。</li> <li>・教室棟は平成 30(2018)年度、管理・特別教室棟は令和 5(2023)年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	
内房小学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 44 年～52 年が経過しています。</li> <li>・児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
稻子小学校	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 42 年～45 年が経過しています。</li> <li>普通教室棟（東/西）は平成 30（2018）年度、屋内運動場は令和 4（2021）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>敷地の一部が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 1.0m～5.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 38 年～43 年が経過しています。</li> <li>普通教室棟は令和 3（2021）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>児童数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
東小学校	教室棟	平成28年度トイレ改修	—	長寿命化改修 (建築・機械) 86,300千円	—
	管理教室棟	令和7年度解体	改築 1,458,900千円	—	—
	特別教室棟	令和7年度解体		—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
黒田小学校	教室棟(南)	—	—	—	—
	管理教室棟	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	普通教室棟	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	屋内運動場	—	改築 100,000千円	改築 600,000千円	解体 50,000千円
	教室棟(中)	—	—	—	—
	教室棟(南西)	—	—	—	—
大宮小学校	教室棟	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 136,100千円
	管理教室棟	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	長寿命化改修 (建築・電気) 85,510千円	—
	屋内運動場	令和7年度長寿命化改修 (建築)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	昇降棟	—	—	長寿命化改修 (建築) 30,100千円	—
貴船小学校	教室棟(中)	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	トイレ改修 103,350千円	—
	教室棟(西)	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—		—
	管理教室棟	令和7年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	屋内運動場	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 56,780千円	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8年(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富丘小学校	管理教室棟・普通教室棟	平成28年度耐震改修 令和元年度長寿命化改修 (建築) 令和2年度長寿命化改修 (機械)	—	—	—
	教室棟(東)	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	普通特別教室棟	平成28年度耐震補強	—	—	—
西小学校	管理・特別教室棟・普通教室棟	令和5年度トイレ改修 令和7年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
	屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 90,500千円
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
大富士小学校	教室棟(南・南東)	令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	トイレ改修 76,700千円	—	—
	教室棟(東)	平成29年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	屋内運動場	平成29年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	管理教室棟	—	—	—	—
	普通教室棟	—	—	—	—
富士根南小学校	教室棟(西)	—	—	—	長寿命化改修 (建築) 42,600千円
	特別教室棟(西)・教室棟(南)	平成29年度長寿命化改修 (建築)	トイレ改修 67,600千円	—	トイレ改修 104,650千円
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	管理教室棟	—	—	—	—
	教室棟(東)	令和4年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	特別教室棟(東)	—	—	—	—
	教室棟(中)	—	—	—	長寿命化改修 (建築) 23,900千円

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8年(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士根北小学校	管理教室棟	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 100,340千円
	教室棟	—	—	—	長寿命化改修(建築) 33,800千円
	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	給食受入室・宿直室	—	—	—	—
富士根北小学校栗倉分校	管理教室棟	—	—	—	—
北山小学校	管理教室棟	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
	屋内運動場	令和2年度器具庫改築	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
山宮小学校	普通教室・特別教室棟	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	教室棟(管理教室棟同一棟)	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
上井出小学校	普通教室棟・特別教室棟	令和元年度トイレ改修	—	—	—
	屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 85,480千円
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
人穴小学校	管理教室棟	令和3年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	特別教室棟	—	—	—	—
	図書室	—	—	—	—
井之頭小学校	管理特別教室棟	平成28年度外壁屋根改修 令和4年度水道管改修	—	—	—
	教室棟	令和4年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	—	—
	屋内運動場	令和元年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
井之頭小学校根原分校	管理教室棟	—	—	—	—
白糸小学校	管理教室棟	令和2年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
	屋内運動場	平成30年度長寿命化改修 (建築)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
上野小学校	管理教室棟・特別教室棟	—	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		

\* 過去 10 年間 (平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度) に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8年(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士見小学校	普通教室・管理棟	令和7年度トイレ改修	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 240,000千円	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
芝富小学校	教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築) 令和4年度トイレ改修	—	—	—
	管理・特別教室棟	令和5年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
内房小学校	普通教室棟	平成28年度外壁塗装及び 屋上防水改修	—	—	—
	屋内運動場	—	—	—	—
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
柚野小学校	普通教室棟	令和3年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	給食室	—	—	—	—
稻子小学校	普通教室棟(東／西)	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
	屋内運動場	令和4年度長寿命化改修 (建築・電気)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
東小学校	2,680.32		校舎の建て替え及び長寿命化改修を実施		更新 →多機能化、集約化
黒田小学校	5,554.50		屋内運動場の建て替え	更新 →多機能化、集約化	
富士見小学校	4,682.46		校舎の長寿命化改修を実施		更新 →多機能化、集約化
大宮小学校	6,822.19		校舎の長寿命化改修を実施		更新 →多機能化、集約化
大富士小学校	5,786.19			更新 →多機能化、集約化	
貴船小学校	5,791.07		屋内運動場の長寿命化改修を実施	更新 →多機能化、集約化	
西小学校	3,823.87		屋内運動場の長寿命化改修を実施		→
富丘小学校	5,492.14			更新 →多機能化、集約化 敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→
富士根南小学校	8,122.78		更新 多機能化、集約化 校舎の長寿命化改修を実施	敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→
富士根北小学校	3,476.03		校舎の長寿命化改修を実施		更新 →多機能化、集約化
富士根北小学校栗倉分校	744.00			敷地の一部が土砂災害特別警戒区域内及び土砂災害警戒区域内であるとともに、休校中のため、今後の施設のあり方を含めて検討	→
山宮小学校	3,433.55			更新 →多機能化、集約化	
北山小学校	3,569.35				更新 →多機能化、集約化
上野小学校	4,446.14			更新 →多機能化、集約化 屋内運動場の建て替えを検討 敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
上井出小学校	2,625.59		屋内運動場の長寿命化改修を実施		更新 多機能化、集約化
人穴小学校	1,704.48				更新 多機能化、集約化
井之頭小学校	2,114.60			更新 多機能化、集約化 敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	
井之頭小学校根原分校	480.00			今後の施設の在り方を検討	
白糸小学校	3,407.04			更新 多機能化、集約化	
芝富小学校	4,648.33			更新 多機能化、集約化 敷地の一部が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討	
内房小学校	2,381.17			更新 多機能化、集約化 敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ1.0m～5.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	
稻子小学校	1,405.92			更新 多機能化、集約化 敷地の一部が土砂災害警戒区域内及び敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ1.0m～5.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	
柚野小学校	2,887.65			更新 多機能化、集約化 敷地全体が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討	

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

## 6. 中学校

表 4-13 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士宮第一中学校	管理教室棟・教室棟(東)	昭和54年 3月 (1979. 3)	47	4	—	3,506.89	RC	I a
	教室棟(西)(給食受入室)	昭和62年 3月 (1987. 3)	39	4	—	1,140.00	RC	I a
	屋内運動場	昭和52年 3月 (1977. 3)	49	1	—	1,111.06	RC+S	I a
	技術科室	平成 4年 3月 (1992. 3)	34	1	—	326.99	S	I a
富士宮第二中学校	教室・特別教室棟・管理・教室棟	昭和50年 3月 (1975. 3)	51	4	—	3,081.00	RC	I b
	教室棟	昭和59年 3月 (1984. 3)	42	3	—	1,730.93	RC	I a
	屋内運動場	昭和54年 8月 (1979. 8)	46	1	—	1,188.11	RC+S	I a
	特別教室棟	昭和38年 3月 (1963. 3)	63	1	—	472.47	RC	II
	給食受入室	昭和39年 3月 (1964. 3)	62	1	—	129.00	CB	未診断
富士宮第三中学校	管理教室棟・教室棟(東西)	昭和52年 3月 (1977. 3)	49	4	—	3,029.00	RC	I b
	屋内運動場	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	1	—	1,042.39	RC+S	I b
	教室棟(南)	昭和57年 3月 (1982. 3)	44	2	—	1,008.65	RC	I a
	技術科室	昭和63年 3月 (1988. 3)	38	1	—	321.91	S	I a
富士宮第四中学校	管理教室棟(昇降棟含)	昭和54年 1月 (1979. 1)	47	4	—	3,474.76	RC	I a
	屋内運動場	昭和55年 3月 (1980. 3)	46	1	—	1,312.00	S	I b
	教室棟(東側倉庫含)	昭和40年 3月 (1965. 3)	61	2	—	1,096.90	RC	I b
	技術科室	平成 2年 3月 (1990. 3)	36	1	—	326.98	S	I a
富士根南中学校	屋内運動場	平成16年11月 (2004. 11)	21	2	—	2,614.77	SRC+S	I a
	管理教室棟	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	3	—	2,458.95	RC	I b
	教室棟(南)	昭和57年 3月 (1982. 3)	44	3	—	2,389.45	RC	I a
	教室棟(南東)	昭和60年 3月 (1985. 3)	41	2	—	345.00	S	I a
	技術科棟	昭和63年 3月 (1988. 3)	38	1	—	321.91	S	I a
富士根北中学校	管理教室棟	昭和58年 3月 (1983. 3)	43	3	—	1,901.70	RC	I a
	屋内運動場	昭和57年 2月 (1982. 2)	44	1	—	1,026.00	S	I a
	特別教室棟	平成10年 3月 (1998. 3)	28	3	—	655.55	RC	I a
北山中学校	管理教室棟・教室棟	昭和55年 3月 (1980. 3)	46	3	—	2,261.84	RC	I a
	屋内運動場	昭和59年 3月 (1984. 3)	42	1	—	1,000.02	S	I a
	教室棟(西)	昭和61年 2月 (1986. 2)	40	2	—	365.43	RC	I a
	技術科室	平成 5年 3月 (1993. 3)	33	1	—	326.99	S	I a
	給食受入室	昭和40年 3月 (1965. 3)	61	1	—	100.16	SRC	未診断
西富士中学校	教室棟・管理教室棟	昭和42年 3月 (1967. 3)	59	3	—	2,795.00	RC	I b
	屋内運動場	平成12年 3月 (2000. 3)	26	1	—	1,499.36	S	I a
	技術科棟	平成25年 2月 (2013. 2)	13	1	—	298.99	S	I a
井之頭中学校	普通教室・管理棟	昭和53年 3月 (1978. 3)	48	3	—	1,170.40	RC	I a
	技術室棟	昭和53年 3月 (1978. 3)	48	1	—	240.00	S	I a
	屋内運動場	昭和54年 2月 (1979. 2)	47	1	—	749.75	RC+S	I a
上野中学校	管理教室棟	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	3	—	2,495.12	RC	I a
	屋内運動場	昭和54年 3月 (1979. 3)	47	1	—	885.08	RC+S	I a
	技術科室	昭和62年 3月 (1987. 3)	39	1	—	271.92	S	I a
大富士中学校	管理特別教室棟・普通教室棟	平成 7年 2月 (1995. 2)	31	3	—	5,589.71	RC	I a
	屋内運動場	平成 7年 2月 (1995. 2)	31	3	—	2,806.37	S	I a
	倉庫	平成 7年 2月 (1995. 2)	31	1	—	134.00	RC	I a
芝川中学校	屋内運動場棟	平成17年11月 (2005. 11)	20	3	—	3,217.55	RC+S	I a
	普通教室棟	令和 6年11月 (2024. 11)	1	3	—	2,854.07	RC	I a
	特別教室棟	昭和57年12月 (1982. 12)	43	1	—	547.55	RC	I a
袖野中学校	普通教室棟	昭和56年 8月 (1981. 8)	44	3	—	1,273.37	RC	I a
	屋内運動場	昭和53年 2月 (1978. 2)	48	3	—	809.14	RC+S	I a
	特別教室多目的教室棟	昭和62年 2月 (1987. 2)	39	2	—	538.10	RC	I a

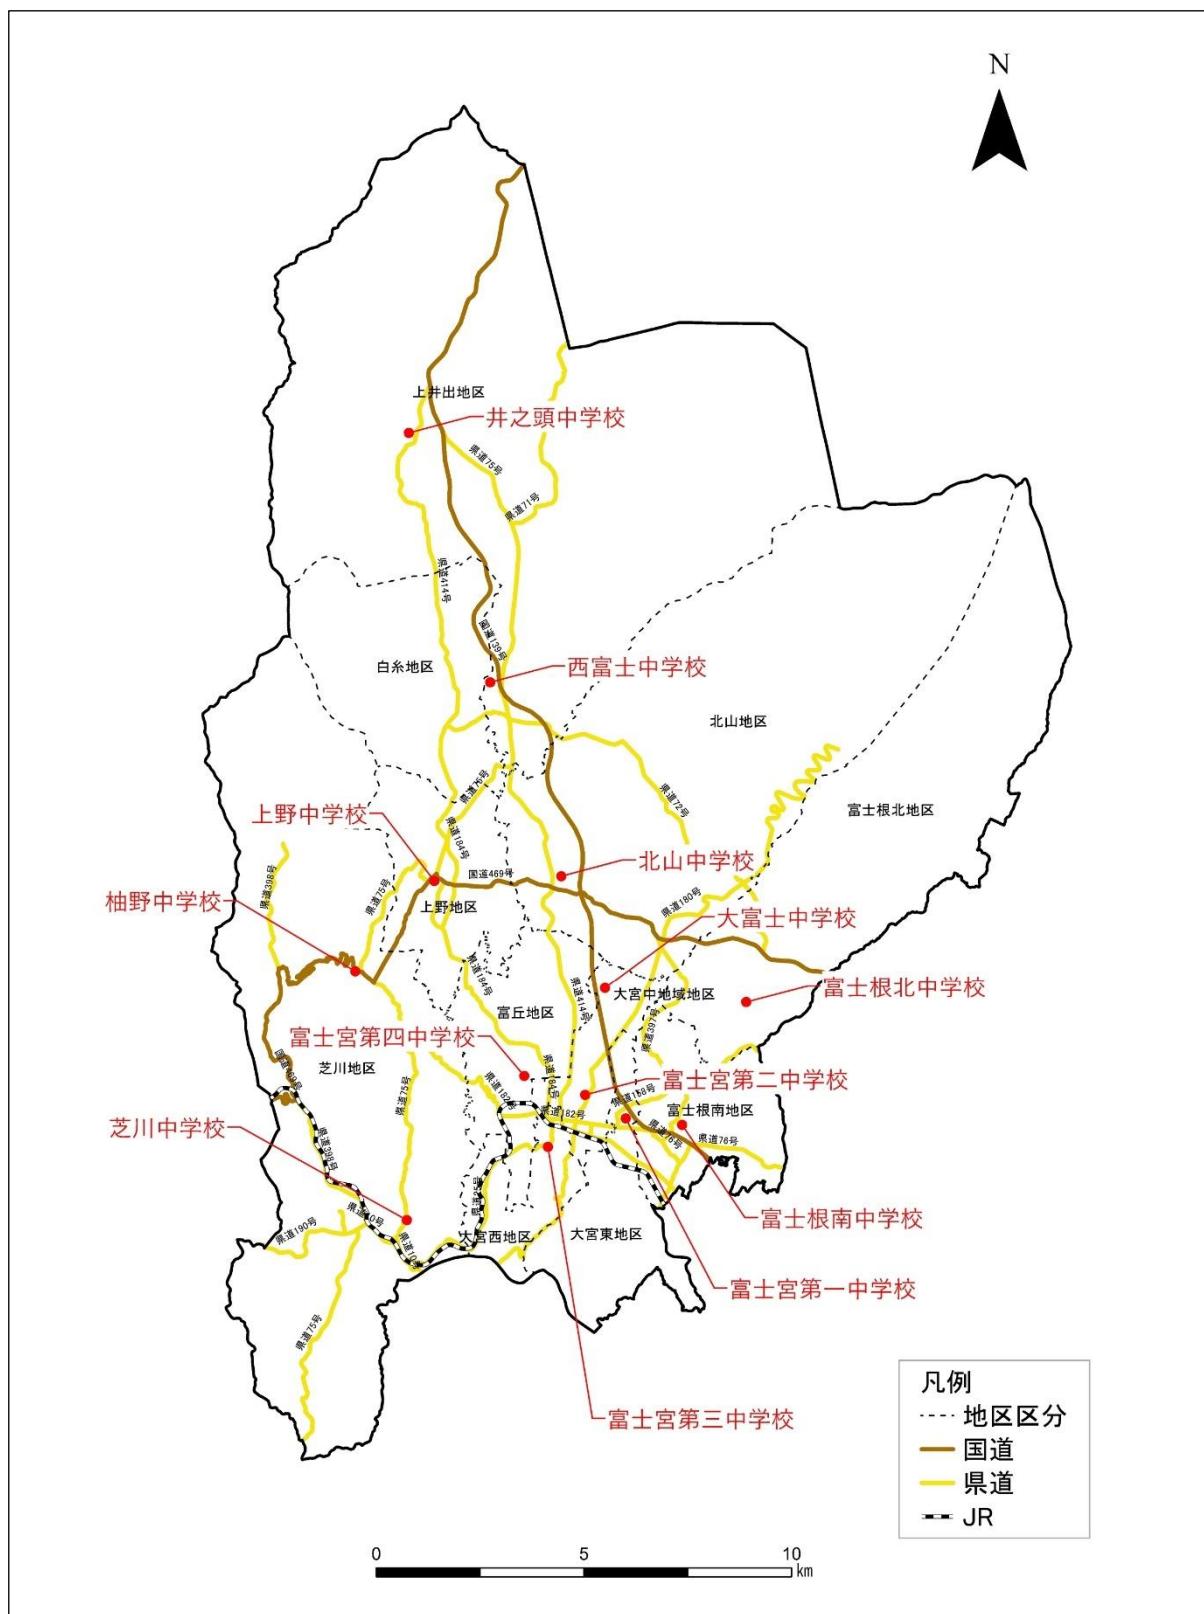


図 4-6 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-14 施設の劣化状況調査結果

施設名	建物名	劣化状況評価				
		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
富士宮第一中学校	屋内運動場	令和5年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟・教室棟（東）	令和6年度長寿命化改修実施				
	教室棟（西）（給食受入室）	令和7年度長寿命化改修実施				
	技術科室	令和元年度長寿命化改修実施				
富士宮第二中学校	特別教室棟	B	B	B	C	C
	教室・特別教室棟・管理・教室棟	令和元・2年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	A	A	B	C	C
	教室棟	令和4年度長寿命化改修実施				
富士宮第三中学校	管理教室棟・教室棟（東西）	平成29年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	C	B	B	B
	教室棟（南）	令和5年度長寿命化改修実施				
	技術科室	B	B	B	B	B
富士宮第四中学校	教室棟（東側倉庫含）	令和5年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟（昇降棟含）	令和3年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修実施				
	技術科室	A	B	B	B	B
富士根南中学校	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修実施				
	教室棟（南）	令和元年度長寿命化改修実施				
	教室棟（南東）	B	B	B	B	B
	技術科棟	B	B	B	B	B
	屋内運動場	A	B	A	A	A
富士根北中学校	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修実施				
	特別教室棟	平成30年度長寿命化改修実施				
北山中学校	管理教室棟・教室棟	令和元年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	A	A	B	B	B
	教室棟（西）	令和2年度長寿命化改修実施				
	技術科室	B	B	B	B	B
西富士中学校	教室棟・管理教室棟	令和4年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	A	A	A	A	A
	技術科棟	A	A	A	A	A
井之頭中学校	普通教室・管理棟	令和3年度長寿命化改修実施				
	技術室棟	A	C	C	C	C
	屋内運動場	B	B	C	C	C
上野中学校	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修実施				
	管理教室棟	A	A	B	B	B
	技術科室	B	B	B	B	B
大富士中学校	管理特別教室棟・普通教室棟	令和5年度長寿命化改修実施				
	屋内運動場	B	B	B	B	B
芝川中学校	普通教室棟	令和6年度竣工のため未実施				
	特別教室棟	B	B	B	B	B
	屋内運動場	A	A	A	A	A
柚野中学校	屋内運動場	平成30年度長寿命化改修実施				
	普通教室棟	令和4年度長寿命化改修実施				
	特別教室多目的教室棟	令和4年度長寿命化改修実施				

注1) 「富士宮市学校長寿命化計画（個別施設計画）（令和3（2021）年2月策定）」における健全度の評価結果による。A～Dの4段階で評価。なお、対象建築物のうち、駐輪場及び小規模な建築物（概ね200m<sup>2</sup>以下で倉庫、更衣室等については対象外とした。

## イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
富士宮第一中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 34 年～49 年が経過しています。</li> <li>技術科室は令和元（2019）年度、管理教室棟・教室棟（東）は令和 6（2024）年度、教室棟（西）（給食受入室）は令和 7（2025）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>屋内運動場は令和 5（2023）年度に耐震改修及び長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質*に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
富士宮第二中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 42 年～63 年が経過しています。</li> <li>教室・特別教室棟・管理・教室棟は令和元（2019）年度及び令和 2（2020）年度、教室棟は令和 4（2022）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

\* 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
富士宮第三中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 38 年～49 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟・教室棟（東西）は平成 29（2017）年度、教室棟（南）は令和 5（2023）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質*に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
富士宮第四中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 36 年～61 年が経過しています。</li> <li>屋内運動場は平成 29（2017）年度、管理教室棟（昇降棟含）は令和 3（2021）年度、教室棟（東側倉庫含）は令和 5（2023）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

\* 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
富士根南中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 21 年～45 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟は平成 30 (2018) 年度、教室棟(南)は令和元 (2019) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～3.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
富士根北中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 28 年～44 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟及び特別教室棟は平成 30 (2018) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>屋内運動場は平成 29 (2017) 年度に耐震改修及び長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※及び機能※とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
北山中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 33 年～61 年が経過しています。</li> <li>管理教室棟・教室棟は令和元（2019）年度に耐震改修及び長寿命化改修、教室棟（西）は令和 2（2020）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能<sup>*</sup>に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
西富士中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 13 年～59 年が経過しています。</li> <li>教室棟・管理教室棟は令和 4（2022）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質<sup>*</sup>及び機能ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
井之頭中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 47 年～48 年が経過しています。</li> <li>・普通教室・管理棟は令和 3 (2021) 年度に耐震改修及び長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	
上野中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 39 年～47 年が経過しています。</li> <li>・屋内運動場は平成 29 (2017) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>・生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
大富士中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 31 年が経過しています。</li> <li>管理特別教室棟・普通教室棟（渡廊下含）は令和 5（2023）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
芝川中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 1 年～43 年が経過しています。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
柚野中学校	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 39 年～48 年が経過しています。</li> <li>屋内運動場は平成 30（2018）年度、普通教室棟及び特別教室多目的教室棟は令和 4（2021）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>生徒数が年々減少傾向にあることから、余裕教室を特別活動室や多目的教室に変更するなど、多様な教育環境に対応するための活用が図られています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※及び機能※とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8年(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士宮第一中学校	管理教室棟・教室棟(東)	令和4年度トイレ改修 令和6年度長寿命化改修(建築・機械)	—	—	—
	教室棟(西)(給食受入室)	平成30年度トイレ改修 令和7年度長寿命化改修(建築)	—	—	—
	屋内運動場	令和5年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	技術科室	令和元年度長寿命化改修(建築)	—	—	—
富士宮第二中学校	教室・特別教室棟・管理・教室棟	令和元・2年度長寿命化改修(建築・電気)	改修 115,000千円	—	—
	教室棟	令和4年度長寿命化改修(建築)	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	特別教室棟	—	—	解体 53,000千円	—
	渡廊下	—	—	—	—
	給食受入室	—	—	—	—
富士宮第三中学校	管理教室棟・教室棟(東西)	平成29年度長寿命化改修(建築・機械) 令和7年度トイレ改修	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	教室棟(南)	令和5年度長寿命化改修(建築・機械・電気)	—	—	—
	技術科室	—	—	—	—
富士宮第四中学校	管理教室棟(昇降棟含)	平成29年度トイレ改修 令和3年度長寿命化改修(建築・機械・電気)	—	—	—
	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修(建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	教室棟(東側倉庫含)	令和5年度長寿命化改修(建築)	—	—	—
	技術科室	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8年(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士根南中学校	屋内運動場	令和2年度天井改修	長寿命化改修実施設 計 9,940千円	長寿命化改修 (建築・機械) 184,580千円	—
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築) 令和5年度トイレ改修	—	—	—
	教室棟(南)	令和元年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	トイレ改修 87,750千円	—
	教室棟(南東)	—	—	—	—
富士根北中学校	技術科室	—	—	—	—
	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	屋内運動場	平成28年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
北山中学校	特別教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	管理教室棟・教室棟	令和元年度耐震改修 令和6年度トイレ改修	—	—	—
	屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	教室棟(西)	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
	技術科室	—	—	—	—
西富士中学校	給食受入室	—	—	—	—
	教室棟・管理教室棟	令和元年度床改修 令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
	屋内運動場	—	—	長寿命化改修実施設 計 8,260千円	—
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
井之頭中学校	技術科棟	令和元年度床改修	—	—	—
	普通教室・管理棟	令和3年度耐震改修	—	—	—
	屋内運動場	—	—	—	
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
上野中学校	技術室棟	—	—	—	—
	管理教室棟	令和2年度トイレ改修	—	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 141,690千円
	屋内運動場	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	技術科室	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8年(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
大富士中学校	管理特別教室棟・普通教室棟(渡廊下含)	令和5年度長寿命化改修(建築) 令和6年度トイレ改修	—	防火扉改修 27,000千円	—
	屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修(建築・機械) 190,350千円
	倉庫	—	—	—	—
芝川中学校	屋内運動場棟	—	—	—	長寿命化改修実施設計 10,340千円
	普通教室棟	—	—	—	—
	特別教室棟	—	—	—	長寿命化改修(建築) 42,600千円
柚野中学校	普通教室棟	令和4年度長寿命化改修(建築・機械・電気)	—	—	—
	屋内運動場	平成30年度長寿命化改修(建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
	特別教室多目的教室棟	令和4年度長寿命化改修(建築・機械・電気)	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
富士宮第一中学校	6,084.94				更新 多機能化、集約化
富士宮第二中学校	6,601.51		更新 多機能化、集約化 特別教室棟除却		→
富士宮第三中学校	5,401.95				更新 多機能化、集約化
富士宮第四中学校	6,210.64		更新 多機能化、集約化	敷地の一部が洪水浸水想定区域内 (浸水想定深さ0.5m未満)のため、施設の浸水対策について検討	→
富士根南中学校	8,130.08		屋内運動場の長寿命化改修を実施	敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	更新 多機能化、集約化
富士根北中学校	3,583.25				更新 多機能化、集約化
北山中学校	4,054.44				更新 多機能化、集約化
西富士中学校	4,593.35			更新 多機能化、集約化	→
井之頭中学校	2,160.15				更新 多機能化、集約化
上野中学校	3,652.12		校舎の長寿命化改修を実施		更新 多機能化、集約化
大富士中学校	8,530.08		屋内運動場の長寿命化改修を実施		→
芝川中学校	6,619.17		校舎の長寿命化改修を実施		→
柚野中学校	2,620.61			敷地全体が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討	更新 多機能化、集約化

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## 7. その他学校施設

表 4-15 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
市立学校給食センター	本館	平成28年 8月(2016. 8)	9	2	—	4,777.88	S	I a

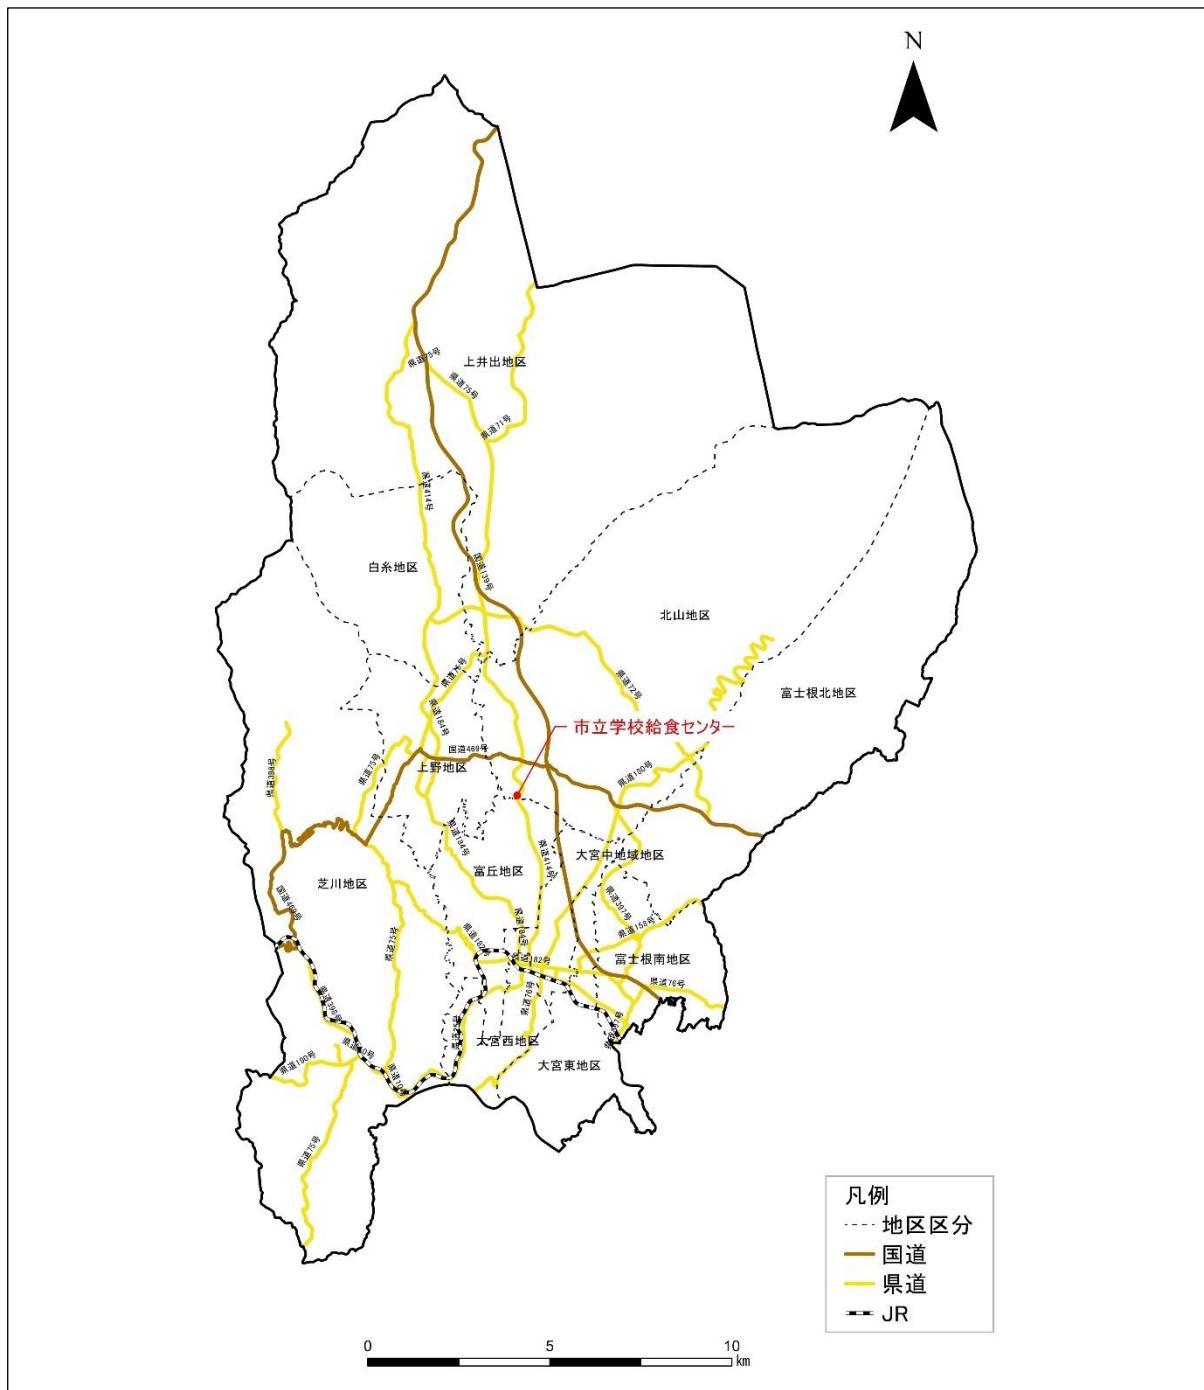


図 4-7 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-16 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信 (防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調
市立学校給食センター	本館	A	A	B	A	—	—	A	A	A	A	—	A	A	A	—	A

注 1) 令和 2 (2020) 年度実施の劣化状況調査による。

注 2) 評価方法等は P. 4 参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
市立学校給食センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 9 年が経過しています。</li> <li>調理及び配送業務は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能*に課題があるため、維持管理・運営の効率化の改善の検討が必要です。</li> <li>学校給食衛生管理基準に基づく徹底した衛生管理が必要な施設であるため、常に不特定の人が利用する施設（機能）との多機能化を行うことは現実的ではありません。</li> </ul>

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

### (2) 対策の内容と実施時期

#### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度
市立学校給食センター	本館	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第 1 次再編計画 2022～2025	第 2 次再編計画 2026～2035	第 3 次再編計画 2036～2045	第 4 次再編計画 2046～2055
					→
市立学校給食センター	4,777.88				

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## 8. 医療・保健・福祉施設

表 4-17 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
あすなろ園	園舎	平成12年 3月 (2000. 3)	26	2	—	635.79	S	I a
療育支援センター	本館	平成26年 3月 (2014. 3)	12	3	—	1,061.96	RC	I a
保健センター・救急医療センター	事務所・診療所	平成 6年12月 (1994. 12)	31	3	—	3,171.19	SRC+RC	I a
総合福祉会館	本館	平成11年 2月 (1999. 2)	27	3	1	5,928.12	SRC+RC	I a
長生園	本館	昭和63年 3月 (1988. 3)	38	2	—	1,841.23	RC	I a
児童館	本館	令和 4年 2月 (2022. 2)	4	2	—	619.82	S	I a

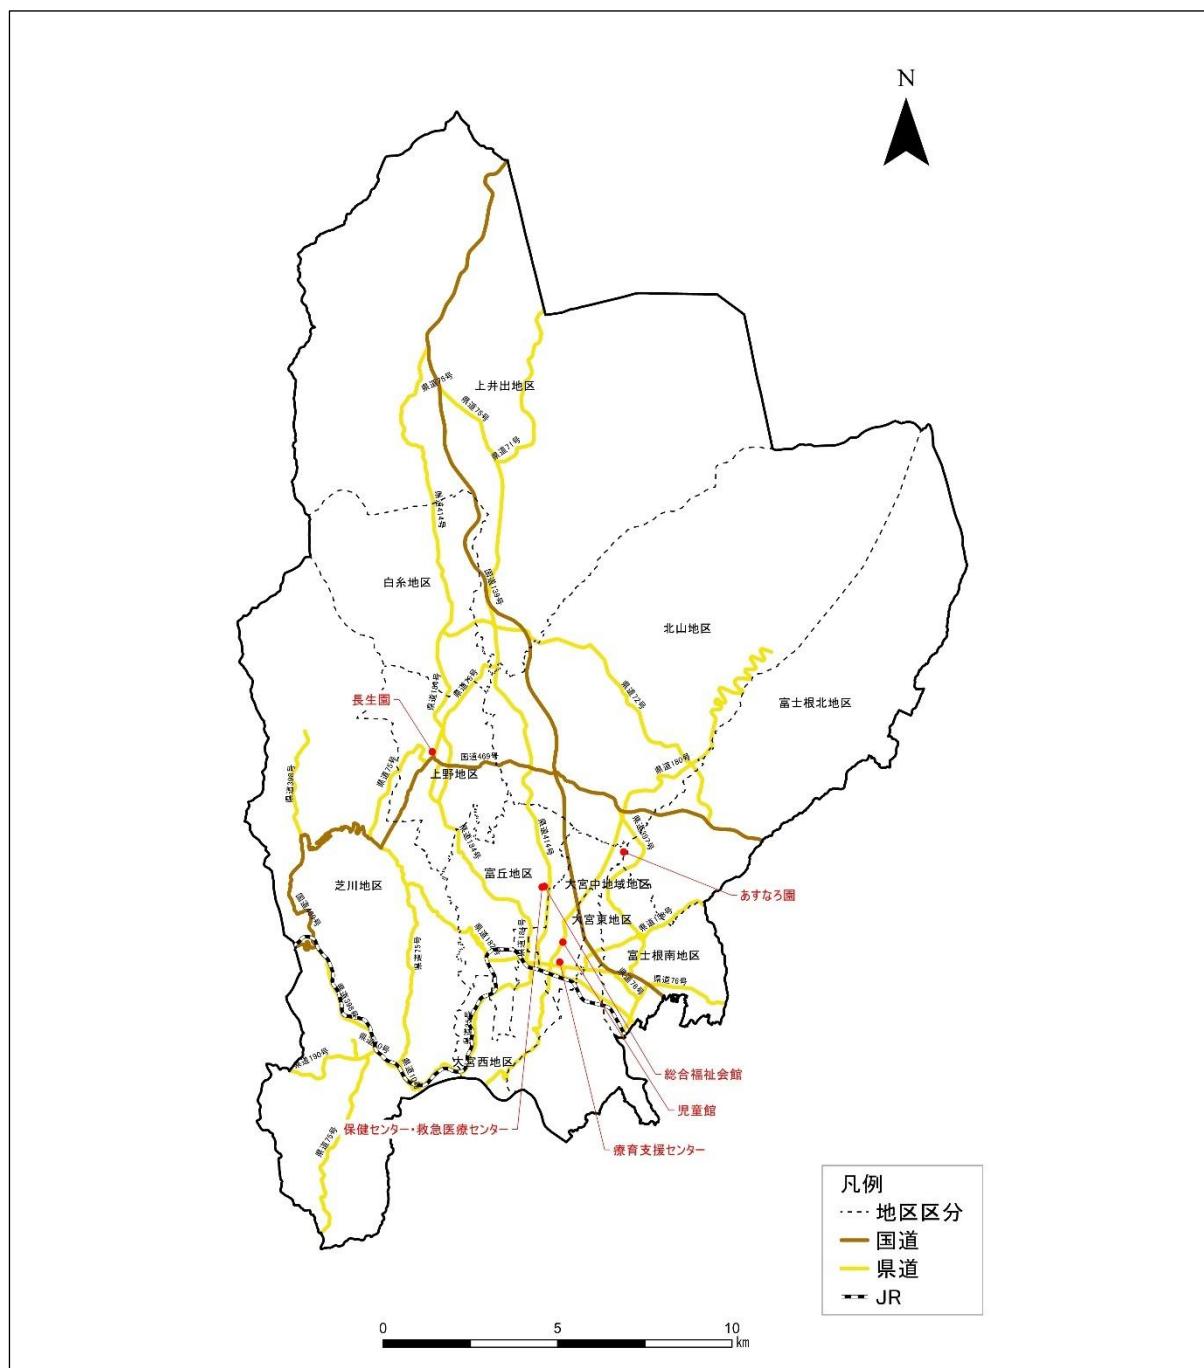


図 4-8 位置図

(1) 個別施設の状態等

ア 劣化状況

表 4-18 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械							
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
あすなろ園	園舎	令和2年度及び令和4年度長寿命化改修実施																
療育支援センター	本館	A	A	C	A	—	—	A	A	A	A	A	A	—	A	—	A	—
保健センター・救急医療センター	事務所・診療所	令和元年度長寿命化改修実施のため未実施																
総合福祉会館	本館	令和7年度長寿命化改修実施																
長生園	本館	令和5・6年度長寿命化改修実施																
児童館	本館	令和4年度竣工のため未実施																

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

## イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
あすなろ園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 26 年が経過しています。</li> <li>令和 2 (2020) 年度及び令和 4 (2022) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>外壁や付帯設備に木材を多用しており、定期的な修繕周期が短い状況です。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地の一部が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> </ul>
療育支援センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 12 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
保健センター・ 救急医療センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 31 年が経過しています。</li> <li>令和元 (2019) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
総合福祉会館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 27 年が経過しています。</li> <li>令和 7 (2025) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
長生園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 38 年が経過しています。</li> <li>運営は、指定管理者により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
児童館	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 4 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
あすなろ園	園舎	令和2年度長寿命化改修 (機械)  令和4年度LED化改修  令和4年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
療育支援センター	本館	令和5年度LED化改修	—	—	—
保健センター・ 救急医療センター	事務所・ 診療所	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
総合福祉会館	本館	令和7年度長寿命化改修 (建築)  令和7年度特定天井耐震改 修実施設計	—	長寿命化改修 (機械) 200,000千円  特定天井耐震改修 75,200千円	長寿命化改修 (機械) 55,500千円
長生園	本館	令和元年度和室改修  令和2・3年度空調設備設置  令和5年度長寿命化改修 (建築・機械)  令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)  令和7年度トイレ改修	—	—	—
児童館	本館	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
あすなろ園	635.79			敷地の一部が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討	→
療育支援センター	1,061.96				→
保健センター・救急医療センター	3,171.19				→
総合福祉会館	5,928.12		長寿命化改修及び天井耐震改修を実施	余剰スペースが発生した場合、施設の有効活用等を検討	→
長生園	1,841.23			管理運営方法の検討	→
児童館	619.82				→

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## 9. 児童クラブ

表 4-19 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
黒田第1児童クラブ	児童クラブ室	平成4年4月(1992. 4)	33	1	—	81.00	S	I a
黒田第2・第3児童クラブ	児童クラブ室	平成28年3月(2016. 3)	10	2	—	264.98	S	I a
ひがし第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	平成30年3月(2018. 3)	8	2	—	265.00	S	I a
吉美第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	平成30年3月(2018. 3)	8	2	—	265.00	S	I a
なかよし西児童クラブ室	児童クラブ室	平成24年2月(2012. 2)	14	1	—	76.18	W	I b
富丘第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	令和3年3月(2021. 3)	5	2	—	265.00	S	I a
21世紀第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	令和8年1月(2026. 1)	1	2	—	322.42	S	I a
北山児童クラブ	児童クラブ室	平成24年9月(2012. 9)	13	1	—	96.88	W	I b
山宮児童クラブ	児童クラブ室	昭和53年8月(1978. 8)	47	1	—	39.00	W	I b
上野児童クラブ	児童クラブ室	平成31年2月(2019. 2)	7	1	—	149.06	W	I a
上井出児童クラブ	児童クラブ室	昭和53年6月(1978. 6)	47	1	—	63.00	W	I b
白糸児童クラブ	児童クラブ室	昭和33年3月(1958. 3)	68	1	—	47.00	W	未診断
たけの子児童クラブ	児童クラブ室	昭和57年1月(1982. 1)	44	1	—	53.00	W	I b
やまびこ児童クラブ	児童クラブ室	平成13年1月(2001. 1)	25	1	—	79.92	W	I b
ゆのっ子児童クラブ	児童クラブ室	昭和53年1月(1978. 1)	48	1	—	53.00	W	I b

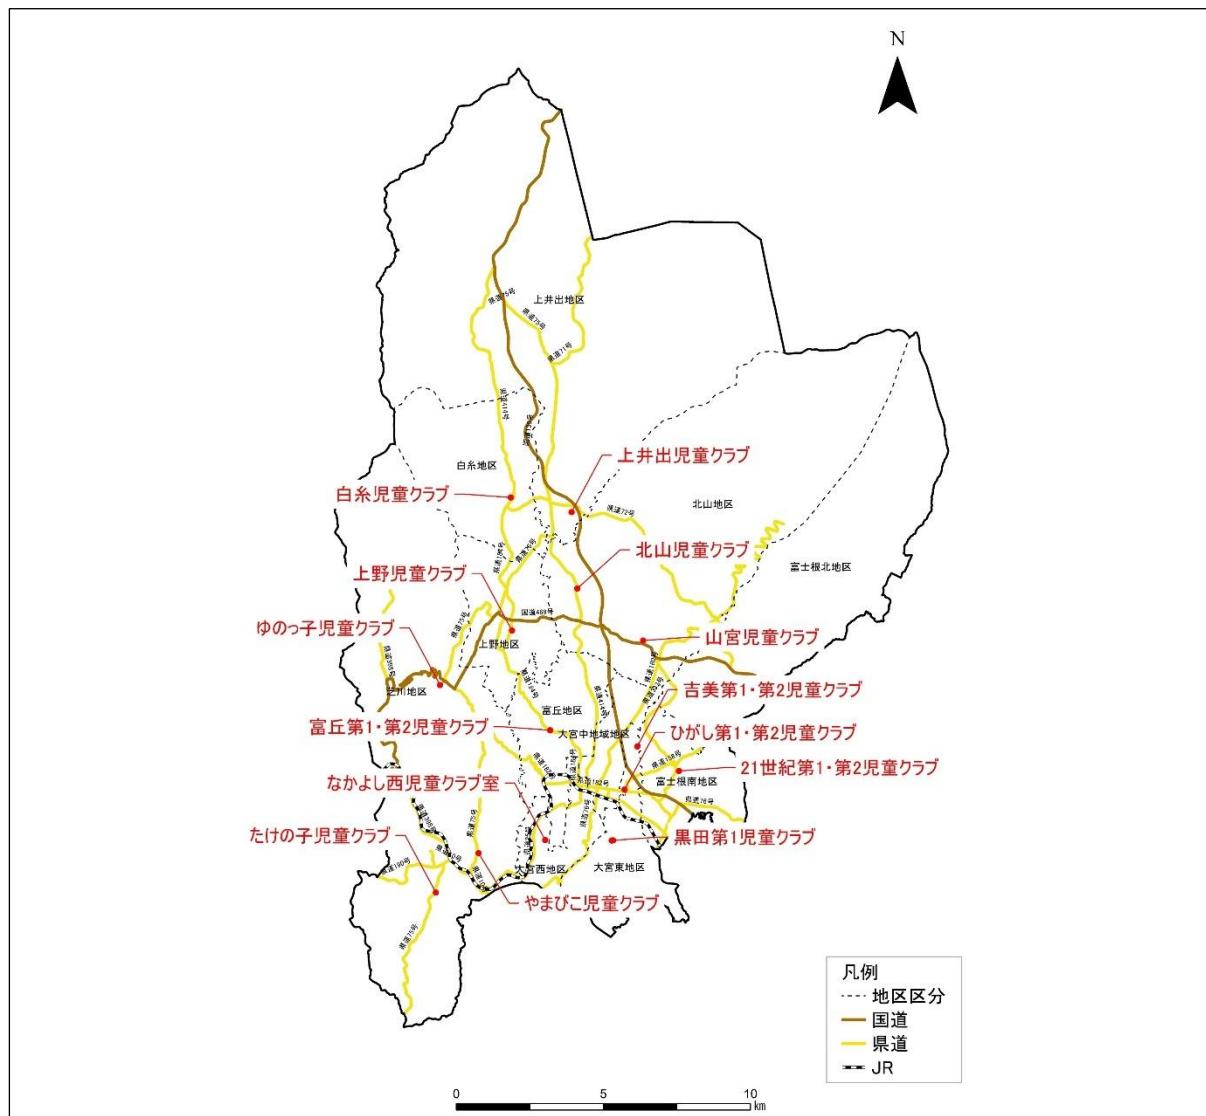


図 4-9 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-20 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
黒田第1児童クラブ	児童クラブ室	B	C	E	—	—	—	D	—	—	—	—	A	—	—	—	E	—
黒田第2・第3児童クラブ	児童クラブ室	A	A	A	—	—	A	A	A	—	—	—	A	—	—	—	A	—
ひがし第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	A	A	A	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—	—	A	—
吉美第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	A	A	A	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—	—	A	—
なかよし西児童クラブ室	児童クラブ室	A	A	A	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
富丘第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	令和2年度竣工のため未実施																
21世紀第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	令和7年度竣工のため未実施																
北山児童クラブ	児童クラブ室	A	A	B	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
山宮児童クラブ	児童クラブ室	A	B	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
上野児童クラブ	児童クラブ室	A	A	A	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—	—	A	—
上井出児童クラブ	児童クラブ室	B	B	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
白糸児童クラブ	児童クラブ室	D	A	D	—	—	—	A	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
たけの子児童クラブ	児童クラブ室	A	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	E	—
やまびこ児童クラブ	児童クラブ室	B	B	C	—	—	—	—	E	—	—	—	A	—	—	—	A	—
ゆのっ子児童クラブ	児童クラブ室	A	A	C	—	—	—	A	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

## イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
黒田第1 児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後33年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
黒田第2・第3 児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後10年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
ひがし第1・第2 児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後8年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
吉美第1・第2 児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後8年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
なかよし西 児童クラブ室	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 14 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
富丘第1・第2 児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 5 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～3.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
北山児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 13 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
山宮児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 47 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※及び機能※とともに課題があるため、建物物の解体及び跡地の売却の検討が必要です。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
上野児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 7 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。</li> </ul>
上井出児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 47 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> </ul>
白糸児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 68 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> </ul>
たけの子児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 44 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質及び機能ともに課題があるため、建築物の解体の検討が必要です。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 1.0m～3.0m 未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
やまびこ児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 25 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> </ul>
ゆのっ子児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 48 年が経過しています。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> </ul>
21世紀第1・第2 児童クラブ	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和 7 (2025) 年度に建築されました。</li> <li>運営は、民間委託により行われています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
黒田第1児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
黒田第2・第3児童クラブ	児童クラブ室	—	長寿命化改修 (建築) 21,000千円	—	—
ひがし第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
吉美第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
なかよし西児童クラブ室	児童クラブ室	—	—	—	—
富丘第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
北山児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
山宮児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
上野児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
上井出児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
白糸児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
たけの子児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
やまびこ児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
ゆのつ子児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
21世紀第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注）実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
黒田第1児童クラブ	90.72				→
黒田第2・第3児童クラブ	264.98		長寿命化改修を実施		→
ひがし第1・第2児童クラブ	265.00				→
吉美第1・第2児童クラブ	265.00				→
なかよし西児童クラブ室	76.18				→
富丘第1・第2児童クラブ	265.00			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→
北山児童クラブ	96.88				→
山宮児童クラブ	39.00			→	更新 多機能化、集約化
上野児童クラブ	149.06			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満)のため、施設の浸水対策について検討	→
上井出児童クラブ	63.00			→	更新 多機能化、集約化
白糸児童クラブ	47.00		更新 多機能化、集約化 余裕教室の活用等を検討		→
たけの子児童クラブ	53.00			敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ1.0m～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→
やまびこ児童クラブ	79.92				→
ゆのっ子児童クラブ	53.00			敷地全体が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討	→
21世紀第1・第2児童クラブ	332.42			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満)のため、施設の浸水対策について検討	→

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## 10. 保育園

表 4-21 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
明星保育園	園舎	昭和53年 3月 (1978. 3)	48	2	—	963.86	RC	I b
大宮保育園	園舎	平成19年 9月 (2007. 9)	18	2	—	1,490.93	S	I a
大富士保育園	園舎	昭和61年 3月 (1986. 3)	40	2	—	609.85	RC	I a
西保育園	園舎	昭和48年 3月 (1973. 3)	53	2	—	893.33	RC	I a
大岩明倫保育園	園舎	昭和52年 3月 (1977. 3)	49	2	—	953.00	RC	I b
富士根保育園	園舎	平成26年 3月 (2014. 3)	12	2	—	1,231.15	RC	I a
粟倉保育園	園舎	昭和53年 3月 (1978. 3)	48	1	—	604.62	RC	I a
北山保育園	園舎	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	2	—	868.05	RC	I a
山宮保育園	園舎	昭和58年 3月 (1983. 3)	43	1	—	541.05	RC	I a
上井出保育園	園舎	昭和56年 3月 (1981. 3)	45	1	—	842.24	RC	I a
井之頭保育園	園舎	昭和59年 3月 (1984. 3)	42	1	—	420.31	RC	I a
白糸保育園	園舎	昭和59年 3月 (1984. 3)	42	1	—	643.82	RC	I a
袖野保育園	園舎	昭和60年 1月 (1985. 1)	41	2	—	578.06	RC	I a

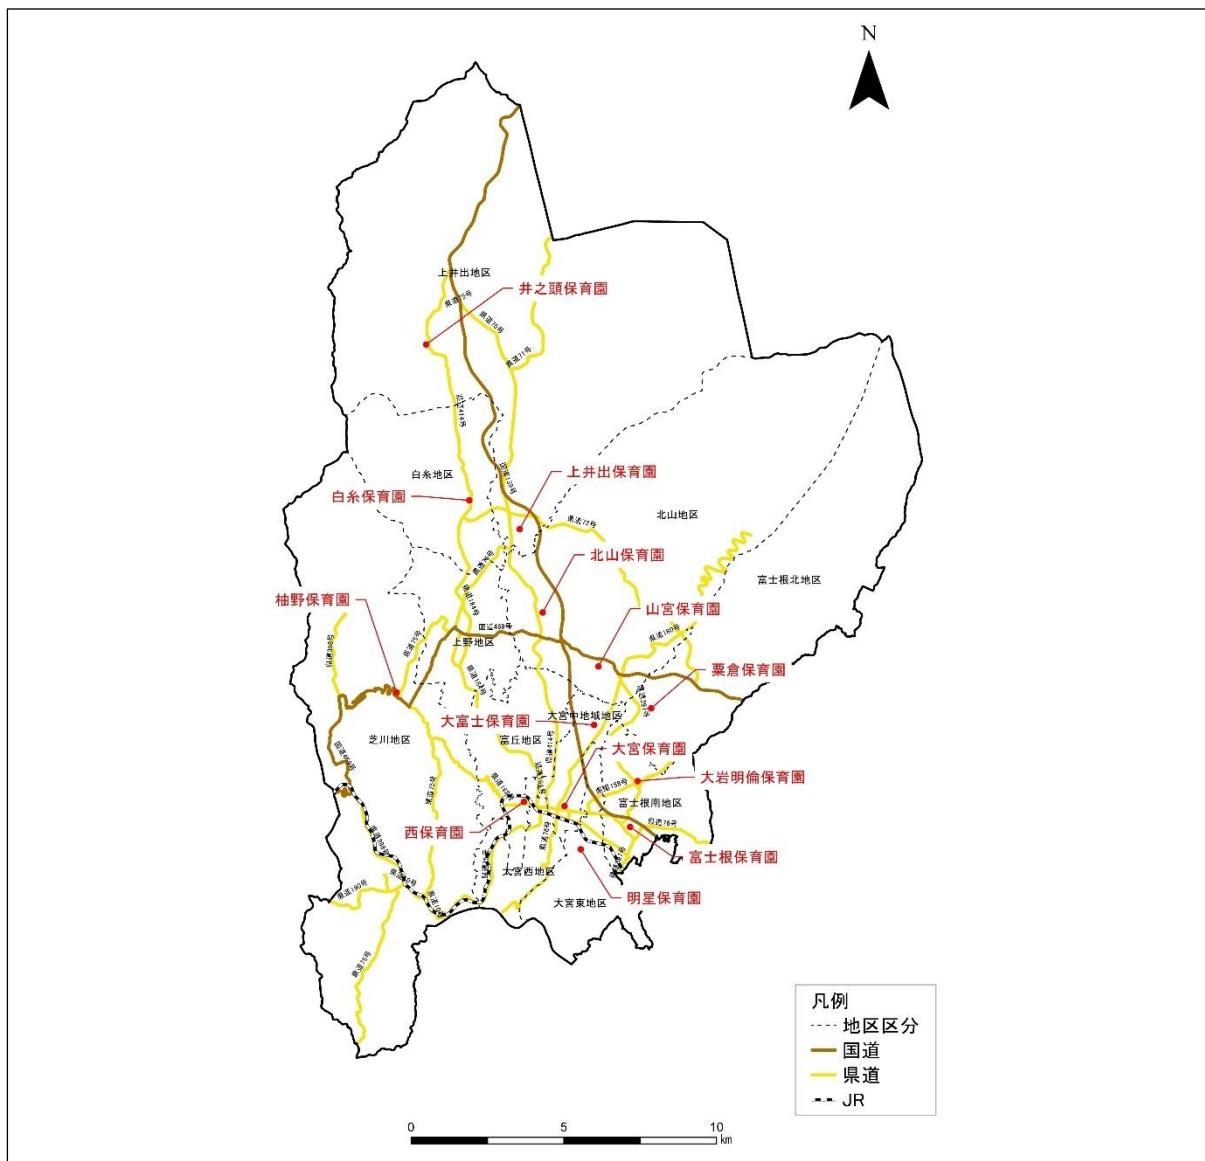


図 4-10 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

#### (ア) 劣化状況調査結果

表 4-22 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
明星保育園	園舎	令和7年度長寿命化改修実施																
大宮保育園	園舎	B	D	C	D	—	—	A	E	A	A	—	A	—	A	—	B	—
大富士保育園	園舎	令和2年度長寿命化改修実施のため未実施																
西保育園	園舎	令和6年度長寿命化改修実施																
大岩明倫保育園	園舎	令和元年度長寿命化改修実施のため未実施																
富士根保育園	園舎	A	A	D	A	—	—	A	A	A	A	A	—	A	—	A	—	
粟倉保育園	園舎	令和5年度長寿命化改修実施																
北山保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修実施のため未実施																
山宮保育園	園舎	平成29年度及び令和6年度長寿命化改修実施																
上井出保育園	園舎	A	A	D	A	—	—	E	C	—	—	—	A	—	—	—	E	—
井之頭保育園	園舎	平成30年度長寿命化改修実施のため未実施																
白糸保育園	園舎	A	E	D	A	—	—	E	A	—	—	—	A	—	—	—	A	A
柚野保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修実施のため未実施																

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

(イ) 構造躯体の健全性調査結果

表 4-23 構造躯体の健全性調査結果

施設名称	棟名称	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	中性化深さ(mm)				鉄筋かぶり厚(mm)				
			箇所	筒元※		筒先※		柱頭		柱脚	
		平均		最大	平均	最大	平均	かぶり厚 (最小値)	鉄筋腐食 状況	かぶり厚 (最小値)	鉄筋腐食 状況
明星保育園	園舎	43.8	①	0.0	0.0	11.5	8.5	28	A	43	A
			②	0.0	0.0	0.0	0.0				
西保育園	園舎	29.9	①	0.0	0.0	6.5	3.3	25	A	8	A
			②	47.0	6.3	13.0	4.6				
大岩明倫保育園	園舎	40.75	①	0.0	0.0	1.5	0.9	32	A	38	A
			②	0.0	0.0	1.0	0.3				
粟倉保育園	園舎	45.2	①	0.0	0.0	3.0	0.5	40	A	33	A
			②	0.0	0.0	0.0	0.0				
北山保育園	園舎	46.25	①	2.5	0.6	0.5	0.1	28	A	35	C
			②	0.0	0.0	0.0	0.0				
上井出保育園	園舎	47.3	①	0.0	0.0	6.5	3.8	43	A	60	A
			②	0.0	0.0	1.5	0.6				

注) 基準値はP. 6 参照

※ 明星保育園の②は内壁のため、筒元及び筒先とともに室内側。その他の建物及び箇所はすべて筒元：室外側、筒先：室内側

(明星保育園)

- ・コンクリート圧縮強度、中性化深さについては基準値内です。鉄筋のかぶり厚については1ヶ所基準値を満たしていません。

(西保育園)

- ・コンクリート圧縮強度は基準値内です。中性化深さについては1ヶ所、鉄筋のかぶり厚については2ヶ所とも基準値を満たしていません。

(大岩明倫保育園、粟倉保育園、上井出保育園)

- ・コンクリート圧縮強度、中性化深さ及び鉄筋のかぶり厚ともに基準値内です。

(北山保育園)

- ・コンクリート圧縮強度、中性化深さについては基準値内です。鉄筋のかぶり厚については1ヶ所基準値を満たしていません。また、鉄筋の腐食も見られます。

## イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
明星保育園		<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 48 年が経過しています。</li> <li>令和 7 (2025) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。</li> </ul>
大宮保育園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 18 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。</li> </ul>
大富士保育園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 40 年が経過しています。</li> <li>令和 2 (2020) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。</li> </ul>
西保育園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 53 年が経過しています。</li> <li>令和 6 (2024) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>災害時の緊急避難場所に指定されていますが、敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。</li> <li>施設の再編を検討する際には、地域に必要な緊急避難場所機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。</li> </ul>
大岩明倫保育園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 49 年が経過しています。</li> <li>令和元 (2019) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。</li> </ul>
富士根保育園	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 12 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満～1.0m 未満の区域に指定されています。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 48 年が経過しています。 ・令和 5 (2023) 年度に長寿命化改修を実施しました。
栗倉保育園	課題	・品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。 ・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。
	現状	・建築後 45 年が経過しています。 ・平成 29 (2017) 年度に長寿命化改修を実施しました。
北山保育園	課題	・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。
	現状	・建築後 43 年が経過しています。 ・平成 29 (2017) 年度及び令和 6 (2024) 年度に長寿命化改修を実施しました。
山宮保育園	課題	・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。
	現状	・建築後 45 年が経過しています。
上井出保育園	課題	・機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。 ・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。
	現状	・建築後 42 年が経過しています。 ・平成 30 (2018) 年度に長寿命化改修を実施しました。
井之頭保育園	課題	・機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。 ・敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。 ・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 42 年が経過しています。
白糸保育園	課題	・機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。 ・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。
	現状	・建築後 41 年が経過しています。 ・平成 29（2017）年度に長寿命化改修を実施しました。
柚野保育園	課題	・機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化及び集約化による行政サービスの改善の検討が必要です。 ・建築物の更新に併せて利用需要や社会情勢等を踏まえた適正な施設配置の検討が必要です。

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
明星保育園	園舎	令和7年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
大宮保育園	園舎	令和4年度病児保育室等改修	—	—	—
大富士保育園	園舎	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
西保育園	園舎	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
大岩明倫保育園	園舎	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
富士根保育園	園舎	—	—	—	—
栗倉保育園	園舎	令和5年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
北山保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修 (建築)	長寿命化改修 (機械) 26,000千円	—	—
山宮保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)  令和6年度長寿命化改修(機械)	—	—	—
上井出保育園	園舎	平成28年度屋根・屋上防水改修	—	—	—
井之頭保育園	園舎	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
白糸保育園	園舎	—	—	—	—
袖野保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
明星保育園	963.86				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
大宮保育園	1,490.93				多機能化、集約化を検討
大富士保育園	609.85				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
西保育園	893.33			更新 多機能化、集約化 敷地の一部が洪水 浸水想定区域内(浸 水想定深さ0.5m未 満)のため、施設の 浸水対策について 検討	
大岩明倫保育園	953.00				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
富士根保育園	1,231.15			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸 水想定深さ0.5m未満～1.0m未満)のた め、地域の浸水想定及び施設の機能・ 規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほ か、移転等を含めて総合的に検討	多機能化、集約化を検討
栗倉保育園	604.62				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
北山保育園	868.05				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
山宮保育園	541.05				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
上井出保育園	842.24				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
井之頭保育園	420.31			敷地の一部が洪水浸水想定区域内 (浸水想定深さ0.5m未満)のため、施 設の浸水対策について検討	多機能化、集約化を検討
白糸保育園	643.82				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討
袖野保育園	578.06				更新 多機能化、集約化 多機能化、集約化を検討

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## 11. 庁舎施設

表 4-24 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積(m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能(ランク)
市役所	庁舎	平成 3年 9月(1991. 9)	34	8	1	21,014.11	SRC	I a
	車庫	平成 3年 9月(1991. 9)	34	1	—	533.78	S	I a
北山出張所	会館	昭和56年 3月(1981. 3)	45	2	—	668.88	RC	I a
上野出張所	会館	平成 9年 3月(1997. 3)	29	2	—	1,058.33	RC	I a
白糸出張所	会館	令和 3年 2月(2021. 2)	5	2	—	828.90	RC+S	I a
芝川出張所	会館	昭和63年 1月(1988. 1)	38	3	1	2,760.58	SRC	I a

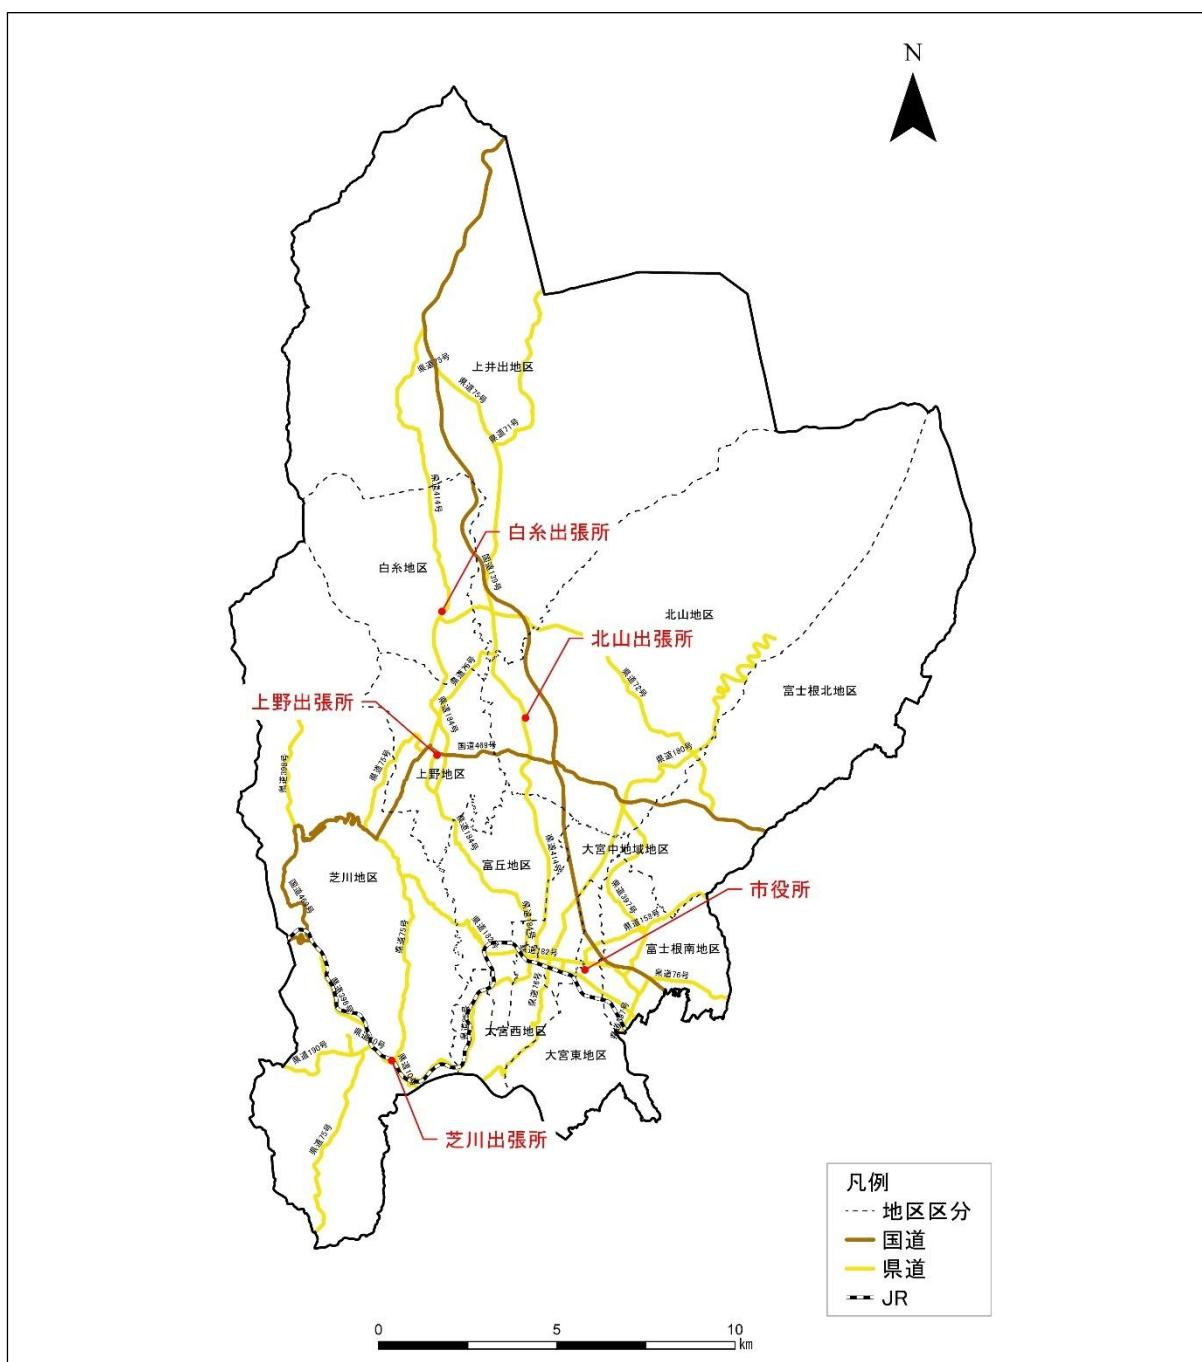


図 4-11 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-25 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調
市役所	庁舎	平成29年度から長寿命化改修中のため未実施															
	車庫	A	B	C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北山出張所	会館	令和2年度耐震補強工事と併せて長寿命化改修を実施のため未実施															
上野出張所	会館	令和元年度及び令和3年度長寿命化改修実施															
白糸出張所	会館	令和2年度竣工のため未実施															
芝川出張所	会館	平成30年度長寿命化改修実施のため未実施															

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
市役所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後34年が経過しています。</li> <li>・平成29(2017)年度から長寿命化改修を実施しています(令和9年度まで継続実施予定)。</li> <li>・令和7(2025)年度から市民ホール及び待合ホールの天井耐震改修を実施しています(令和8年度まで継続実施予定)。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> </ul>
北山出張所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後45年が経過しています。</li> <li>・令和2(2020)年度に耐震改修及び長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標(立地特性、年間収支状況、施設利用率)

施設名称	現状と課題	
上野出張所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 29 年が経過しています。</li> <li>令和元（2019）年度及び令和 3（2021）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。</li> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～1.0m未満の区域に指定されています。</li> </ul>
白糸出張所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 5 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時の避難場所等に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な避難場所等の機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>
芝川出張所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 38 年が経過しています。</li> <li>平成 30（2018）年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>施設の 1・2 階に富士宮市立芝川図書館が併設されています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地の一部が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 1.0m～10.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>災害時の地区本部に指定されていることから、施設の再編を検討する際には、地域に必要な地区本部機能の確保という点について考慮する必要があります。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
市役所	庁舎	平成29年度長寿命化改修【低層棟】(建築) 平成30・令和元年度長寿命化改修【議会棟】(建築) 平成30年度長寿命化改修(機械)  令和2・3年度長寿命化改修【高層棟】(建築)  令和2年度長寿命化改修(電気・機械)  令和3年度長寿命化改修(電気・機械)  令和4年度議会LED化改修 令和4年度長寿命化改修(建築・電気) 令和5年度長寿命化改修(建築・機械) 令和5・6年度長寿命化改修(電気) 令和5・6年度議場音響システム改修 令和7年度特定天井耐震改修 令和6・7年度長寿命化改修(機械)	—	長寿命化改修(建築) 29,000千円	—
		平成28年度屋上防水・外壁改修	—	—	—
		令和元年度エレベータ新設			
		令和2年度耐震改修	LED化改修 5,600千円	—	—
		令和4年度トイレ改修			
		平成30・令和元年度長寿命化改修(建築) 令和3年度長寿命化改修(機械) 令和7年度LED化改修	—	長寿命化改修(建築・機械) 84,700千円	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
市役所	21,547.89		長寿命化改修及び天井耐震改修を実施	余剰スペースが発生した場合は、多機能化を検討	→
北山出張所	668.88				更新 多機能化
上野出張所	1,058.33		長寿命化改修を実施	敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～1.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→
白糸出張所	828.90				→
芝川出張所	2,760.58			敷地の一部が土砂災害警戒区域内及び敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ1.0m～10.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	→

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

## 12. 消防施設

表 4-26 対象施設（消防署）

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
中央消防署	庁舎	平成12年 6月(2000. 6)	25	3	—	1,606.78	RC	I a
西消防署	庁舎	平成 7年 2月(1995. 2)	31	2	—	724.22	RC	I a
中央消防署東分署	庁舎	平成 9年 3月(1997. 3)	29	1	—	293.37	RC	I a
西消防署上野分署	庁舎	平成16年 4月(2004. 4)	21	2	—	340.27	S	I a
西消防署北分署	庁舎	平成28年 3月(2016. 3)	10	2	—	650.47	RC+S	I a
	訓練棟	平成28年 3月(2016. 3)	10	4	—	203.40	S	I a
中央消防署芝川分署	庁舎	平成 3年 4月(1991. 4)	34	2	—	503.27	RC	I a
芝川分署水防倉庫	倉庫	平成 7年 3月(1995. 3)	31	1	—	196.05	S	I a

表 4-27 対象施設（分団詰所 1/2）

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
第1分団詰所	詰所兼車庫	平成 9年 3月(1997. 3)	29	2	—	102.80	S	I a
第2分団詰所	詰所兼車庫	平成 5年12月(1993.12)	32	2	—	78.70	S	I a
第3分団詰所	詰所兼車庫	平成15年 8月(2003. 8)	22	2	—	102.80	S	I a
第4分団詰所	詰所兼車庫	昭和60年 3月(1985. 3)	41	2	—	68.77	S	I a
第5分団詰所	詰所兼車庫	平成17年 2月(2005. 2)	21	2	—	117.00	S	I a
第6分団詰所（外神）	詰所兼車庫	平成 7年 3月(1995. 3)	31	2	—	78.80	S	I a
第6分団詰所（青木）	詰所兼車庫	平成11年 3月(1999. 3)	27	2	—	102.80	S	I a
第8分団詰所（淀師）	詰所兼車庫	平成21年 2月(2009. 2)	17	2	—	102.80	S	I a
第7分団詰所	詰所兼車庫	平成 7年 3月(1995. 3)	31	2	—	78.80	S	I a
第8分団詰所	詰所兼車庫	平成 8年 3月(1998. 3)	30	2	—	78.80	S	I a
第9分団詰所	詰所兼車庫	平成18年 2月(2006. 2)	20	2	—	102.80	S	I a
第10分団詰所（安居山）	詰所兼車庫	平成10年 3月(1998. 3)	28	2	—	117.00	RC+S	I a
第10分団詰所（沼久保）	詰所兼車庫	平成 8年 3月(1994. 3)	32	2	—	84.20	S	I a
第11分団詰所（貫戸）	詰所兼車庫	昭和56年 3月(1981. 3)	45	1	—	19.87	W	未診断
第11分団詰所（黒田）	詰所兼車庫	昭和56年 3月(1981. 3)	45	2	—	65.22	S	未診断
第11分団詰所（星山）	詰所兼車庫	平成27年 3月(2015. 3)	11	2	—	101.94	S	I a
第12分団詰所（山本）	詰所兼車庫	平成 2年 3月(1990. 3)	36	2	—	77.40	S	I a
第12分団詰所（小泉）	詰所兼車庫	平成13年 2月(2001. 2)	25	2	—	117.00	S	I a
第13分団詰所	詰所兼車庫	平成19年 3月(2007. 3)	19	2	—	102.80	S	I a
第14分団詰所（小泉）	詰所兼車庫	平成元年 3月(1989. 3)	37	2	—	78.70	S	I a
第14分団詰所（大岩）	詰所兼車庫	平成25年 3月(2013. 3)	13	2	—	101.94	S	I a
第15分団詰所（二又）	詰所兼車庫	平成23年 3月(2011. 3)	15	2	—	102.80	S	I a
第15分団詰所（村山）	詰所兼車庫	昭和57年 3月(1982. 3)	44	1	—	60.27	S	I a
第15分団詰所（神成）	詰所兼車庫	平成29年 2月(2017. 2)	9	2	—	101.94	S	I a

表 4-27 対象施設（分団詰所 2 / 2）

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
第16分団詰所	詰所兼車庫	昭和57年 6月(1982. 6)	43	2	—	77.63	S	I a
第17分団詰所（上組）	詰所兼車庫	昭和60年 3月(1985. 3)	41	2	—	120.00	S	I a
第18分団詰所	詰所兼車庫	令和 3年 2月(2021. 2)	5	2	—	165.02	S	I a
第19分団詰所（妙蓮寺）	詰所兼車庫	昭和56年 3月(1981. 3)	45	1	—	52.31	S	未診断
第19分団詰所（下条）	詰所兼車庫	平成31年 1月(2019. 1)	7	2	—	165.02	S	I a
第20分団詰所（上井出）	詰所兼車庫	昭和59年 3月(1984. 3)	42	2	—	<b>145.52</b>	S	I a
第20分団詰所（人穴）	詰所兼車庫	昭和60年11月(1985. 11)	40	1	—	52.30	S	I a
第21分団詰所（猪之頭）	詰所兼車庫	昭和58年 3月(1983. 3)	43	2	—	146.44	S	I a
第21分団詰所（麓）	詰所兼車庫	昭和60年11月(1985. 11)	40	1	—	19.87	W	I a
第22分団詰所（原）	詰所兼車庫	昭和63年 3月(1988. 3)	38	2	—	145.50	S	I a
第23分団詰所	詰所兼車庫	平成17年12月(2005. 12)	20	1	—	76.58	S	I a
第24分団詰所	詰所兼車庫	平成13年 1月(2001. 1)	25	2	—	79.18	S	I a
第25分団詰所	詰所兼車庫	昭和61年 1月(1986. 1)	40	1	—	77.40	S	I a
第26分団詰所	詰所兼車庫	平成10年12月(1998. 12)	27	2	—	79.29	S	I a
第27分団詰所	詰所兼車庫	平成17年 3月(2005. 3)	21	2	—	77.40	S	I a
第28分団詰所	詰所兼車庫	平成18年 2月(2006. 2)	20	2	—	77.40	S	I a



図 4-12 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-28 施設の劣化状況調査結果（消防署）

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
中央消防署	庁舎	令和5年度長寿命化改修実施																
西消防署	庁舎	平成29年度及び令和7年度長寿命化改修実施																
中央消防署東分署	庁舎	令和6年度長寿命化改修実施																
西消防署上野分署	庁舎	B	B	D	D	—	—	—	E	A	—	A	A	—	—	—	A	—
西消防署北分署	庁舎	B	C	C	A	—	A	—	A	A	—	A	A	—	—	—	A	—
	訓練棟	B	A	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央消防署芝川分署	庁舎	B	E	D	—	—	—	A	—	A	—	A	A	—	—	—	E	—
芝川分署水防倉庫	倉庫	B	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

表 4-29 施設の劣化状況調査結果（分団詰所 1/2）

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
第1分団詰所	詰所兼車庫	A	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第2分団詰所	詰所兼車庫	A	B	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第3分団詰所	詰所兼車庫	A	C	B	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第4分団詰所	詰所兼車庫	A	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第5分団詰所	詰所兼車庫	A	A	B	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第6分団詰所(外神)	詰所兼車庫	A	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第6分団詰所(青木)	詰所兼車庫	B	A	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第6分団詰所(淀師)	詰所兼車庫	B	A	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第7分団詰所	詰所兼車庫	A	C	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	E	—
第8分団詰所	詰所兼車庫	A	C	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	B	—
第9分団詰所	詰所兼車庫	A	B	B	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第10分団詰所(安居山)	詰所兼車庫	A	B	E	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第10分団詰所(沼久保)	詰所兼車庫	D	C	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第11分団詰所(貫戸)	詰所兼車庫	A	D	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	—
第11分団詰所(黒田)	詰所兼車庫	D	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第11分団詰所(星山)	詰所兼車庫	A	A	A	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第12分団詰所(山本)	詰所兼車庫	B	D	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	B	—
第12分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	A	A	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第13分団詰所	詰所兼車庫	B	A	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第14分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	D	C	E	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

表 4-29 施設の劣化状況調査結果（分団詰所 2 / 2）

施設名称	棟名称	建築				電気							機械					
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
第14分団詰所(大岩)	詰所兼車庫	A	A	A	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第15分団詰所(二又)	詰所兼車庫	A	A	A	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第15分団詰所(村山)	詰所兼車庫	C	D	E	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第15分団詰所(神成)	詰所兼車庫	A	A	A	—	—	A	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第16分団詰所	詰所兼車庫	B	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—
第17分団詰所(上組)	詰所兼車庫	B	C	D	A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第18分団詰所	詰所兼車庫	令和2年度竣工のため未実施																
第19分団詰所(妙蓮寺)	詰所兼車庫	B	C	E	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第19分団詰所(下条)	詰所兼車庫	A	A	A	A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第20分団詰所(上井出)	詰所兼車庫	令和元年度長寿命化改修実施のため未実施																
第20分団詰所(人穴)	詰所兼車庫	B	D	C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—
第21分団詰所(猪之頭)	詰所兼車庫	D	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	B	—
第21分団詰所(麓)	詰所兼車庫	A	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—
第22分団詰所(原)	詰所兼車庫	C	B	C	E	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第23分団詰所	詰所兼車庫	A	B	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第24分団詰所	詰所兼車庫	B	B	E	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第25分団詰所	詰所兼車庫	C	E	D	—	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	A	—
第26分団詰所	詰所兼車庫	A	B	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	E	—
第27分団詰所	詰所兼車庫	B	A	D	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
第28分団詰所	詰所兼車庫	A	A	C	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

## イ 現状と課題

### (ア) 消防署

施設名称	現状と課題	
中央消防署	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 25 年が経過しています。</li> <li>令和 5 (2023) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化の検討が必要です。</li> </ul>
西消防署	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 31 年が経過しています。</li> <li>平成 29 (2017) 年度及び令和 7 (2025) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化の検討が必要です。</li> </ul>
中央消防署東分署	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 29 年が経過しています。</li> <li>令和 6 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化の検討が必要です。</li> </ul>
西消防署上野分署	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 21 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化の検討が必要です。</li> </ul>
西消防署北分署	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 10 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>
中央消防署芝川分署	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 34 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 5.0m～10.0m未満の区域に指定されているため、令和 10 年度にかけて洪水浸水想定区域外に移転を伴う建て替えを実施予定です。</li> </ul>
芝川分署水防倉庫	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 31 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 5.0m～10.0m未満の区域に指定されているため、令和 10 年度にかけて洪水浸水想定区域外に移転を伴う建て替えを実施予定です。</li> </ul>

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

(イ) 分団詰所

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 29 年が経過しています。
第 1 分団詰所	現状	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	課題	・機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。
第 2 分団詰所	現状	・建築後 32 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 3 分団詰所	現状	・建築後 22 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 4 分団詰所	現状	・建築後 41 年が経過しています。
	課題	・品質※及び機能ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 5 分団詰所	現状	・建築後 21 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 6 分団詰所 (外神)	現状	・建築後 31 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 6 分団詰所 (青木)	現状	・建築後 27 年が経過しています。
	課題	・敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
第 6 分団詰所 (淀師)	現状	・建築後 17 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 7 分団詰所	現状	・建築後 31 年が経過しています。
	課題	・機能*に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 8 分団詰所	現状	・建築後 30 年が経過しています。
	課題	・機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 9 分団詰所	現状	・建築後 20 年が経過しています。
	課題	・機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 10 分団詰所 (安居山)	現状	・建築後 28 年が経過しています。
	課題	・敷地全体が土砂災害警戒区域に指定されています。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 10 分団詰所 (沼久保)	現状	・建築後 32 年が経過しています。
	課題	・敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 5.0m～10.0m未満の区域に指定されています。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 45 年が経過しています。
第 11 分団詰所 (貫戸)	課題	・品質*及び機能*とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	現状	・建築後 45 年が経過しています。
第 11 分団詰所 (黒田)	課題	・品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	現状	・建築後 11 年が経過しています。
第 11 分団詰所 (星山)	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	現状	・建築後 36 年が経過しています。
第 12 分団詰所 (山本)	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	現状	・建築後 25 年が経過しています。
第 12 分団詰所 (小泉)	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	現状	・建築後 19 年が経過しています。
第 13 分団詰所	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

\* 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
第 14 分団詰所 (小泉)	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 37 年が経過しています。</li> </ul> <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m未満～1.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>	
第 14 分団詰所 (大岩)	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 13 年が経過しています。</li> </ul> <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>	
第 15 分団詰所 (二又)	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 15 年が経過しています。</li> </ul> <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>	
第 15 分団詰所 (村山)	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 44 年が経過しています。</li> </ul> <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>	
第 15 分団詰所 (神成)	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 9 年が経過しています。</li> </ul> <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>	
第 16 分団詰所	<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 43 年が経過しています。</li> </ul> <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>品質及び機能ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>	

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	課題
第 17 分団詰所 (上組)	現状	・建築後 41 年が経過しています。
	課題	・品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 18 分団詰所	現状	・建築後 5 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 19 分団詰所 (妙蓮寺)	現状	・建築後 45 年が経過しています。
	課題	・品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 19 分団詰所 (下条)	現状	・建築後 7 年が経過しています。
	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
第 20 分団詰所 (上井出)	現状	・建築後 42 年が経過しています。 ・令和元（2019）年度に長寿命化改修を実施しました。
	課題	・品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 40 年が経過しています。
第 20 分団詰所 (人穴)	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>
第 21 分団詰所 (猪之頭)	現状	・建築後 43 年が経過しています。
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>
第 21 分団詰所 (麓)	現状	・建築後 40 年が経過しています。
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質及び機能※ともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>
第 22 分団詰所 (原)	現状	・建築後 38 年が経過しています。
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>敷地の一部が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m 未満の区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>
第 23 分団詰所	現状	・建築後 20 年が経過しています。
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 25 年が経過しています。
第 24 分団詰所	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域及び河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 1.0m～3.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>
第 25 分団詰所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 40 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※及び機能※とともに課題があるため、今後の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> <li>敷地全体が河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 0.5m～1.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>
第 26 分団詰所	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 27 年が経過しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。</li> <li>敷地全体が土砂災害警戒区域及び河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にあり、浸水想定深さは 1.0m～3.0m未満の区域に指定されています。</li> <li>団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

施設名称	現状と課題	
	現状	・建築後 21 年が経過しています。
第 27 分団詰所	課題	・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。
	現状	・建築後 20 年が経過しています。
第 28 分団詰所	課題	・機能*に課題があるため、維持管理・運営の効率化及び集約化の検討が必要です。 ・団員の活動拠点として管轄区域に配置しており、その組織、管轄区域は規則で定めていることから、集約化を図るには組織再編、規則改正が必要となります。

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

#### (ア) 消防署

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
中央消防署	庁舎	令和5年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
西消防署	庁舎	平成28年度空調設備改修 平成29年度長寿命化改修 (建築) 令和2年度LED化改修 令和6・7年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
中央消防署東分署	庁舎	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
西消防署上野分署	庁舎	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 71,300千円	—
西消防署北分署	庁舎	—	—	—	—
	訓練棟	—	—	—	—
中央消防署芝川分署	庁舎	—	造成工事 170,000千円	建設工事 267,500千円	建設工事 695,369千円
芝川分署水防倉庫	倉庫	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

(イ) 分団詰所 (1／2)

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
第1分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第2分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第3分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第4分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第5分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第6分団詰所(外神)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第6分団詰所(青木)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第6分団詰所(淀師)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第7分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第8分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第9分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第10分団詰所(安居山)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第10分団詰所(沼久保)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第11分団詰所(貫戸)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第11分団詰所(黒田)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第11分団詰所(星山)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第12分団詰所(山本)	詰所兼車庫	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 20,400千円
第12分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第13分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第14分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第14分団詰所(大岩)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第15分団詰所(二又)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第15分団詰所(村山)	詰所兼車庫	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 12,800千円	—
第15分団詰所(神成)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第16分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—

\* 過去 10 年間 (平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度) に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

(イ) 分団詰所 (2／2)

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
第17分団詰所(上組)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第18分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第19分団詰所 (妙蓮寺)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第19分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第20分団詰所 (上井出)	詰所兼車庫	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
第20分団詰所(人穴)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第21分団詰所 (猪之頭)	詰所兼車庫	—	—	旧詰所解体 7,000千円	—
第21分団詰所(麓)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第22分団詰所(原)	詰所兼車庫	—	—	—	—
第23分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第24分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第25分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第26分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第27分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
第28分団詰所	詰所兼車庫		—	—	—

\* 過去 10 年間 (平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度) に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

### (ア) 消防署

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
中央消防署	1,606.78			「富士宮市消防総合基本計画」に基づく消防体制基盤の充実	→
西消防署	724.22			「富士宮市消防総合基本計画」に基づき施設の配置を検討	→
中央消防署東分署	293.37			「富士宮市消防総合基本計画」に基づく消防体制基盤の充実	→
西消防署上野分署	340.27		長寿命化改修を実施	「富士宮市消防総合基本計画」に基づき施設の配置を検討	→
西消防署北分署	853.87			「富士宮市消防総合基本計画」に基づく消防体制基盤の充実	→
中央消防署芝川分署	503.27		更新 移転を伴う 建て替え		→
芝川分署水防倉庫	196.05		更新 移転を伴う 建て替え		→

凡例) 適切な維持管理の実施： →

(イ) 分団詰所

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
第1分団詰所	102.80				
第2分団詰所	76.70				規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討
第3分団詰所	102.80				
第4分団詰所	68.77		移転を伴う建て替え		規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討
第5分団詰所	117.00				
第6分団詰所（青木）	102.80			敷地の一部が洪水浸水想定区域内（浸水想定深さ0.5m未満）のため、施設の浸水対策について検討	
第6分団詰所（外神）	76.80				
第6分団詰所（淀師）	102.80				
第7分団詰所	76.80			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	
第8分団詰所	76.80				
第9分団詰所	102.80				
第10分団詰所（安居山）	117.00			敷地全体が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転を含め検討 規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	
第10分団詰所（沼久保）	64.20			敷地全体が洪水浸水想定区域内（浸水想定深さ5.0m～10.0m未満）のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討 規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	
第11分団詰所（貫戸）	19.87				
第11分団詰所（黒田）	65.22				
第11分団詰所（星山）	101.94				
第12分団詰所（山本）	77.40		長寿命化改修を実施		規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討
第12分団詰所（小泉）	117.00				
第13分団詰所	102.80				

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
第14分団詰所（小泉）	76.70			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満～1.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討  規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	
第14分団詰所（大岩）	101.94				→
第15分団詰所（二又）	102.80			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第15分団詰所（村山）	60.27		長寿命化改修を実施	規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	更新 集約化 →
第15分団詰所（神成）	101.94			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第16分団詰所	77.63			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	更新 集約化 →
第17分団詰所（上組）	120.00			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	更新 集約化 →
第18分団詰所	165.02				→
第19分団詰所（妙蓮寺）	52.31			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第19分団詰所（下条）	165.02				→
第20分団詰所（人穴）	52.30			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	更新 集約化 →
第20分団詰所（上井出）	145.52			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	更新 集約化 →

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
第21分団詰所（麓）	19.87		第21分団詰所(猪之頭)へ集約		
第21分団詰所（猪之頭）	146.44		更新 移転を伴う 建て替え	敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満)のため、施設の浸水対策について検討	→
第22分団詰所（原）	145.50			敷地の一部が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m未満)のため、施設の浸水対策について検討 規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第23分団詰所	76.58			敷地全体が土砂災害警戒区域内のため、施設の移転も含め検討 規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第24分団詰所	79.18			敷地全体が土砂災害警戒区域内及び洪水浸水想定区域(浸水想定深さ1.0m～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討 規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第25分団詰所	77.40			敷地全体が洪水浸水想定区域内(浸水想定深さ0.5m～1.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討	更新 集約化
第26分団詰所	79.29			敷地全体が土砂災害警戒区域内及び洪水浸水想定区域(浸水想定深さ1.0m～3.0m未満)のため、地域の浸水想定及び施設の機能・規模・利用状況を踏まえ、浸水対策のほか、移転等を含めて総合的に検討 規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第27分団詰所	77.40			規模及び配置の適正化を精査した上で、集約化等を検討	→
第28分団詰所	77.40				→

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

## 13. 環境・衛生プラント

### (1) 衛生プラント

表 4-30 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
衛生プラント	本館	昭和63年 9月 (1988. 9)	37	2	1	2,253.59	RC	I a

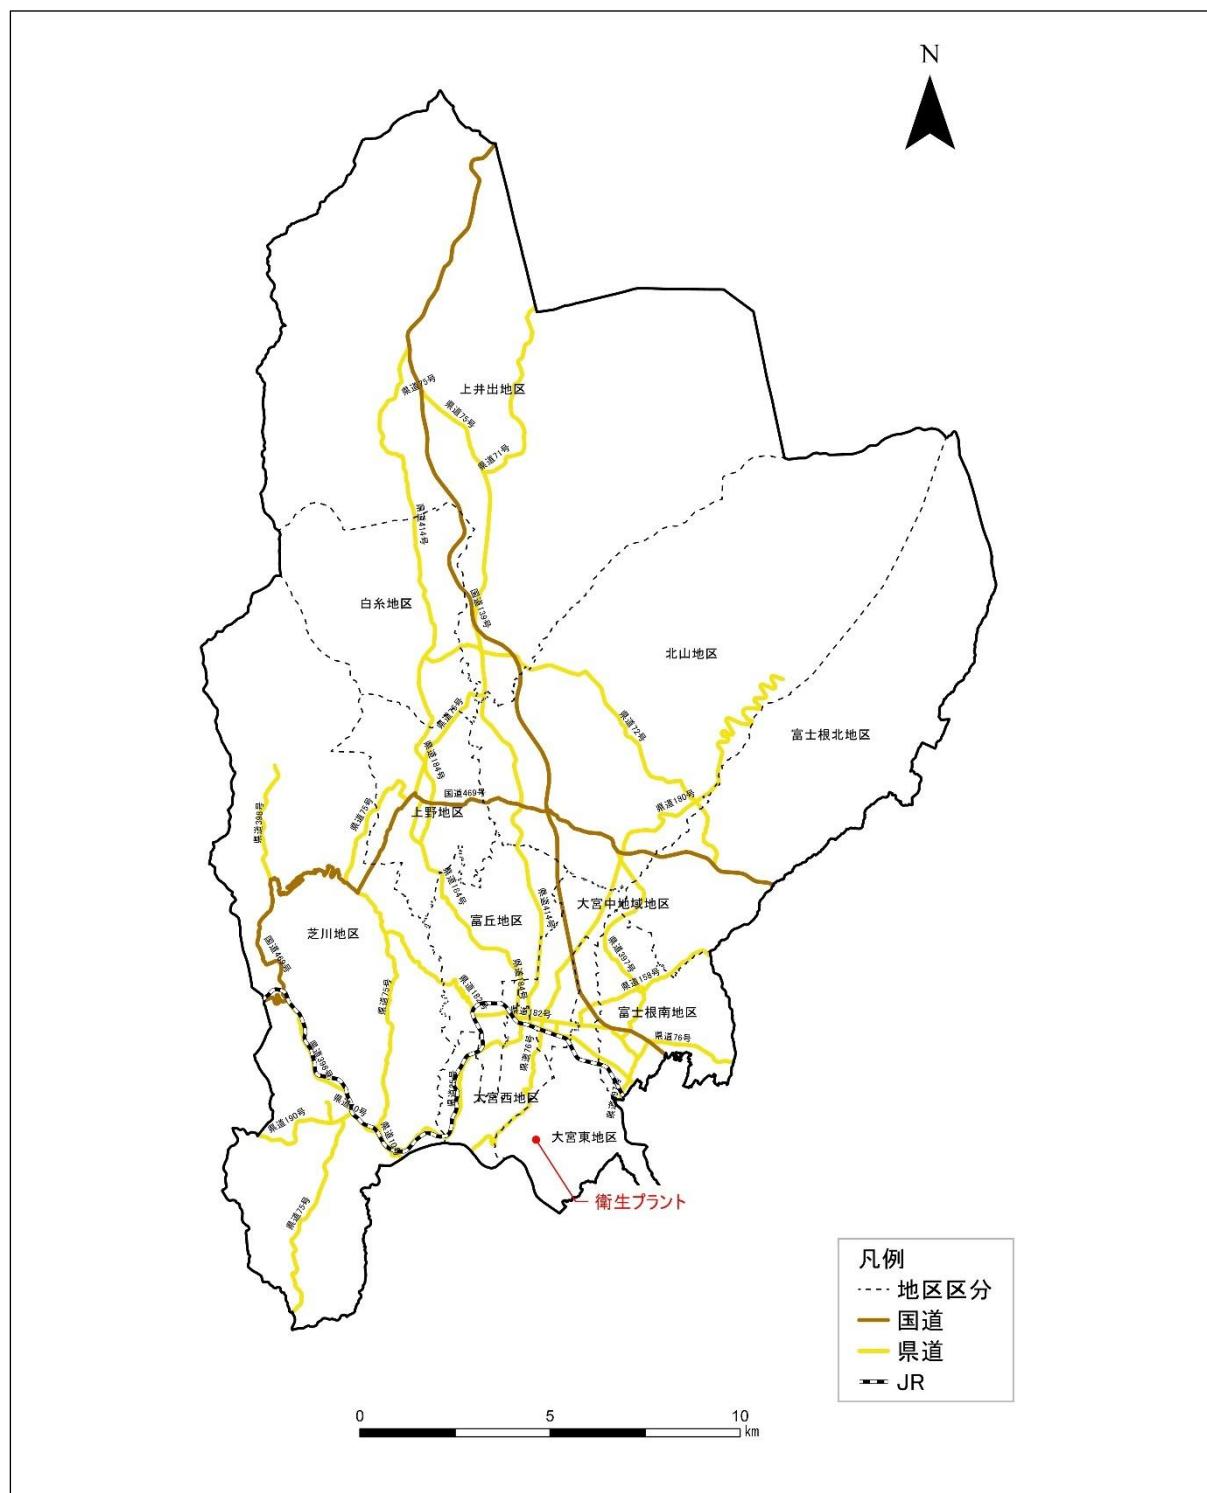


図 4-13 位置図

## (1) 衛生プラント

### ア 個別施設の状態等

#### (ア) 施設の概要

施設名称	富士宮市衛生プラント	
施設所管	富士宮市	
所在地	静岡県富士宮市星山 757	
施設規模	150 kℓ／日 (し尿 75 kℓ／日、浄化槽汚泥 75 kℓ／日)	
建設年月	着工	昭和 61 年 10 月
	竣工	平成元年 3 月
設計・施工	アタカ工業株式会社 (カナデビア株式会社)	
建設費	1,258,844 千円	
処理方式	高負荷脱窒素処理方式	
(1) 受入貯留設備	受入・除去・貯留設備	
(2) 主処理設備	高負荷脱窒素処理設備	
(3) 高度処理設備	砂ろ過処理設備 + 活性炭吸着設備 (休止中)	
(4) 汚泥処理設備	脱水設備 (脱水汚泥は場外搬出)	
(5) 脱臭設備	高濃度	生物脱臭設備
	中低濃度	薬液洗净脱臭設備 + 活性炭吸着脱臭設備
処理工程	処理工程図 参照	

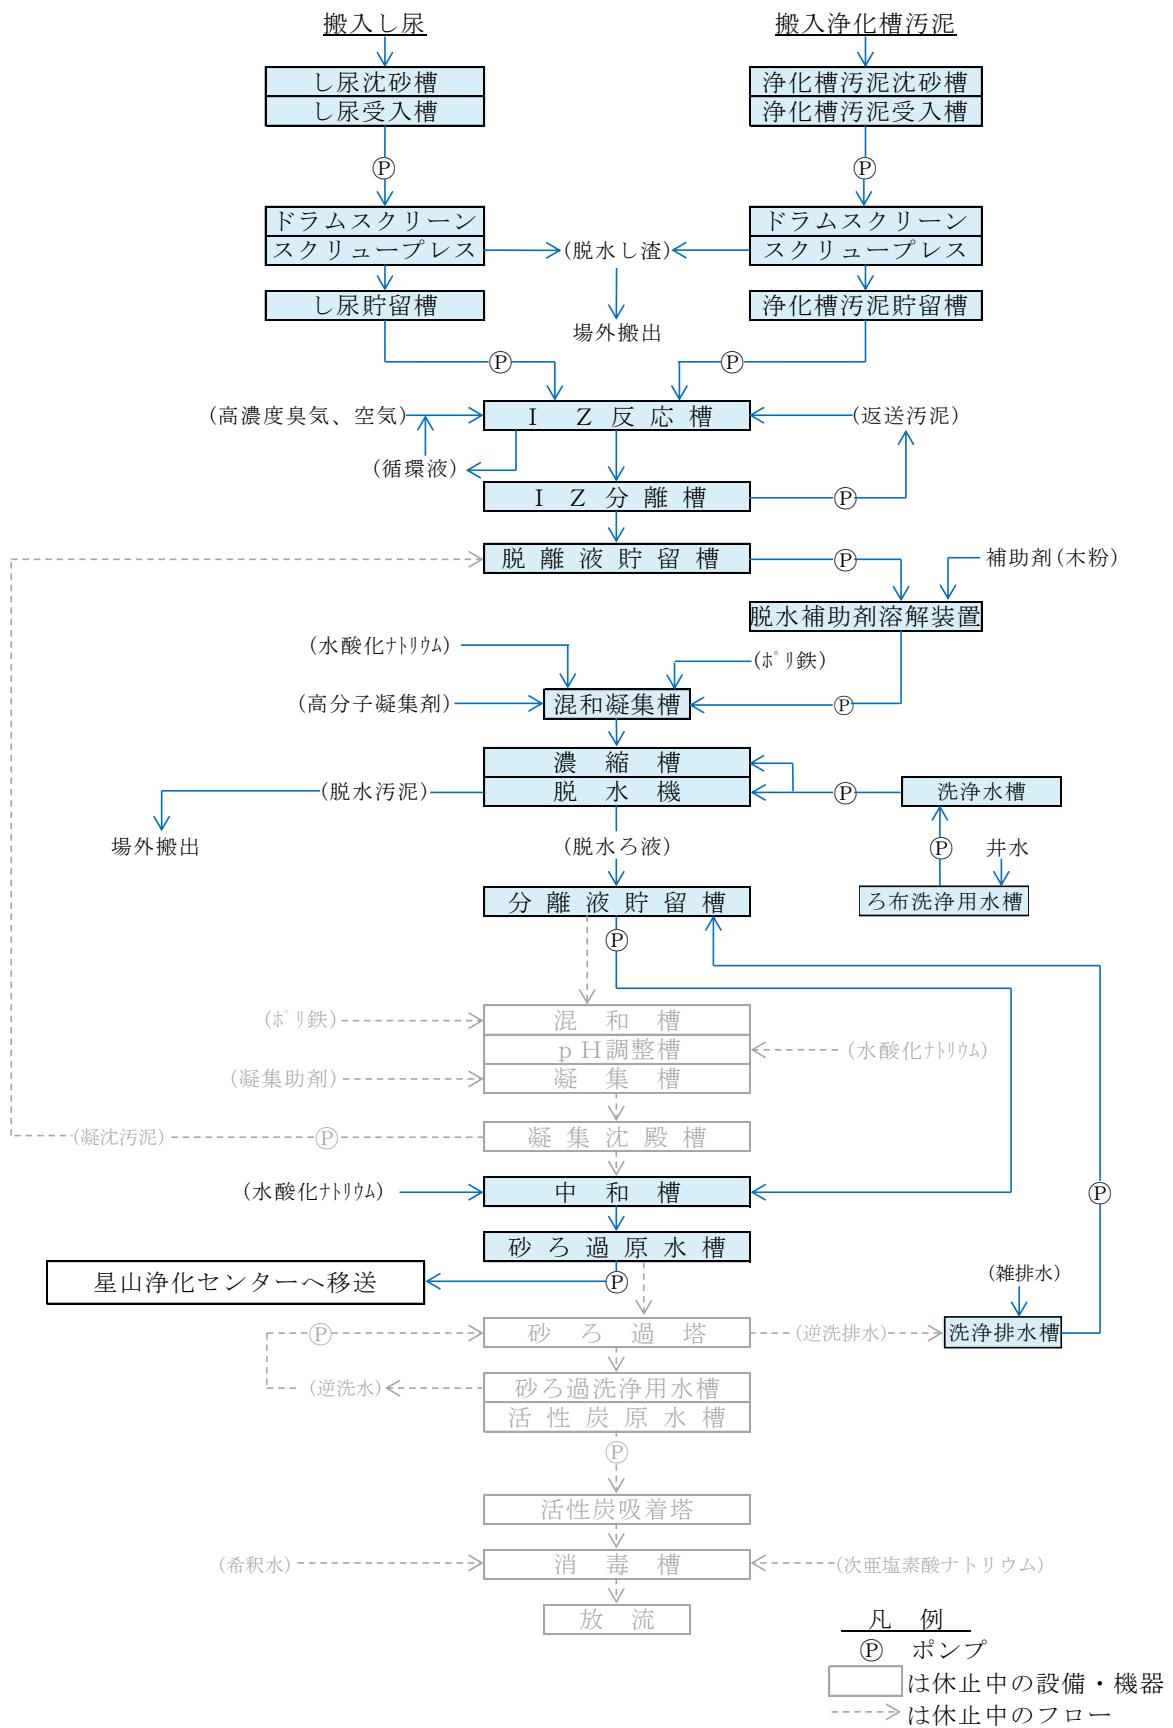


図 4-14 処理工程図（水処理・汚泥処理）

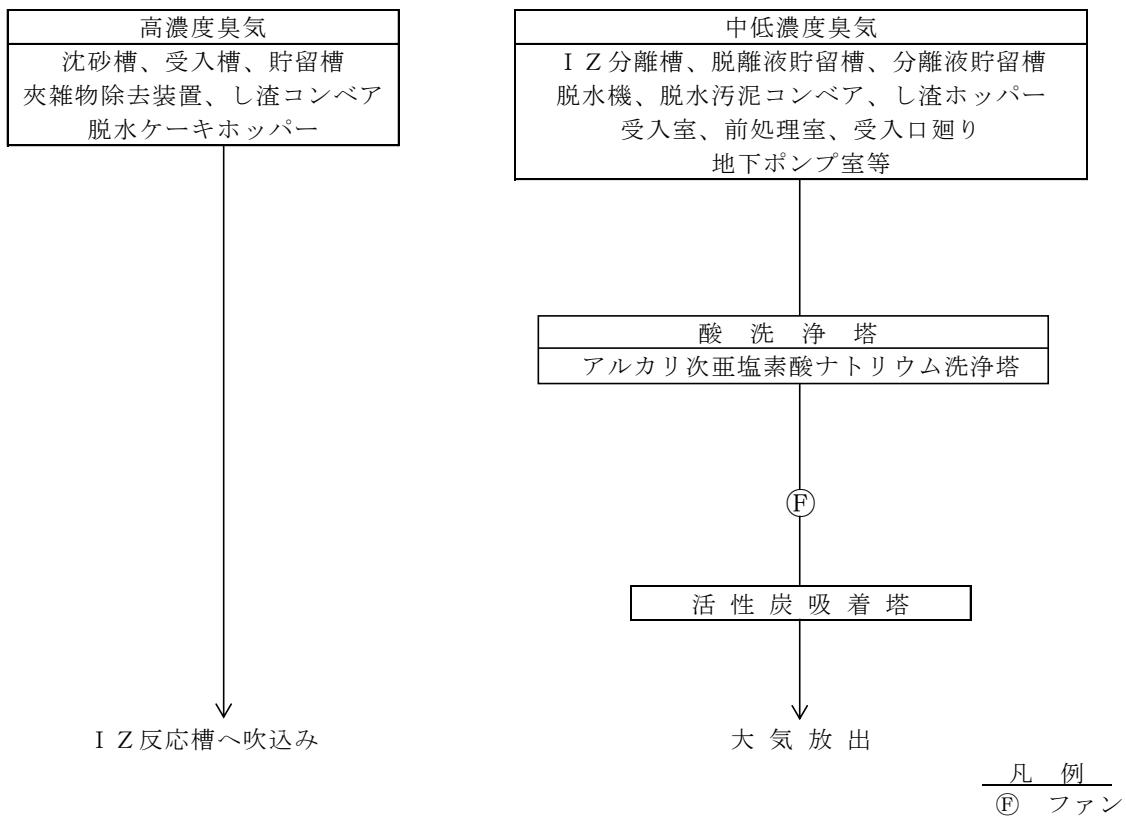


図 4-15 処理工程図（脱臭工程）

## (イ) 建築物等

### a 劣化状況調査結果

表 4-31 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械					
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙
衛生プラント	本館	平成30年度長寿命化改修実施のため未実施														

### b 現状と課題

施設名称	現状と課題	
衛生プラント	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 37 年が経過しています。</li> <li>平成 30 (2018) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> <li>令和 7 (2025) 年度に実施した耐震診断により、地下水槽部分等の耐震補強が必要な状況です。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能*に課題があるため、維持管理・運営の効率化の検討が必要です。</li> <li>人口減少に伴う稼働率の変動が見込まれることから、必要性及び効率性を見極めた上で適切な維持管理を継続していく必要があります。</li> </ul>

\* 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

### c 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
衛生プラント	本館	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	施設改造実施設計 16,000千円	施設改造工事 20,000千円

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### d 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
衛生プラント	2,253.59		地下水槽部分等 の耐震化を検討	「星山浄化センター」との集約化に向けた検討	

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## (ウ) 設備・機器

### a 健全度評価

各設備・機器の状態を把握するため、表 4-32 に示す精密機能検査を実施し、各設備・機器の健全度を評価しました。健全度は、表 4-33 に基づき 4 段階に分けて判定しました。結果については、123 ページ以降の「表 4-36 設備・機器別管理基準」に示すとおりです。

表 4-32 精密機能検査方法

区分	検査方法
土木・建築設備	外観検査、水槽検査※、軽打音検査、書類検査
機械設備・配管弁設備	外観検査、異音検査、触診検査、書類検査
電気計装	外観検査

※ し尿及び浄化槽汚泥受入槽、し尿及び浄化槽汚泥貯留槽、沈砂槽、分離液貯留槽、砂ろ過原水槽は清掃後の内部を目視検査。その他の槽は点検蓋周辺を目視検査

表 4-33 健全度判定基準

健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部分補修・部品交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（し尿処理施設・汚泥再生処理センター編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

### b 現状と課題

施設名称	現状と課題	
衛生プラント	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・竣工から 37 年が経過しています。</li> <li>・平成 23 (2011) 年度～平成 24 (2012) 年度に設備・機器の基幹的設備改良工事を実施しました。</li> <li>・星山浄化センターで一部共同処理を行っていることにより現在休止中の設備がありますが、今後、更なる共同化を検討しています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 23 (2011) 年度～平成 24 (2012) 年度に実施した基幹的設備改良工事は、中央監視制御装置、高効率変圧器など CO<sub>2</sub> 削減効果の大きな設備を主に更新して延命化を図りましたが、その時に更新しなかった設備・機器、一部の水槽の老朽化の進行が顕著に表れています。</li> </ul>

### c 重要度評価

効果的に施設を保全管理していくために、設備・機器の重要性を表 4-34 に基づき評価しました。結果については、123 ページ以降の「表 4-36 設備・機器別管理基準」に示すとおりです。

表 4-34 重要度判定基準

重要度	状態
A	故障した場合に施設の運転停止に結びつく設備・機器
B	故障した場合でも、予備機で対応することができるなど、ある程度の冗長性を有するもの 施設の運転に重要で、修繕に日数を要し、かつ、高価な設備・機器
C	A及びBに分類されるもの以外の設備・機器

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（し尿処理施設・汚泥再生処理センター編）（平成27年3月改訂）」より出典

### d 設備・機器の保全方式

設備・機器に対する保全方式は、それぞれの重要度に応じて表 4-35 に示す保全方式から選定します。

表 4-35 保全方式

保全方式		保全方式選定の留意点	設備・機器例
事後保全 (B M)	故障停止、又は著しく機能低下してから修繕を行う	<ul style="list-style-type: none"> <li>・故障してもシステムを停止せず容易に保全可能なもの</li> <li>・保全部材の調達が容易なもの</li> </ul>	照明装置、予備系列のあるポンプ類
予防保全 (P M)	時間基準保全 (T B M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的な劣化の兆候を把握が難しい、又はパッケージ化されて消耗部のみのメンテナンスが難しいもの</li> <li>・構成部品に特殊部品があり、その調達期限があるもの</li> </ul>	コンプレッサ、プロワ等回転機器類、電気計装部品、電気基板等
	状態基準保全 (C B M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・摩耗、破損、性能劣化が、日常稼動中又は定期点検において、定量的に測定又は比較的簡単に判断できるもの</li> </ul>	糞便物除去装置、汚泥脱水機など予備系列のない大型機器の摩耗、RC 製水槽類の劣化・腐食等

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（し尿処理施設・汚泥再生処理センター編）（平成27年3月改訂）」より出典

## e 設備・機器別管理基準

設備・機器の健全度、重要度及び保全方式を踏まえて、表 4-36 のとおり設備・機器別管理基準を定めました。

表 4-36 設備・機器別管理基準（1／9）

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	EM	TBM	CBM				
受入貯留設備	受入室（投入室）	屋根防水	劣化	3	○				○	著しい漏水、変形がないこと	劣化、漏水状況	3年/回	10～15年	
	受入口（し尿用）		腐食、変形	4	○			○	○	①著しい腐食変形がないこと②正常に動作すること	腐食、変形状況 動作状況	2～3年/回	7～10年	
	（浄化槽汚泥用）		腐食、変形	4	○			○	○	①著しい腐食変形がないこと②正常に動作すること	腐食、変形状況 動作状況	2～3年/回	7～10年	
	沈砂槽（し尿用）		腐食、変形	3	○			○	○	①著しい腐食変形がないこと②正常に動作すること	腐食、変形状況 動作状況	2～3年/回	7～10年	
	（浄化槽汚泥用）		腐食、変形	3	○			○	○	①著しい腐食変形がないこと②正常に動作すること	腐食、変形状況 動作状況	2～3年/回	7～10年	
	沈砂除去装置（真空ポンプ）	真空ポンプ	腐食、摩耗	4		○			○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2～3年/回	7～10年	
	（真空タンク）	バキュームタンク	腐食、摩耗	4		○			○	腐食、穴空き等著しい劣化がないこと	腐食、運転状況	2～3年/回	7～10年	
	エアーバルブ用コンプレッサー	水処理用空気圧縮機	摩耗、腐食	-	○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7～10年	
	排砂ピット	水槽防食	劣化、腐食	2		○			○	著しい腐食、剥離がないこと	目視（防食層）調査（剥離状況等）	1年/回	10～15年	
		水槽漏水	劣化	2		○			○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	1年/回	20～30年	
	受入槽（し尿用）	水槽防食	劣化、腐食	2		○			○	著しい腐食、剥離がないこと	目視（防食層）調査（剥離状況等）	1年/回	10～15年	
		水槽漏水	劣化	2		○			○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	1年/回	20～30年	
	（浄化槽汚泥用）	水槽防食	劣化、腐食	2		○			○	著しい腐食、剥離がないこと	目視（防食層）調査（剥離状況等）	1年/回	10～15年	
		水槽漏水	劣化	2		○			○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	1年/回	20～30年	
	破砕機（し尿用）	シャフト	摩耗	4	○		○		○	著しい摩耗がないこと	メーカー基準値	半年/回	7～10年	
		ケーシング	腐食	4	○		○		○	著しい減肉、破孔がないこと	メーカー基準値	半年/回	7～10年	
	（浄化槽汚泥用）	シャフト	摩耗	4	○		○		○	著しい摩耗がないこと	メーカー基準値	半年/回	7～10年	
		ケーシング	腐食	4	○		○		○	著しい減肉、破孔がないこと	メーカー基準値	半年/回	7～10年	
し尿用計量ボックス	除鐵・除マンガン装置	腐食、変形	4	○				○	著しい腐食、変形がないこと	メーカー基準値	2年/回	10～15年		
し尿用ドラムスクリーン	ドラムスクリーン	腐食	1	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		
		摩耗劣化	1	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		
し尿用スクリュープレス	スクリュープレス	腐食	1	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		
		摩耗劣化	1	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		
し尿用油圧ユニット	スクリュープレス油圧ユニット	腐食	-	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		
浄化槽汚泥用計量ボックス	除鐵・除マンガン装置	腐食、変形	4	○				○	著しい腐食、変形がないこと	メーカー基準値	2年/回	10～15年		
浄化槽汚泥用ドラムスクリーン	ドラムスクリーン	腐食	1	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		
		摩耗劣化	1	○				○	①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7～10年		

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-36 設備・機器別管理基準 (2/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
受入貯留設備	浄化槽汚泥用スクリュープレス	スクリュープレス	腐食	1	○				○		①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7~10年
			摩耗劣化	1	○				○		①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7~10年
	浄化槽汚泥用油圧ユニット	スクリュープレス油圧ユニット	腐食	-	○				○		①著しい発錆、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2年/回	7~10年
	高圧温水洗浄装置	高圧温水洗浄装置	腐食	-		○	○				漏水漏れ、腐食、変形、亀裂のないこと	腐食状況、運転状況	2~3年/回	10~15年
	N0-1 し渣コンベアー	きょう離物搬送装置	摩耗、腐食	3	○				○		著しい発錆、腐食、摩耗がないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	N0-2 し渣コンベアー	きょう離物搬送装置	摩耗、腐食	3	○				○		著しい発錆、腐食、摩耗がないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	N0-3 し渣コンベアー	きょう離物搬送装置	摩耗、腐食	3	○				○		著しい発錆、腐食、摩耗がないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	し渣コホッパー(コンベアー付き)	きょう離物貯留ホッパー	摩耗、腐食	4	○				○		著しい発錆、腐食、摩耗がないこと	腐食、運転状況	2~3年/回	7~10年
	し尿貯留槽	水槽防食	劣化、腐食	2		○			○		著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	1年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	2		○			○		著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	1年/回	20~30年
高負荷脱脂素処理設備	し尿スカムポンプ	貯留槽スカム破砕ポンプ	摩耗、腐食	4		○	○	○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	し尿投入ポンプ	し尿等投入ポンプ	摩耗、腐食	4		○		○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	浄化槽汚泥スカムポンプ	貯留槽スカム破砕ポンプ	摩耗、腐食	4		○	○	○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	浄化槽汚泥投入ポンプ	し尿等投入ポンプ	摩耗、腐食	4		○		○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	浄化槽汚泥貯留槽	水槽防食	劣化、腐食	2		○			○		著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	1年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	2		○			○		著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	1年/回	20~30年
	反応槽(消化脱脂素槽)	水槽防食	劣化、腐食	3	○				○		著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	3	○				○		著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	I・Z循環ポンプ(開発品)		摩耗、腐食	2		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	オーバーフローシャフト		摩耗、腐食	3	○			○	○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	サンプリングポンプ	活性炭洗浄プロフ	摩耗、腐食	4		○	○	○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	内液循環ポンプ		摩耗、腐食	4		○	○	○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	冷却水ポンプ	冷却水ポンプ	劣化	2		○	○	○	○		①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	クーリングタワー	冷却塔	劣化	3		○			○		異常音・振動がないこと	劣化状況	3年/回	7~10年
	熱交換器	熱交換器	摩耗、腐食	4		○			○		腐食・変形・亀裂等著しい損傷のないこと	摩耗、腐食状況	1年/回	7~10年
	消泡剤貯留タンク(2ml)	消泡剤貯留槽	劣化	4		○			○		消泡剤漏れ・変形・亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	消泡剤注入ポンプ	消泡剤注入ポンプ	劣化、腐食	4		○	○	○	○		異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
	消泡装置	消泡剤注入ポンプ	劣化、腐食	3	○			○	○		異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
	越流ピット	水槽防食	劣化、腐食	-		○			○		著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	-		○			○		著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-36 設備・機器別管理基準 (3/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CEM				
高負荷脱窒素処理設備	排ガスピット	水槽防食	劣化、腐食	-			○			○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	-			○			○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	分離槽	水槽防食	劣化、腐食	4	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	4	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	分離槽汚泥擣き機		摩耗、腐食	4	○					○	著しい摩耗、腐食がないこと	摩耗、腐食状況	3年/回	10~15年
	返送汚泥ポンプ		摩耗、腐食	4		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	分離槽用スカムピット	水槽防食	劣化、腐食	3			○			○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	3			○			○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	分離槽用スカムポンプ	スカムポンプ	摩耗、腐食	4			○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
固液分離設備汚泥脱水機設備	脱離液貯留槽	水槽防食	劣化、腐食	2	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	2	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	脱離液循環ポンプ	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	3		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	脱離液循環シャフト	濃縮汚泥攪拌装置	劣化、腐食	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	脱離液衝突版	濃縮汚泥攪拌装置	劣化、腐食	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	脱離液攪拌ポンプ	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	4		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	脱離液供給ポンプ	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	4		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	脱水補助剤供給装置(新設)		摩耗、腐食	4	○			○		○	著しい発錆、腐食、摩耗がないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	脱水補助剤溶解装置(新設)	攪拌装置	劣化、腐食	4	○			○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
		脱水補助剤溶解	劣化	4	○					○	漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	汚泥移送ポンプ(新設)	汚泥移送ポンプ	摩耗、腐食	4		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3~4年/回	7~10年
	脱水補助剤供給装置用コンプレッサ(新設)	空気圧縮機	摩耗、腐食	-	○			○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	10~15年
	ポリマー溶解槽	無機系調質剤貯留	劣化	3	○					○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	ポリマー溶解攪拌機	無機系調質剤貯留	劣化	3	○					○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	ポリマー注入ポンプ	無機系調質剤注入ポンプ	劣化、腐食	4		○		○		○	異常音・振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
	凝集剤混合槽	無機系調質剤貯留	劣化	4	○					○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	凝集剤混合槽攪拌機	無機系調質剤貯留	摩耗、腐食	4	○					○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	摩耗、腐食状況	3年/回	10~15年
	凝集剤原液貯留タンク(3m <sup>3</sup> )	無機系調質剤貯留	劣化	4	○					○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	凝集剤原液移送ポンプ	無機系調質剤注入ポンプ	劣化、腐食	4		○		○		○	異常音・振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-36 設備・機器別管理基準 (4/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
固液分離設備汚泥脱水機設備	ろ布洗浄用水槽	水槽防食	劣化、腐食	4	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	4	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	ろ布洗浄用水槽ドレンポンプ	分離液移送ポンプ	摩耗、腐食	3		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	ろ布洗浄ポンプ	分離液移送ポンプ	摩耗、腐食	2		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	ろ布洗浄用水槽排水ポンプ	分離液移送ポンプ	摩耗、腐食	3		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	脱水機	脱水機	腐食、摩耗	2		○			○		①異常音、振動、発熱がないこと ②内部に傷、摩耗がないこと ③性能が低下していないこと	メーカー基準値	1~2年/回	7~10年
	NO-1 ケーキコンペア	脱水汚泥搬送装置	摩耗、腐食	2	○					○	著しい発錆、腐食、摩耗のないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	NO-2 ケーキコンペア	脱水汚泥搬送装置	摩耗、腐食	2	○					○	著しい発錆、腐食、摩耗のないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	NO-3 ケーキコンペア	脱水汚泥搬送装置	摩耗、腐食	2	○					○	著しい発錆、腐食、摩耗のないこと	腐食、摩耗状況	2~3年/回	7~10年
	ケーキホッパー(コンペア-付き)	脱水汚泥貯留ホッパー	摩耗、腐食	2	○				○		著しい発錆、腐食、摩耗のないこと	腐食、運転状況	2~3年/回	7~10年
	分離液貯留槽	水槽防食	劣化、腐食	3	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	3	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	分離液循環ポンプ	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	4		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	分離液循環シャフト	濃縮汚泥攪拌装置	劣化、腐食	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	分離液衝突版	濃縮汚泥攪拌装置	劣化、腐食	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	分離液移送ポンプ	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	4		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	分離液移送ポンプ(下水へ)	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	4		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	分離液希釈ポンプ(下水へ)	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	-		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	分離液攪拌ポンプ	濃縮汚泥引抜ポンプ	摩耗、腐食	2		○	○			○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	床排水ポンプ	床排水ポンプ	摩耗、腐食	-		○	○			○	異常音・振動、発熱がないこと	性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
凝聚沈殿処理設備	混和槽	水槽防食	劣化、腐食	-	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	-	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	PH調整槽	水槽防食	劣化、腐食	-	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	-	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	凝聚槽	水槽防食	劣化、腐食	4	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	4	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	凝聚沈殿槽	水槽防食	劣化、腐食	-	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査(剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	-	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器。休止中の設備・機器は、網掛けで表示

表 4-36 設備・機器別管理基準 (5/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
中和槽	水槽防食	劣化、腐食	3	○						○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
	水槽漏水	劣化	3	○						○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	混合槽アルカリ注入ポンプ	劣化、腐食	-		○		○			○	異常音、振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
	水槽防食	劣化、腐食	-	○						○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
凝沈スカムピット	水槽漏水	劣化	-	○						○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	ポリ鉄注入ポンプ	混合槽アルカリ注入ポンプ	劣化、腐食	4		○		○		○	異常音、振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
アルカリ注入ポンプ	混合槽アルカリ注入ポンプ	劣化、腐食	-		○		○			○	異常音、振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
	中和槽アルカリ注入ポンプ	混合槽アルカリ注入ポンプ	劣化、腐食	-		○		○		○	異常音、振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
凝聚沈殿処理設備	混合槽攪拌機	混合槽攪拌機	腐食、減耗	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②著しい摩耗、腐食がないこと	腐食、減耗状況	3年/回	10~15年
	PH調整槽攪拌機	混合槽攪拌機	腐食、減耗	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②著しい摩耗、腐食がないこと	腐食、減耗状況	3年/回	10~15年
ボリ鉄貯留タンク (8m <sup>3</sup> )	無機凝集剤貯留	劣化	4	○						○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	水酸化ナトリウム貯留タンク (8m <sup>3</sup> )	無機凝集剤貯留	劣化	4	○					○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
凝聚助剤溶解タンク	無機凝集剤貯留	劣化	-	○						○	薬品漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	凝聚助剤溶解攪拌機	混合槽攪拌機	腐食、減耗	-		○				○	①異常音、振動、発熱がないこと ②著しい摩耗、腐食がないこと	腐食、減耗状況	3年/回	10~15年
凝聚用ブロワー	活性炭 洗浄プロワ	摩耗、腐食	4		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年	
	凝聚助剤注入ポンプ	混合槽アルカリ注入ポンプ	劣化、腐食	-		○		○		○	異常音、振動がないこと	腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7~10年
凝沈汚泥撹き機		摩耗、腐食	-	○						○	著しい摩耗、腐食がないこと	摩耗、腐食状況	3年/回	10~15年
	凝沈排泥ポンプ		摩耗、腐食	-	○			○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
高度処理設備	砂ろ過原水槽	水槽防食	劣化、腐食	3	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	3	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
砂ろ過原水ポンプ	砂ろ過原水ポンプ	砂ろ過原水ポンプ	摩耗、腐食	4	○				○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	砂ろ過塔	砂ろ過装置	腐食、変形	-	○			○		○	著しい腐食、変形がないこと	メーカー基準値	2~3年/回	10~15年
洗浄排水槽	ろ材	劣化	-	○						○	性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	砂ろ過洗浄排水ポンプ	水槽防食	劣化、腐食	4		○				○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	4		○				○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
洗浄用水槽	砂ろ過洗浄排水ポンプ	砂ろ過洗浄ポンプ	摩耗、腐食	4		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	水槽防食	劣化、腐食	-	○					○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年	
	水槽漏水	劣化	-	○					○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年	

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器。休止中の設備・機器は、網掛けで表示

表 4-36 設備・機器別管理基準 (6/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
高度処理設備	砂ろ過逆洗ポンプ	砂ろ過 洗浄ポンプ	摩耗、腐食	-	○				○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	砂ろ過洗浄プロワー	砂ろ過 洗浄プロワ	摩耗、腐食	-		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	活性炭原水槽	水槽防食	劣化、腐食	-	○				○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年	
		水槽漏水	劣化	-	○				○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年	
	活性炭原水ポンプ	活性炭原水ポンプ	摩耗、腐食	-	○				○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	活性炭吸着塔	活性炭吸着装置	腐食、変形	-	○				○	著しい腐食、変形がないこと	メーカー基準値	2~3年/回	10~15年	
		活性炭	劣化	-	○				○	①性能が低下していないこと ②着色のないこと	メーカー基準値	1年/回	7~10年	
	再生炭貯槽	水槽防食	劣化、腐食	-		○			○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年	
		水槽漏水	劣化	-		○			○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年	
	活性炭移送ポンプ	活性炭 洗浄ポンプ	摩耗、腐食	-		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
	活性炭洗浄ポンプ	活性炭 洗浄ポンプ	摩耗、腐食	-		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7~10年
消毒放流水設備	消毒槽	水槽防食	劣化、腐食	-	○				○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年	
		水槽漏水	劣化	-	○				○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年	
	次亜塩素酸ソーダ貯留タンク(2m <sup>3</sup> )	消毒剤貯留槽	劣化	4	○				○	○	アルカリ漏れ、変形、亀裂のないこと	劣化状況	3年/回	10~15年
	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	消毒剤注入ポンプ	劣化、腐食	-	○			○	○	○	異常音、振動がないこと	腐食状況 (性能(吐出量))状況	3年/回	7~10年
	放流ピット	水槽防食	劣化、腐食	-	○				○	○	著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10~15年
		水槽漏水	劣化	-	○				○	○	著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20~30年
	放流水需給流量計(変換機含む)	液面計	機能点検計器調整部品交換	-	○			○	○	○	機能が正常であること		1~2年/回	7~10年
	有機汚濁モニタ(水中ポンプ付き)	液面計	機能点検計器調整部品交換	-		○		○	○	○	機能が正常であること		1~2年/回	7~10年
	プラント用水ポンプ	モニタリングポンプ	摩耗、腐食	-		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	腐食状況 (性能(吐出量))状況	3年/回	7~10年
	井戸水ポンプ	モニタリングポンプ	摩耗、腐食	-		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	腐食状況 (性能(吐出量))状況	3年/回	7~10年
取水給水設備	活性炭移送水供給ポンプ	取水ポンプ	摩耗、腐食	-		○		○	○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	プラント用水ポンプ	取水ポンプ	摩耗、腐食	3	○				○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	生活用水ポンプ	取水ポンプ	摩耗、腐食	3		○			○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	受水タンク	除鉄・除マンガン装置	腐食、変形	4	○				○	○	著しい腐食、変形がないこと	メーカー基準値	3年/回	10~15年
	希釈水ポンプ	取水ポンプ	摩耗、腐食	3		○		○	○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年
	取水ポンプ	取水ポンプ	摩耗、腐食	2		○		○	○	○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年/回	7~10年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器。休止中の設備・機器は、網掛けで表示

表 4-36 設備・機器別管理基準 (7/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
取水給水設備	滅菌器（ポンプ付き）受水槽	除鉄・除マンガン装置	腐食、変形	-	○				○		著しい腐食、変形がないこと	メーカー基準値	3年/回	10～15年
		水槽防食	劣化、腐食	4	○				○		著しい腐食、剥離がないこと	目視(防食層)調査 (剥離状況等)	3年/回	10～15年
		水槽漏水	劣化	4	○				○		著しい漏水、クラックがないこと	目視、指触	3年/回	20～30年
脱臭設備	アルカリ洗浄循環ポンプ	酸循環ポンプ	摩耗、腐食	3		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7～10年
	酸洗浄循環ポンプ	酸循環ポンプ	摩耗、腐食	3		○		○		○	①異常音、振動、発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年/回	7～10年
	脱臭水酸化ナトリウム注入ポンプ	脱臭用酸注入ポンプ	劣化、腐食	4		○		○		○	異常音、振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7～10年
	脱臭次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	脱臭用酸注入ポンプ	劣化、腐食	3		○		○		○	異常音、振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7～10年
	硫酸注入ポンプ	脱臭用酸注入ポンプ	劣化、腐食	3		○		○		○	異常音、振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年/回	7～10年
	臭気ファン	中濃度臭気吸引ファン	異音、振動腐食	2	○				○		①異常音、振動、発熱、腐食がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2～3年/回	7～10年
	ダクトファン	吸排気設備	摩耗、腐食	3	○			○	○		著しい摩耗、腐食がないこと	腐食状況	3年/回	7～10年
	酸・アルカリ洗浄脱臭塔	酸洗浄塔	劣化、腐食	2	○			○	○		臭気漏れ、変形、亀裂がないこと	腐食状況運転状況	3年/回	10～15年
	硫酸貯留タンク	低濃度活性吸着塔	劣化、腐食	2	○			○	○		臭気漏れ、変形、亀裂がないこと	腐食状況運転状況	3年/回	10～15年
	活性炭脱臭塔	低濃度活性吸着塔	劣化、腐食	2	○			○	○		臭気漏れ、変形、亀裂がないこと	腐食状況運転状況	3年/回	10～15年
電気計装設備	ミストセパレーター	吸排気設備	摩耗、腐食	3	○			○	○		著しい摩耗、腐食がないこと	摩耗、腐食状況	3年/回	7～10年
	中央監視室			-	○									
	中央監視盤1	本体	動作確認	-	○			○			動作が正常であること		1～2年/回	10～15年
	中央監視盤2	本体	動作確認	-	○			○			動作が正常であること		1～2年/回	10～15年
	中央監視盤3	本体	動作確認	-	○			○			動作が正常であること		1～2年/回	10～15年
	中央監視盤4	本体	動作確認	-	○			○			動作が正常であること		1～2年/回	10～15年
	L-2盤	本体	動作確認	-	○			○			動作が正常であること		1～2年/回	10～15年
	データーロガーシステム		機能点検	-	○			○			機能が正常であること	メーカー保守可能期間内、外	1～2年/回	7～10年
	トラックスケール	データ処理装置	システム動作状況	4	○			○			動作不良のないこと	システム動作状況	1～2年/回	5～7年
			システム老朽化	4	○			○			故障頻度が高くなないこと	劣化状況	1～2年/回	5～7年
			OS、ソフトメーカーの保守部品補給が可能な期間であること	4	○			○			メモリ、ソフトウェアの保守部品補給が可能な期間であること	メーカー保守可能期間内、外	1～2年/回	5～7年
電気室	電気室			-	○									
	受電盤	高压受電盤	外観点検、増結め操作機構点検接地線点検遮断機試験遮断器試験絶縁診断	-	○			○			①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解説による基準線	1年/回	10～15年
	400V動力盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-	○			○			①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解説による基準線	1年/回	10～15年
	200V動力盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-	○			○			①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解説による基準線	1年/回	10～15年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-36 設備・機器別管理基準 (8/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数	
					A	B	C	BM	TBM	CBM					
電気計装設備	電灯版	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○		○			①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	コンデンサ盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-	○				○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	発電機室			3		○									
	発電機	発電機	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	室内外照明機器	液面計	機能点検計器調整部品交換	-		○	○				機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	電動シャッター	液面計	機能点検計器調整部品交換	-		○	○		○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	冷暖房機器	液面計	機能点検計器調整部品交換	-		○		○	○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	汚泥脱水機設備操作盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	2	○				○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	分離液移送ポンプ操作盤(下水～)	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	4		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	地下			-	○										
	現場操作盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	4		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場電磁弁盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場開閉器盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	1階			-	○			○							
	現場操作盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	4		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場電磁弁盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場開閉器盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	2階			-	○										
	現場操作盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	4		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場電磁弁盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場開閉器盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場操作盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	4		○			○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場電磁弁盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○		○	○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場開閉器盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-		○		○	○		①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-36 設備・機器別管理基準 (9/9)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
電気計装設備	屋上			-	○									
	現場操作盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-	○			○	○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場電磁弁盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-	○		○	○	○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	現場開閉器盤	動力制御盤	絶縁抵抗測定遮断機試験	-	○		○	○	○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理地以上であること②動作が正常であること	①電技解釈による基準線	1年/回	10~15年	
	P.H計	液面計	機能点検計器調整部品交換	-	○		○	○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	O.R.P計	液面計	機能点検計器調整部品交換	-	○			○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	D.O計	液面計	機能点検計器調整部品交換	-	○			○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	電磁流量計 (各流量計)	液面計	機能点検計器調整部品交換	-	○			○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	液位計(レベル計)	液面計	機能点検計器調整部品交換	-	○			○		機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
	計装			-	○									
コンプレッサー	液面計		機能点検計器調整部品交換	-	○			○	○	機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
アフタークーラー	液面計		機能点検計器調整部品交換	-	○			○	○	機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	
エアードライヤー	液面計		機能点検計器調整部品交換	-	○			○	○	機能が正常であること		1~2年/回	7~10年	

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

## f 対策の内容と実施時期

(a) 整備履歴

部品番号	部品名	形状・機器	数量	平成28年度 (2016)			平成29年度 (2017)			平成30年度 (2018)			平成31年度 (2019)			合計2年度 (2020)			合計3年度 (2021)			合計4年度 (2022)			合計5年度 (2023)			合計6年度 (2024)			合計7年度 (2025)		
				主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材	主翼材		
主翼材 (1,原用)	カーボンファイバーダーム																																
(淨化槽(汚泥用))	油圧、SUS	2 小所)	2	シガニレーダー式油圧 (1 小所)																													
汎用機 (1,原用)	RC	2																															
(淨化槽(汚泥用))	RC	2																															
汎用機 (汚泥用)	ルーペ	1																															
(清空タンク)	SUS	1																															
給砂ポンプ		1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
(淨化槽(汚泥用))	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
(清空タンク)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1																															
主翼材 (1,原用)	RC	1	</																														

(注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28（2016）～令和7（2025）年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表 4-37 整備履歴 (2/9)

設備	装置・機器	形式・ 主要部材	数量	整備内容			
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)
受入野球用器具	し道コングベア	スクリューア チエーン+	3				
淨化槽ポンプ	し道ホッパ(コンベア付き)	SUS	1				
排水管	RC、FRP	1					
排水管	通巻 袖ネジ	2	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換	No.3 消耗部品交換	No.4 消耗部品交換	No.5 消耗部品交換
排水管	通巻 袖ネジ	2	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換	No.3 消耗部品交換	No.4 消耗部品交換	No.5 消耗部品交換
排水管	通巻 袖ネジ	1	消耗部品交換	消耗部品交換	消耗部品交換	消耗部品交換	消耗部品交換
排水管	RC、FRP	1					
記録							
反応槽(液化肥料系)	RC	2					
1 ゾウ管ポンプ(開発品)	通巻	3	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換	No.3 消耗部品交換	No.4 消耗部品交換	No.5 消耗部品交換
オーバーフローシャフト	SUS	2	No.2 消耗部品交換	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換
サンプリングポンプ	袖ネジ	2	No.3 消耗部品交換	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換	No.1 消耗部品交換	No.2 消耗部品交換
内蔵液管ポンプ	通巻	3	No.3 消耗部品交換	No.3 カシールボックス アダプタ	No.3 消耗部品交換	No.3 グラントハウキン交 換	No.2 消耗部品交換
冷却水ポンプ	通巻 袖	3	No.1 グランドバック交 換				
クーリングタワー	丸型	2					
給水装置	スパイクル	2					No.1 内塗出口側配管補修
消泡剤貯タンク(2t)	FRP	1					
消泡剤注入ポンプ	ダイヤフラム	2					
消泡槽	機械式	2					
無効ヒット		1					

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歴（3／9）

設備	装置・機器	形式・主要部材	数量	整備内容			
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)
高圧ガスビンクト			1				
分離槽	RC	1					
分離槽洗浄装置	中心軸動	1	消耗部品交換				
分離槽洗浄ポンプ	軸ネジ	2	No.1消耗部品交換	No.2消耗部品交換	No.3消耗部品交換	No.4消耗部品交換	No.5消耗部品交換
分離槽用スカムピット	RC	1					
分離槽用スカムポンプ	渦巻	2	No.1消耗部品交換	No.2消耗部品交換	No.3消耗部品交換	No.4消耗部品交換	No.5消耗部品交換
脱脂塩素装置	RC	1					
脱脂塩素装置ポンプ	渦巻	2					
脱脂塩素装置シャフト		1					
脱脂塩素装置		1					
脱脂塩素装置ポンプ	水中	4	No.2取替	No.3取替	No.4取替	No.5取替	No.6取替
脱脂塩素装置ポンプ	軸ネジ	3					
脱脂剤供給装置		1					
脱脂剤溶解装置		1					
脱脂剤溶解装置		1					
脱脂塩素装置ポンプ	軸ネジ	3					
脱脂剤供給装置		1					
脱脂剤溶解装置		1					
脱脂塩素装置ポンプ	軸ネジ	3	No.3消耗部品交換	No.4消耗部品交換	No.5消耗部品交換	No.6消耗部品交換	No.7消耗部品交換
脱脂剤供給装置用コンプレッサ		1					
脱脂剤溶解槽	ボリマー溶解機	シリライニング	1				
脱脂剤溶解槽	ボリマー溶解機	別作定型	1				
脱脂剤溶解槽	ボリマー溶解機	1					
脱脂剤溶解槽	ボリマー注入ポンプ	軸ネジ	3				
脱脂剤溶解槽	SUS	2					
脱脂剤混合槽		2	カッティング交換				
脱脂剤混合槽	FRP	1					
脱脂剤混合槽タンク(3m <sup>3</sup> )							
脱脂剤原液移送ポンプ	軸ネジ	2	No.1消耗部品交換	No.2消耗部品交換	No.3消耗部品交換	No.4消耗部品交換	No.5消耗部品交換
脱脂剤原液移送ポンプ	RC	1					
ろ過装置用水槽	渦巻	1					
ろ過装置ポンプ	渦巻	3					
ろ過装置ポンプ	渦巻	1					

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歷(4/9)

(主) 主要設備・機器に対して、過塗10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歴（5／9）

設備	装置・機器	形式・部材	数量	平成33年度 (2016)			平成32年度 (2017)			平成30年度 (2018)			令和2年度 (2020)			令和3年度 (2021)			令和4年度 (2022)			
				令和5年度 (2024)	令和6年度 (2025)	令和5年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和5年度 (2024)	令和5年度 (2025)	令和5年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和5年度 (2024)	令和5年度 (2025)	令和5年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和5年度 (2024)	令和5年度 (2025)	令和5年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和5年度 (2024)	令和5年度 (2025)	
洗浄用排水ポンプ	吸集動引逆止弁機		2																			
洗浄用ブロワ	ルーツ		1																			
洗浄用排水ポンプ	ダイヤフラム		2																			
洗浄用排水ポンプ	中心駆動		1																			
洗浄用排水ポンプ	通巻		2																			
洗浄原水槽	RC		1																			
洗浄原水槽	通巻		2				No.2取替															
洗浄原水槽	SS		1																			
洗浄排水槽	RC		1																			
洗浄排水槽	通巻		2																			
洗浄排水槽	RC		1																			
洗浄排水槽	通巻		1																			
洗浄排水槽	JL-シ		1																			
活性炭原水槽	RC		1																			
活性炭原水槽	通巻		2																			
活性炭吸着塔	SS		1																			
活性炭吸着塔	通巻		1																			
活性炭洗浄ポンプ	活性炭洗浄ポンプ		1																			
活性炭洗浄ポンプ	通巻		1																			
記録																						
消音槽	FRP		1																			
消音槽本体ソーダ貯留タンク(2m)	FRP		1																			
消音槽本体ソーダ注入ポンプ	ダイヤフラム		1																			
放流ピット																						
放流水電磁流量計(変換機能付)			1																			
有機汚泥モニタ(水中ポンプ付き)			1																			
井戸水ポンプ																						

(注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歴（6／9）

機器番号	機器・機器	形式・ 主要部材	数量	整備内容			
				平成20年度 (2016)	平成21年度 (2017)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
取水・海水貯蔵	活性炭多孔状水栓ポンプ		1				
取水・海水貯蔵	プランタ用ポンプ	加圧ポンプ	1				
取水・海水貯蔵	生活用ポンプ	加圧ポンプ	1				
取水・海水貯蔵	受水タンク	PE	1				
取水・海水貯蔵	海水ポンプ	海水	2				
取水・海水貯蔵	海水ポンプ付き	海水	1				
取水槽	RC	RC	1				
脱塩装置	アルカリ洗浄機ポンプ	海水	2				
脱塩装置	酸性洗浄機ポンプ	海水	1				
脱塩装置	脱塩水循環ポンプ	ダイヤフラム	2				
脱塩装置	脱塩水循環ソーダ生入ポンプ	ダイヤフラム	2				
脱塩装置	脱塩水循環ポンプ	ダイヤフラム	2				
脱塩装置	空気ファン	ターボ	2				
脱塩装置	ダクトファン	ダイヤフラム	4				
脱塩装置	アルカリ洗浄機ポンプ	一体型	1				
脱塩装置	FIP	FIP	1				
脱塩装置	活性炭水槽	SS	1	ダクトジョイントベジキ (4点接)			
脱塩装置	ミストサハレード	FIP	1				
脱塩装置	チーブルアローシャフト	チーブルアローシャフト	2				
脱塩装置	耐候性塗装(海水用)・いわがシ	海水用)・いわがシ	1				

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歴（7／9）

設備	装置・機器	形式・ 主要部材	平成28年度 (2016)			平成29年度 (2017)			令和元年度 (2019)			整備内容		
			数量	平成30年度 (2018)	令和1年度 (2020)	令和2年度 (2021)	令和3年度 (2022)	令和4年度 (2023)	令和5年度 (2024)	令和6年度 (2025)	令和7年度 (2026)			
中央監視室			1											
中央監視盤1														
中央監視盤2														
中央監視盤3														
中央監視盤4														
L-2室														
データロードシステム△														
トランシクスシステム														
空気室			1	高圧ケーブル取替										
充電盤				充圧器及び充電器取替										
400V電力量				高圧交流電力量取替										
200V電力量				高圧交流電力量取替										
電灯板				高圧交流電力量取替										
エンジンシカ盤				高圧交流電力量取替										
半電機室			1	制御装置・電圧調整装置 電源・充電器・電源供給 装置・換気扇用アーティック 六角栓										
半電機														
室内外監視装置			1	天井・壁面LED化（35ヶ所）	1階通路LED化（4ヶ所）	1階水槽LED化（4ヶ所）	1階水槽LED化（16ヶ所）	1階水槽LED化（16ヶ所）	1階水槽LED化（16ヶ所）	1階水槽LED化（16ヶ所）	1階水槽LED化（16ヶ所）	1階水槽LED化（16ヶ所）		
監視カメラ			3											
排水ポンプ			1	メンテ・事務所・監視室外 給水施設取替	金空調送風機 給水施設取替									
汚泥水送搬作業			1											

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歷(8/9)

(注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28（2016）～令和7（2025）年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-37 整備履歴（9／9）

設備	装置・機器	形式・主な部材	数量	整備内容						
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	令和3年度 (2018)	令和4年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)
	防護灯支柱 (3台所)	防護灯支柱	1	W-21型標準アーチ出配 管ヘッジキン支柱 排水用配管	W-21型標準アーチ出配 管ヘッジキン支柱 排水用配管	W-3型標準カムボンブ 排水用配管	W-3型標準カムボンブ 排水用配管	地下直埋式水栓 (7台所)	地下直埋式水栓 (1台所)	雨水利用用電源供給装置 雨水利用用電源供給装置
	便器切替器 (1台所)	便器切替器	1	便器切替器 (1台所)	便器切替器 (1台所)	便器切替器 (1台所)	便器切替器 (1台所)	便器切替器 (1台所)	便器切替器 (1台所)	雨水利用用電源供給装置 雨水利用用電源供給装置
	分離式洗面器 排水用配管 便器用洗面器 便器用洗面器 2階手洗機水道蛇口交換 便器・センサー ボックス交換	分離式洗面器 排水用配管 便器用洗面器 便器用洗面器 2階手洗機水道蛇口交換 便器・センサー ボックス交換	1	便器用洗面器 便器用洗面器 2階手洗機水道蛇口交換 便器・センサー ボックス交換						
その他										

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

(b) 整備計画

表 4-38 整備計画 (1 / 7)

設備	装置・機器	○：補修等									
		令和5年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)	令和16年度 (2034)	令和17年度 (2035)
受入室（投入室）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受入口（し尿用）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（浄化槽汚泥用）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沈砂槽（し屎用）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（浄化槽汚泥用）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沈砂除去装置（真空ポンプ）	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
（真空タンク）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排砂ピット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受入槽（し尿用）	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
（浄化槽汚泥用）	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
破碎機（し屎用）	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
（浄化槽汚泥用）	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
前処理機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
し尿用計量ポンクス	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
し尿用ドラムスクリーン	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
し尿用スクリューブレス	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
し尿用油圧ユニット	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥用計量ポンクス	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥用ドラムスクリーン	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥用スクリューブレス	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥用油圧ユニット	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
高圧温水洗浄装置	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
N0-1 し渣コンベア-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
N0-2 し渣コンベア-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
N0-3 し渣コンベア-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
し渣コボンベー（コンベア付き）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
し尿貯留槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
し尿スカムポンプ	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
し尿投入ポンプ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥スカムポンプ	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥投入ポンプ	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
浄化槽汚泥貯留槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-38 整備計画 (2/7)

設備	装置・機器	○：補修等									
		令和13年度 (2026)	令和19年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)	令和16年度 (2034)	令和17年度 (2035)
反応槽 (消化脱脂槽)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I・Z循環ポンプ (開発品)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
オーバーフローシャフト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サンプリングポンプ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
内蔵循環ポンプ	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
冷却水ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クーリングタワー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熱交換器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消泡剤貯留タンク (2m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消泡剤注入ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消泡装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越流ピット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水スピット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分離槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分離槽汚泥渣機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
返送汚泥ポンプ	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
分離槽用スカムピット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分離槽用スカムポンプ	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱離液貯留槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱離液循環ポンプ	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱離液循環シャフト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱離液衝突版	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱離液攪拌ポンプ	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
脱離液供給ポンプ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱水補助剤供給装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱水補助剤溶解装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汚泥移送ポンプ	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
脱水補助剤供給装置用コンプレッサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボリマー溶解槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボリマー溶解搅拌機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-38 整備計画（3／7）

表 4-38 整備計画（4／7）

設備	基盤・機器	○：備蓄等								
		合和8年度 (2026)	合和9年度 (2027)	合和10年度 (2028)	合和11年度 (2029)	合和12年度 (2030)	合和13年度 (2031)	合和14年度 (2032)	合和15年度 (2033)	合和16年度 (2034)
アルカリ注入ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中和槽アリカリ注入ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
液和槽接糸機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
凹面鏡接糸機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボリュームタンク (8m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水酸化ナトリウム貯留タンク (8m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素助剤溶解タンク	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素助剤溶解伴機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素用プロワー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素助剤注入ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩沈汚泥搬送機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩沈排泥ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砂ろ過原水槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砂ろ過原水ポンプ	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
砂ろ過塔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗浄排水槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砂ろ過通水洗浄水ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗浄用水管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砂ろ過通水洗浄ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭原水槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭原水ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭吸着塔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生炭貯槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭移送ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭洗浄ポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-38 整備計画（5／7）

設備	基盤・機器	○：継続等								
		合和3年産 (2026)	合和9年産 (2027)	合和10年産 (2028)	合和11年産 (2029)	合和12年産 (2030)	合和13年産 (2031)	合和14年産 (2032)	合和15年産 (2033)	合和16年産 (2034)
消費槽		-	-	-	-	-	-	-	-	-
次亜塩素酸ソーダ貯留タンク（2m <sup>3</sup> ）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
放電ピット		-	-	-	-	-	-	-	-	-
放流水電能測量計（燃焼炉含む）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機汚泥モニタ（水中ポンプ付き）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
井戸水ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭移送水供給ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラント用水ポンプ		-	○	-	-	-	-	-	-	-
生活用水ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
受水タンク		-	-	-	-	-	-	-	-	-
施肥水ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
貯水ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量器（ポンプ付き）		-	-	-	-	-	-	-	-	-
受水槽		-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルカリ洗浄槽ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
酸洗浄槽ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱臭水酸化ナトリウム注入ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱臭次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸注入ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気ファン		-	-	-	○	-	-	-	-	-
ダクトファン		-	-	-	-	-	-	-	-	-
酸・アルカリ洗浄槽蓋		-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸貯留タンク		-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性炭脱臭塔		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミストセパレータ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーバープローシャフト		-	-	-	-	-	-	-	-	-
雨水送風機（脱水汎泥・しづ水シガ）		-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-38 整備計画（6／7）

設備	装置・機器	○：補修等									
		令和3年春 (2026)	令和9年春 (2027)	令和10年春 (2028)	令和11年春 (2029)	令和12年春 (2030)	令和13年春 (2031)	令和14年春 (2032)	令和15年春 (2033)	令和16年春 (2034)	令和17年春 (2035)
中央監視室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央監視室1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央監視室2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央監視室3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央監視室4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L <sup>2</sup> 室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
データーロガシステム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トランクスケール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受電盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400V動力盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200V動力盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電灯板	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンデンサ盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発電機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室内外照明機器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電動シャッター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧開閉器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汚泥脱水機設置作業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分離状態ボンブ操作室（下水へ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場換気室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場電源盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場開閉器盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1階	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場換気室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場開閉器盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-38 整備計画 (7 / 7)

設備	装置・機器	令和8年度 (2026)			令和9年度 (2027)			令和10年度 (2028)			令和11年度 (2029)			令和12年度 (2030)			令和13年度 (2031)			令和14年度 (2032)			令和15年度 (2033)			令和16年度 (2034)			
		○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等	○：補修等
2階	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
現場操作盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
現場電磁弁盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
現場開閉器盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
装置・機器	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
屋上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
現場操作盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
現場電磁弁盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
現場開閉器盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P.H計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
O.R.P計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D.O計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電磁流量計(各流量計)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
液位計(1～6台計)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計装	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コンプレッサー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アフターカーラー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エアードライヤー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 富士宮聖苑

表 4-39 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士宮聖苑	火葬棟・収骨室	昭和57年 3月(1982. 3)	44	2	—	842.62	RC	II
	待合棟・渡廊下	昭和57年 3月(1982. 3)	44	1	—	829.78	RC+S	I a

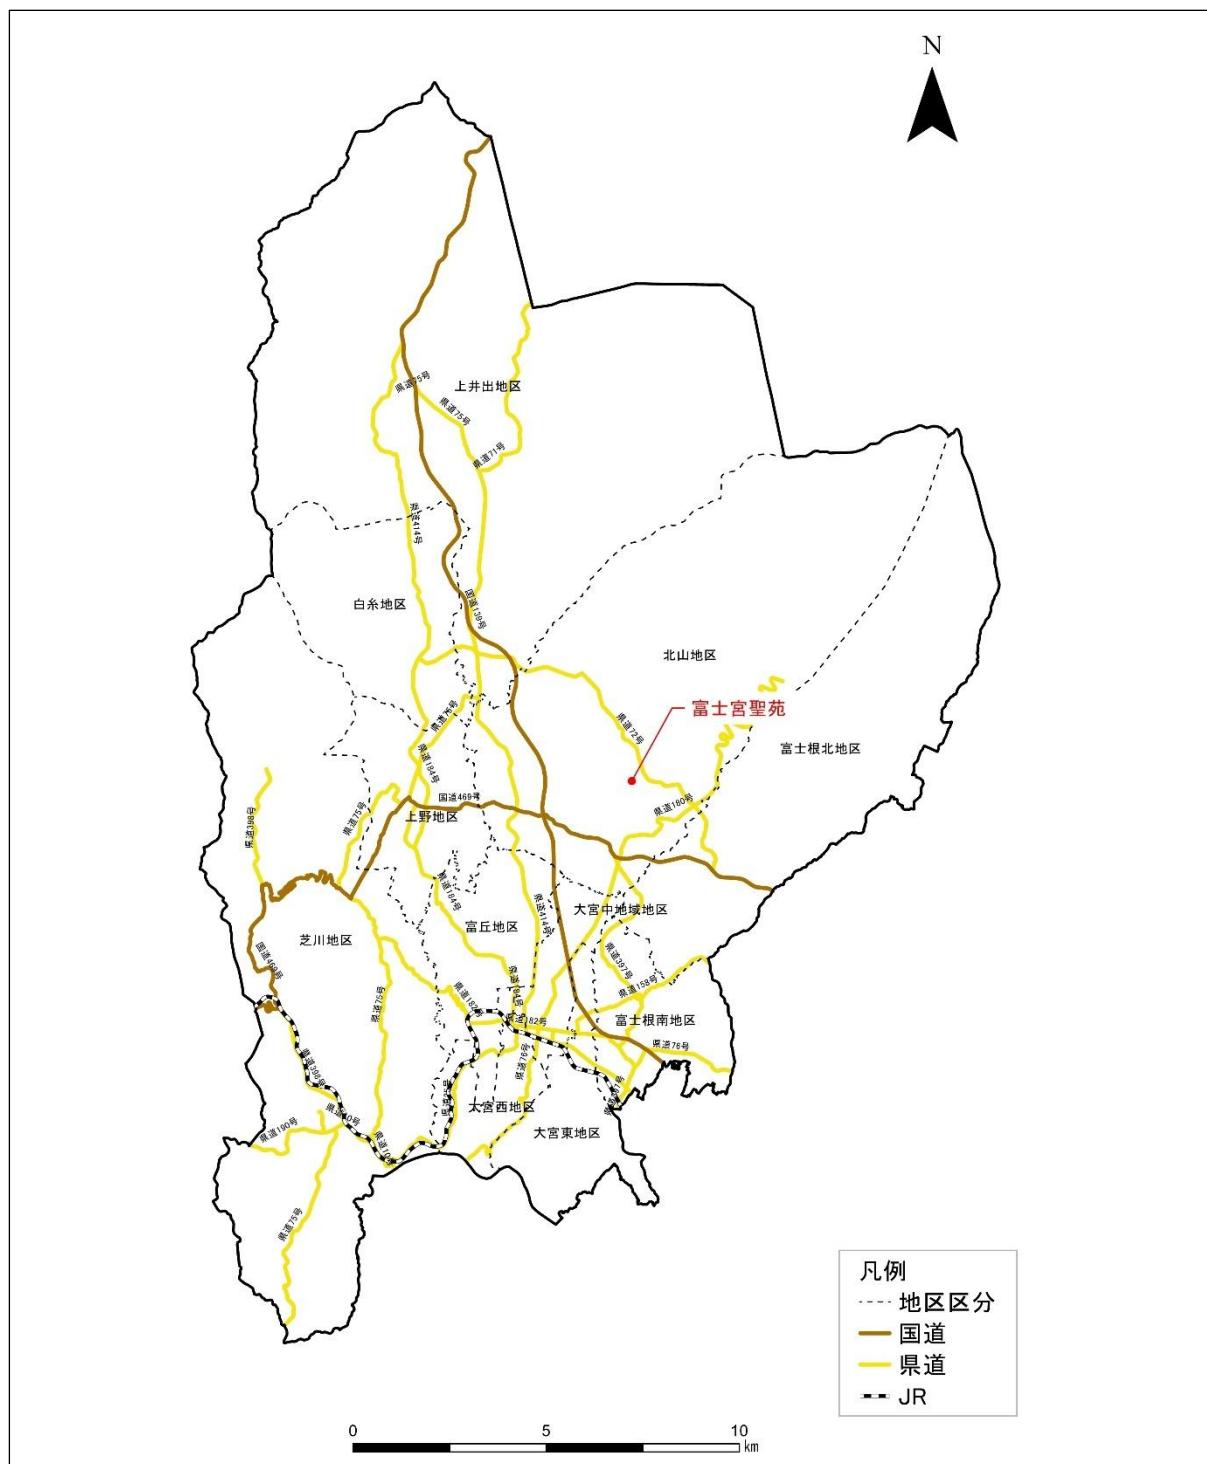


図 4-16 位置図

## ア 個別施設の状態等

### (ア) 劣化状況

#### a 劣化状況調査結果

表 4-40 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築			電気					機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙
富士宮聖苑	火葬棟・収骨室	令和 6 年度長寿命化改修実施														
	待合棟・渡廊下	令和 4 ~ 6 年度長寿命化改修実施														

注 1) 令和 2 (2020) 年度実施の劣化状況調査による。

注 2) 評価方法等は P. 4 参照。表中の「-」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

#### b 構造躯体の健全性調査結果

表 4-41 構造躯体の健全性調査結果

施設名称	棟名称	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	中性化深さ(mm)				鉄筋かぶり厚(mm)				
			箇所	筒元※		筒先※		柱頭		柱脚	
				最大	平均	最大	平均	かぶり厚 (最小値)	鉄筋腐食 状況	かぶり厚 (最小値)	鉄筋腐食 状況
富士宮聖苑	待合棟・ 渡廊下	30.65	①	0.0	0.0	27.0	22.7	25	B	59	B

注) 基準値は P. 6 参照

※ ②は内壁のため、筒元及び筒先ともに室内側。①は筒元：室外側、筒先：室内側

#### (富士宮聖苑)

- ・コンクリート圧縮強度、中性化深さについては基準値内です。鉄筋のかぶり厚については 1 ケ所基準値を満たしていません。

#### (イ) 現状と課題

施設名称	現状と課題	
富士宮聖苑	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 44 年が経過しています。</li> <li>・火葬棟については耐震性能がやや劣る状況ですが、施設の特殊な形状及び性質上、耐震補強が困難な状況です。</li> <li>・運営は、指定管理者により行われています。</li> <li>・待合棟・渡廊下は令和 4 (2022) ~6 (2025) 年度、火葬棟・収骨室は令和 6 (2024) 年度に長寿命化改修を実施しました。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬棟については炉の更新が 10 年毎に必要になります。</li> </ul>

## イ 対策の内容と実施時期

### (ア) 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士宮聖苑	火葬棟・ 収骨室	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
	待合棟・ 渡廊下	平成30年度待合室等改修 令和4年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和5年度長寿命化改修 (建築・機械・電気) 令和5・6年度長寿命化改修 (機械・電気)	—	—	—

※ 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### (イ) 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
富士宮聖苑	1,672.40				<p><b>更新</b> 利用状況等を考慮し、施設の在り方を検討</p> <p>火葬棟は建て替えを検討</p>

凡例) 適切な維持管理の実施： →

### (3) 清掃センター

表 4-42 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
清掃センター	旧管理棟	昭和50年 1月(1975. 1)	51	2	—	300.00	RC	未診断
	管理棟	平成 6年 9月(1994. 9)	31	2	—	739.61	RC	I a
	工場棟	平成 6年 9月(1994. 9)	31	6	1	7,187.40	RC+S	I a
	倉庫車庫	平成 6年 9月(1994. 9)	31	1	—	214.19	S	I a
	破碎棟	昭和51年 6月(1976. 6)	49	2	—	349.07	RC	II
	破碎投入棟	昭和51年 6月(1976. 6)	49	1	1	178.75	S	III
	遷別棟	昭和51年 6月(1976. 6)	49	3	—	207.41	S	III
	投入棟	昭和55年 3月(1980. 3)	46	1	1	163.15	S	II

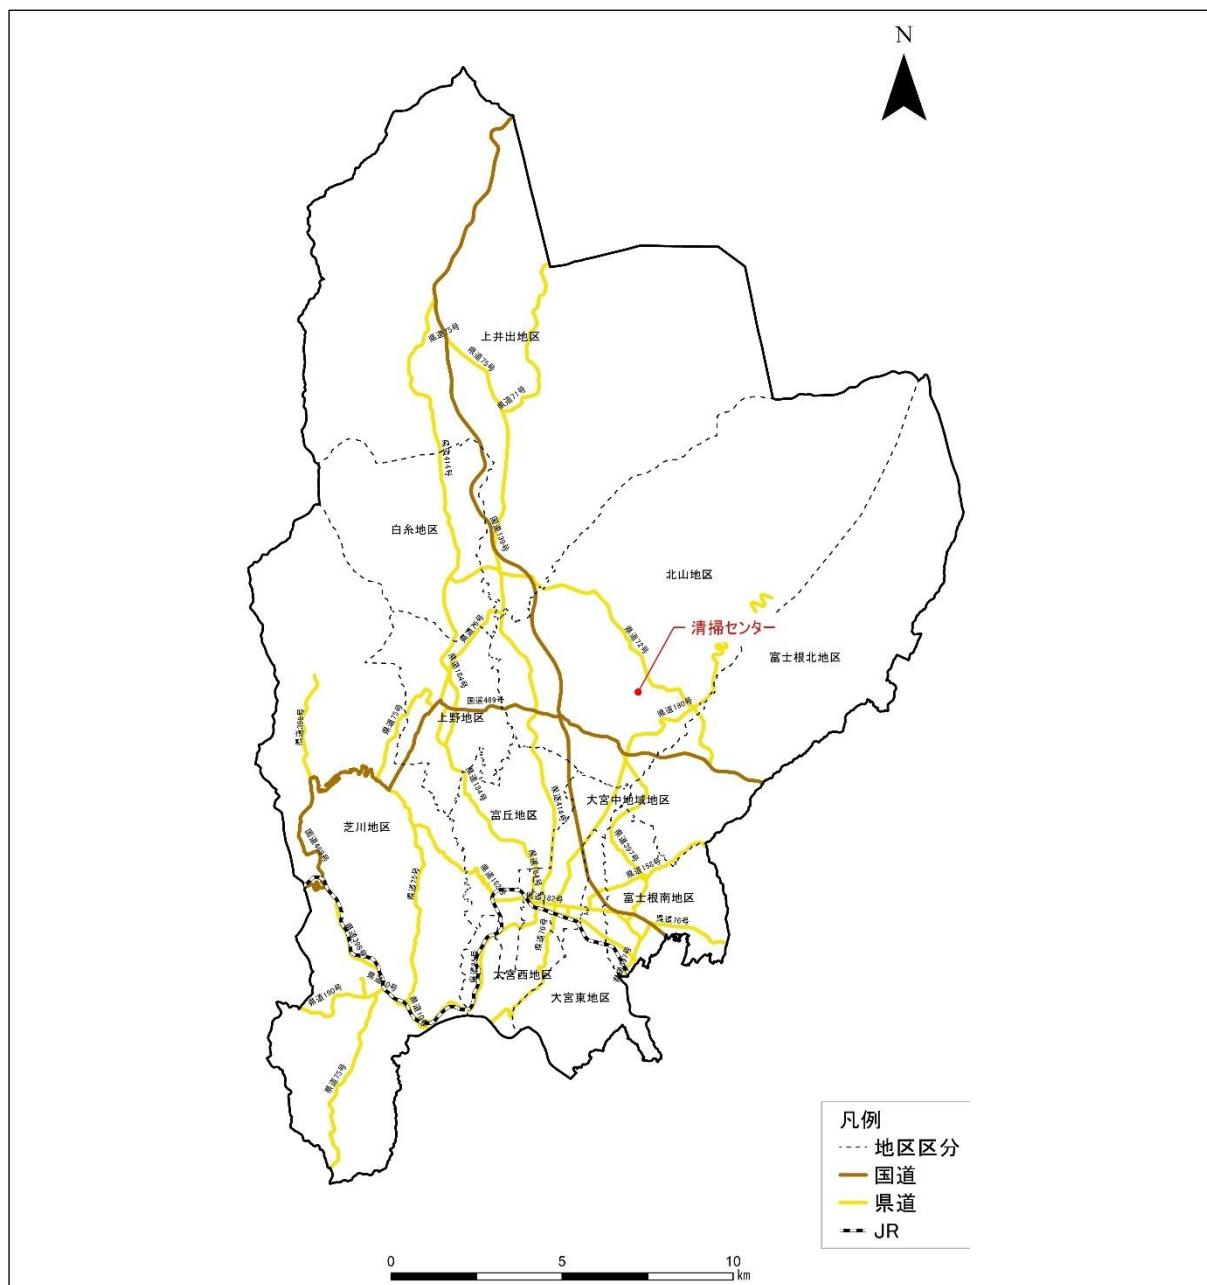


図 4-17 位置図

## ア 個別施設の状態等

### (ア) 施設の概要

焼却施設		
施設名称	富士宮市清掃センター	
施設所管	富士宮市	
所在地	富士宮市山宮 3678 番地の 4	
施設規模	240t (120 t /24 h ×2 炉)	
建設年月	着工	平成 3 年 12 月
	竣工	平成 6 年 8 月
設計・施工	株式会社タクマ	
建設費	8,012,000 千円	
基幹的設備改良工事	着工	平成 24 年 9 月
	竣工	平成 28 年 3 月
基幹的設備改良工事設計・施工	株式会社タクマ	
基幹的設備改良工事費	953,925 千円 (総事業費)	
処理方式	連続燃焼式焼却炉	
(1) 受入・供給設備	ピット&クレーン方式	
(2) 燃焼設備	ストーカ式焼却炉	
(3) 燃焼ガス冷却設備	水噴射式	
(4) 排ガス処理設備	薬剤噴霧 (消石灰+助剤) +バグフィルタ	
(5) 余熱利用設備	場内給湯、冷暖房、場外給湯 (天母の湯)	
(6) 通風設備	平衡通風方式	
(7) 排水処理設備	プラント排水	凝集沈殿、ろ過、再利用
	ごみピット排水	ろ過、炉内噴霧
(8) 灰出し設備	焼却灰	ピット&クレーン方式
	飛灰	固化装置+ダストバンク
処理工程	焼却施設フローシート 参照	

粗大ごみ処理施設		
施設名称	富士宮市清掃センター（粗大ごみ処理施設）	
施設所管	富士宮市	
所在地	静岡県富士宮市山宮 3678 番地の4	
施設規模	50 t /5 h	
建設年月	着工	昭和 50 年 11 月
	竣工	昭和 51 年 7 月
設計・施工	クボタ環境エンジニアリング株式会社	
建設費	349,420 千円	
処理方式	回転衝撃剪断式破碎機	
(1) 受入・供給設備	貯留ホッパ式	
(2) 破碎設備	堅型回転式	
(3) 搬送設備	コンベヤ方式	
(4) 選別設備	マグドラム式、トロンメル	
(5) 貯留・搬出設備	バンカ方式	
(6) 集じん設備	サイクロン、バグフィルタ	
処理工程	粗大ごみ処理施設フローシート 参照	


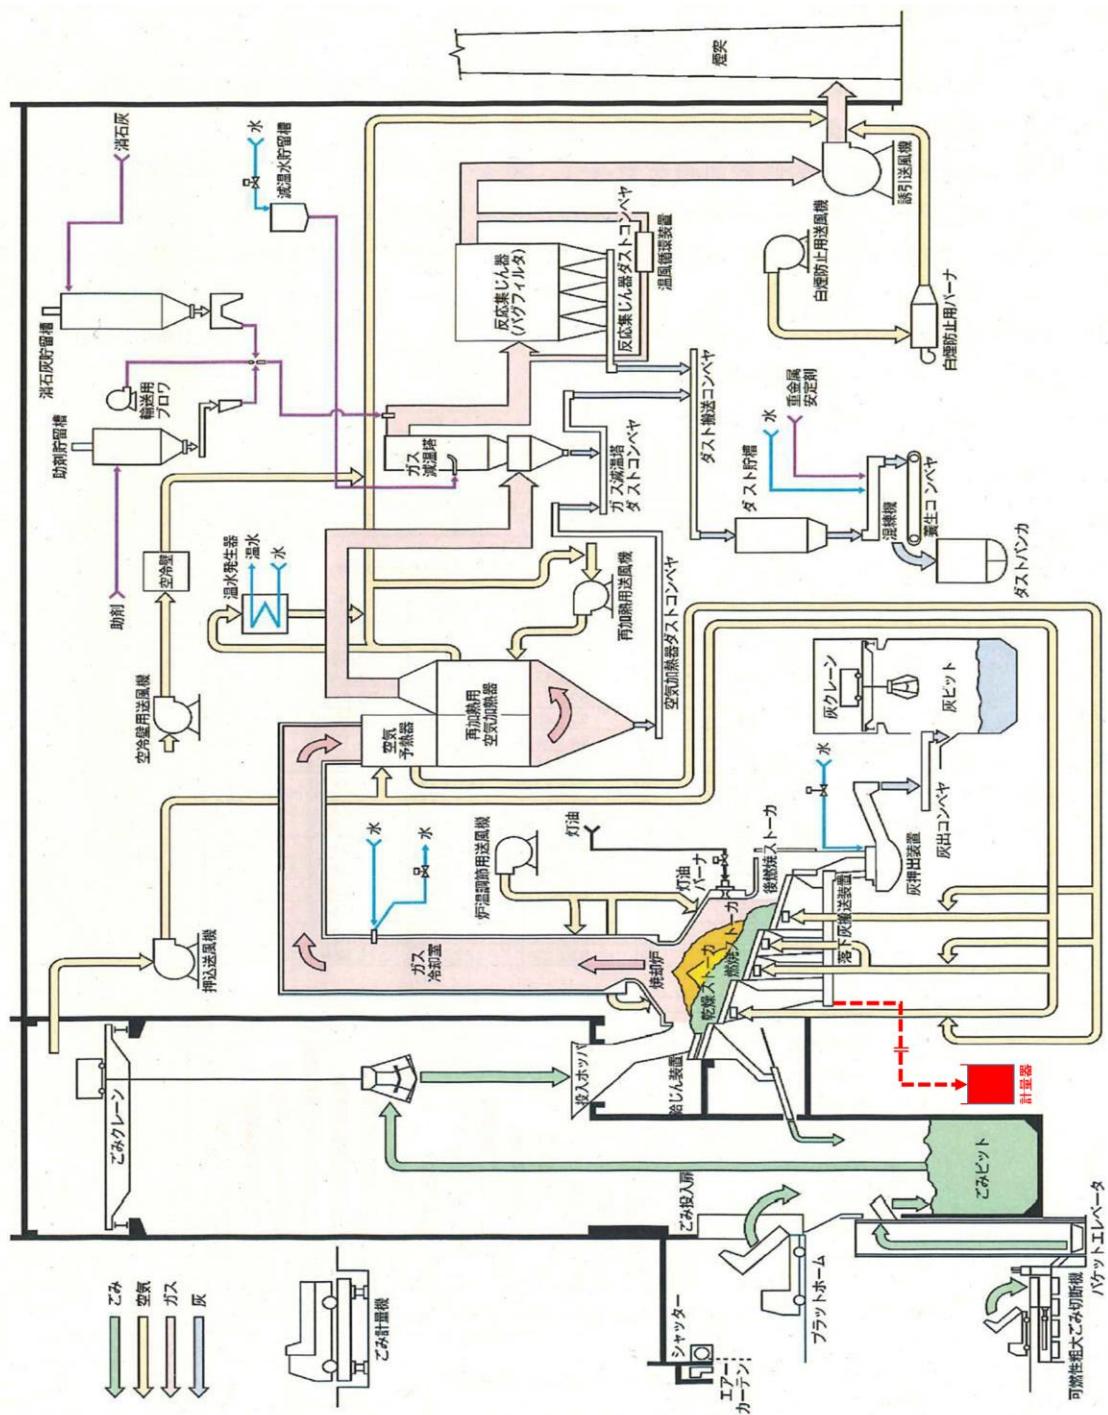


図 4-18 焼却施設フローシート

図 4-19 粗大ごみ処理施設フローシート

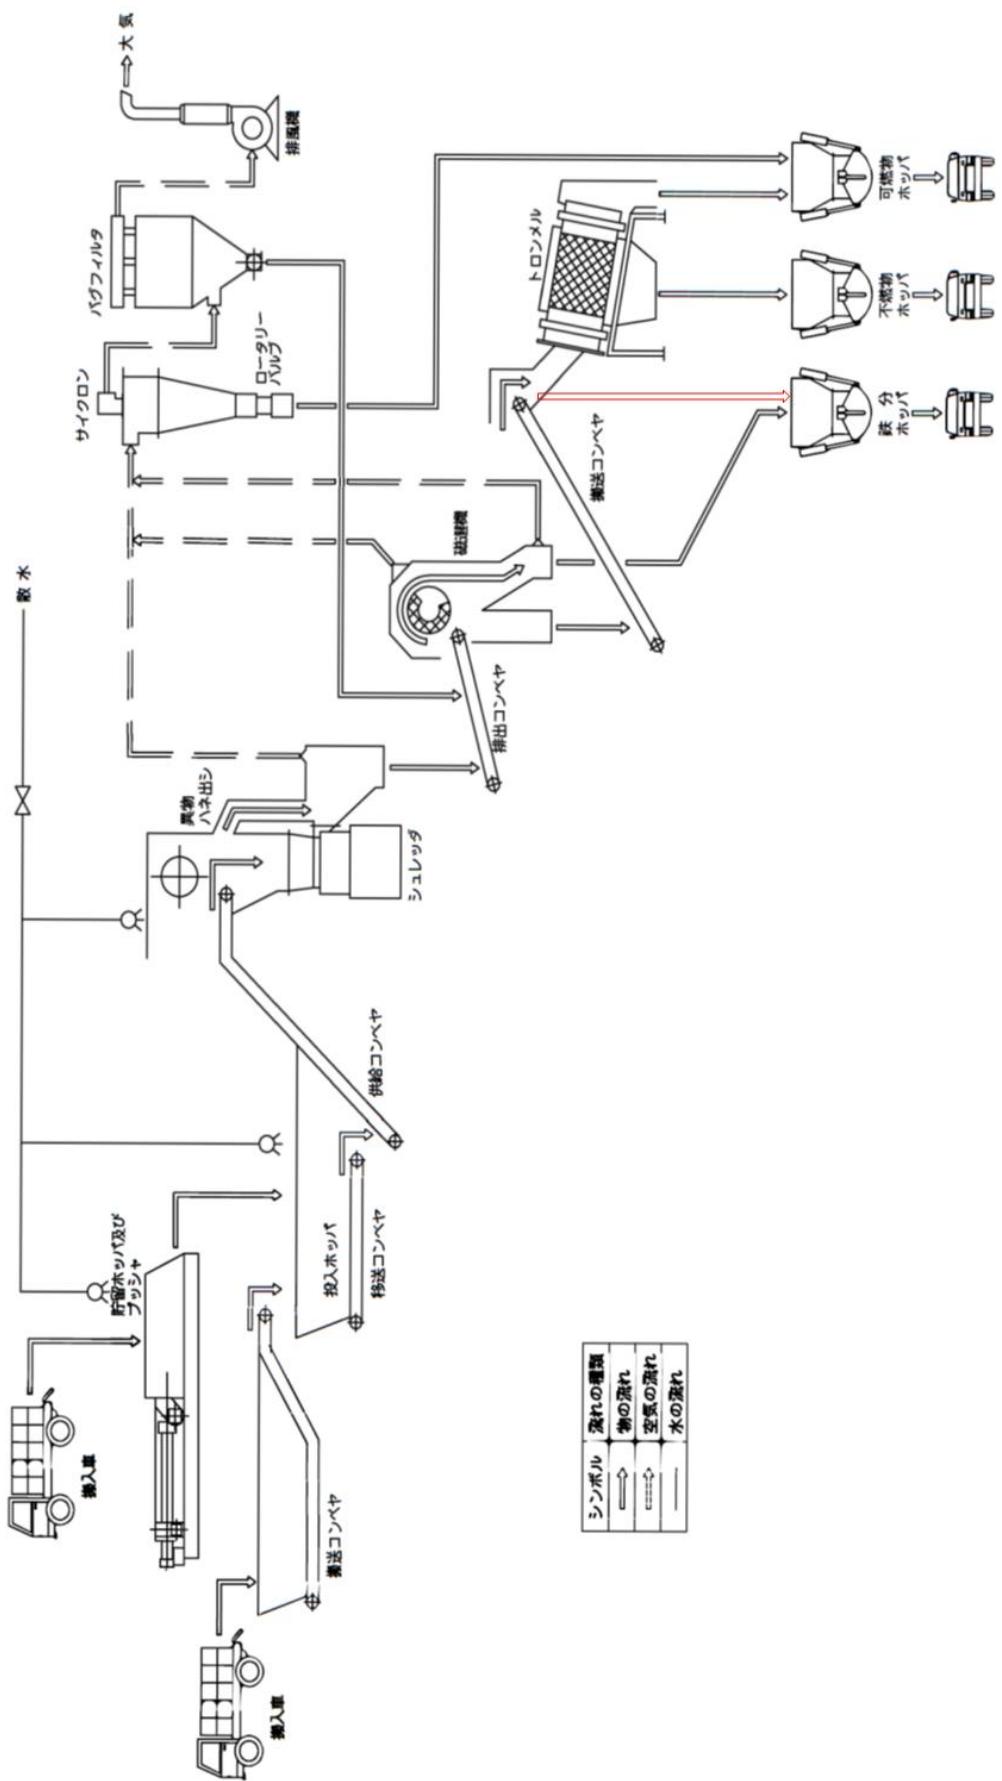

## (イ) 建築物等

### a 劣化状況調査結果

表 4-43 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械							
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	
清掃センター	旧管理棟	A	C	E	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	C	—
	管理棟	A	C	D	D	—	—	A	E	—	A	—	A	—	—	—	E	—
	工場棟	平成30・令和元年度長寿命化改修実施のため未実施																
	倉庫車庫	B	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	破碎棟	D	E	D	—	—	—	A	—	—	A	A	—	—	—	—	B	—
	破碎投入棟	D	E	D	—	—	—	A	—	—	A	A	—	—	—	—	B	—
	選別棟	D	C	E	—	—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—
	投入棟	D	E	D	—	—	—	A	—	—	A	A	—	—	—	—	B	—

注 1) 令和 2 (2020) 年度実施の劣化状況調査による。

注 2) 評価方法等は P. 4 参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### b 現状と課題

施設名称	現状と課題	
清掃センター	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 31~51 年が経過しています。</li> <li>破碎棟及び投入棟は耐震性能がやや劣る、破碎投入棟は耐震性能が劣る状況ですが、施設の特殊な形状及び性質上、耐震補強が困難な状況です。</li> <li>平成 30 (2018) 年度～令和元 (2019) 年度に工場棟の長寿命化改修を実施しました。</li> <li>令和 6 (2024) 年度～令和 8 (2026) 年度にかけて主要設備の更新を実施中です。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※に課題があるため、施設の改修・建て替え等による品質の改善が必要です。</li> <li>粗大ごみ処理施設の棟については耐震性能がやや劣る、又は、劣る状況です。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

### c 改修履歴と実施計画

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
環境・衛生プラント	清掃センター	旧管理棟	—	—	—	—
		管理棟	令和3年度LED化改修	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 178,000千円	—	—
		工場棟	平成30・令和元年度長寿命化改修(建築)	主要設備更新 (焼却施設) 1,656,050千円 工事監理委託料 12,122千円	長寿命化改修 (建築) 70,000千円	—
			平成30年度長寿命化改修 (機械)			
			令和元年度長寿命化改修 (電気)			
			令和4・5年度灰出コンベヤ室 更新(機械)			
			令和6・7年度主要設備更新			
		倉庫車庫	—	—	—	—
		破碎棟	—	—	主要設備更新 (電気) 65,200千円 発注支援及び工事 監理委託料 22,000千円	主要設備更新 (電気) 97,800千円 工事監理委託料 11,000千円
		破碎投入棟	—	—	—	—
		選別棟	—	—	—	—
		投入棟	—	—	—	—

※ 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### d 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
清掃センター	8,997.68		長寿命化改修を 実施  旧管理棟の除却 を検討		<b>更新</b> 利用状況等を考慮 し、建て替えを効 率的に実施  破碎棟は破碎投入棟及び投入棟と あわせて建て替えを検討

凡例) 適切な維持管理の実施： →

## (ウ) 設備・機器

### a 健全度評価

各設備・機器の状態を把握するため、表 4-44 に示す精密機能検査を実施し、各設備・機器の健全度を評価しました。健全度は、表 4-45 に基づき 4 段階に分けて判定しました。結果については、161 ページ以降の「表 4-48 及び表 4-49 設備・機器別管理基準」に示すとおりです。

表 4-44 精密機能検査方法

区分	検査方法
土木・建築設備	外観検査、軽打音検査、書類検査
機械設備・配管弁設備	外観検査、異音検査、触診検査、書類検査
電気計装	外観検査

表 4-45 健全度判定基準

健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部分補修・部品交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

### b 現状と課題

施設名称	現状と課題	
焼却施設	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>竣工から 31 年以上が経過しています。</li> <li>平成 24 (2012) 年度～平成 27 (2015) 年度に設備・機器の基幹的設備改良工事を実施しました。</li> <li>焼却処理量は、年々減少傾向にあるものの、安定的に処理量があり、今後も一定の需要が見込まれます。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 27 年度 (2015) に完了した基幹的設備改良工事では、大型送風機、空気圧縮機など CO<sub>2</sub> 削減効果の大きな設備・機器を主に更新して延命化を図りましたが、その際、更新しなかった設備・機器の老朽化の進行が顕著に表れています。</li> </ul>
粗大ごみ処理施設	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>竣工から 51 年以上が経過していますが、毎年の定期的な整備の実施により、現在も 5 時間で 5 トンの処理能力を維持しています。</li> <li>破碎・選別処理を行った後の金属類（鉄、アルミ）については再資源化、他の残渣は清掃センター焼却施設で焼却処理しています。</li> <li>不燃物、粗大ごみの処理量は減少傾向にありますが、今後も一定の需要が見込まれます。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>電気設備の老朽化が顕著に表れています。</li> </ul>

### c 重要度評価

効果的に施設を保全管理していくために、設備・機器の重要性を表 4-46 に基づき評価しました。結果については、161 ページ以降の「表 4-48 及び表 4-49 設備・機器別管理基準」に示すとおりです。

表 4-46 重要度判定基準

重要度	状態
A	故障した場合に施設の運転停止に結びつく設備・機器
B	故障した場合でも、予備機で対応することができるなど、ある程度の冗長性を有するもの 施設の運転に重要で、修繕に日数を要し、かつ、高価な設備・機器
C	A 及び B に分類されるもの以外の設備・機器

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

#### d 設備・機器の保全方式

設備・機器に対する保全方式は、それぞれの重要度に応じて表 4-47 に示す保全方式から選定します。

表 4-47 保全方式

保全方式		保全方式選定の留意点	設備・機器例
予防保全 (P M)	事後保全 (B M)	故障停止、又は著しく機能低下してから修繕を行う	・故障してもシステムを停止せず容易に保全可能なもの ・保全部材の調達が容易なもの
	時間基準保全 (T B M)	性能水準が一定以下になる前に、定期的に保全処理を行う	・具体的な劣化の兆候を把握が難しい、又はパッケージ化されて消耗部のみのメンテナンスが難しいもの ・構成部品に特殊部品があり、その調達期限があるもの
	状態基準保全 (C B M)	性能水準が一定以下になる前に、施設の状態を基準に保全処置を行う	・摩耗、破損、性能劣化が、日常稼動中又は定期点検において、定量的に測定又は比較的簡単に判断できるもの

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

## e 設備・機器別管理基準

設備・機器の健全度、重要度及び保全方式を踏まえて、表 4-48 及び表 4-49 のとおり設備・機器別管理基準を定めました。

表 4-48 設備・機器別管理基準（焼却施設）（1／4）

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度		保全方式		診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数	
					A	B	C	BM	TEM	CBM			
受入・供給設備	ごみ計量器	計量機本体	劣化	4	○				○	①計量法による ②目視で著しい腐食、劣化のないこと、荷重試験	±10kg	3ヶ月～2年	15～20年
		データ処理装置	システム動作状況	4	○				○	①動作が正常であること ②05・ソフトのメーカー保守期間、部品供給が可能な期間であること		1～2年	6～10年
	ごみ投入扉	本体	腐食・変形	3		○			○	著しい腐食変形がないこと	—	15～20年	
	可燃性粗大ごみ切削機	刃、本体	磨耗	3	○				○	著しい磨耗、腐食がないこと	1～2年	10～15年 刃は約1年	
		駆動装置	劣化	3	○				○	著しい劣化がないこと	1年	5～15年	
	ごみピット	本体	破損、剥離	-		○	○			有害な破損・剥離がないこと	—		
	ごみクレーン	油圧パケット本体	変形	4	○				○	①著しい変形、摩耗がないこと ②寸法計測で残存肉厚が基準値以内であること		6ヶ月～1年	5～15年
		油圧パケットシリンドラ	摩耗	4	○				○	著しい摩耗や油漏れがないこと		6ヶ月～1年/回	5～10年
		油圧パケット油圧ユニット	劣化	4	○				○	開閉速度低下や異常音、温度上昇、油漏れがないこと		6ヶ月～2年	5～15年
		ワイヤー	劣化・磨耗	3	○				○	法規制による基準以内であること（素線切断、直径減少等）	素線切断10% 直径減少7%	6ヶ月～1年	1～2年
		横行・走行装置	磨耗	2	○				○	法規制による基準以内であること（車輪径、レベル、バット等）	車輪5～10% バット10～50%	1～4年	5～10年
		ガーター	変形	2	○				○	法規制による基準以内であること（捻み等）	捻み：スパンの1/500～1/800	6ヶ月～4年	15～20年
燃焼設備	ごみホッパ	本体	磨耗・変形	2	○				○	著しい磨耗、破孔がないこと		6ヶ月～1年	5～8年
		本体	磨耗	2	○				○	目視による。著しい磨耗、破孔または割れがないこと	メーカ基準値	6ヶ月～1年	5～15年
		駆動装置（油圧シリンドラ）	劣化	3	○				○	油漏れがなく損傷がないこと		6ヶ月～4年	5～15年
	燃焼装置	火格子（空冷）	焼損・磨耗	3	○				○	目視または打診による。著しい焼損、磨耗、破孔または割れがないこと	メーカ基準値	6ヶ月～1年	2～5年
		火格子（水冷）	焼損・磨耗	3	○				○	①目視または打診による。著しい焼損、磨耗、破孔または割れがないこと ②出口温度が基準値以内であること	メーカ基準値	6ヶ月～1年	5～10年
		駆動装置（油圧シリンドラ）	劣化	3	○				○	油漏れがなく損傷がないこと		6ヶ月～4年	5～15年
		駆動装置（摺動部）	磨耗	3	○				○	目視または寸法測定による。著しい磨耗がないこと。	メーカ基準値	6ヶ月～1年	5～15年
	焼却炉本体	耐火物	膨出・脱落・磨耗	2	○				○	管理値以内であること（超えると積替）	メーカ基準値	6ヶ月～1年	1～5年
		ケーシング	腐食・変形	3	○				○	目視により著しい変形・腐食・減肉がないこと		6ヶ月～1年	15～20年
		ストーカ駆動装置	本体	磨耗・油漏れ	3	○			○	異常音・振動・発熱のないこと。内部に傷・磨耗のないこと	メーカ基準値	1ヶ月～4年	7～15年
		タンク	腐食・油漏れ	2	○				○	油漏れがなく損傷がないこと		6ヶ月～1年	10～30年
		助燃装置	助燃バーナ本体	劣化・燃焼状況	3	○			○	腐食・変形・亀裂等著しい損傷のないこと		1～2年	5～10年
燃焼設備 ガス冷却室	空冷壁用送風機	本体	異音・振動・発熱	4	○				○	振動、温度が管理値以下であること		6ヶ月～3年	15～20年
	ガス冷却室	本体（ケーシング）	腐食	3	○				○	目視により著しい腐食・減肉がないこと		1年	10～15年
		耐火物	損耗・脱落・亀裂	3	○				○	著しい損傷・脱落・亀裂等がないこと	アンカ露出で補修	1～2年	1～5年
	噴射水加圧ポンプ	本体	腐食・磨耗	3	○				○	目視及び計測による。異常な腐食・磨耗・軸の湾曲がないこと	メーカ基準値	1～2年	10～15年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-48 設備・機器別管理基準（焼却施設）(2/4)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
排ガス処理設備	ガス減温塔	本体	腐食・加湿状況	4	○					○	目視により著しい腐食・減肉がないこと		1年	15~20年
	減温水吹込ポンプ	本体	異音・振動・発熱	3		○				○	異常音・振動・発熱がないこと		1年	15~20年
	バグフィルタ	ケーシング	腐食	3	○					○	目視により著しい腐食・減肉がないこと		1年	7~20年
		ろ布	劣化・通気性	4	○					○ ○	①目視によりダストリーフのないこと ②サンプリング分析による強度・通気性の劣化	ろ布分析又は時間基準	6ヶ月~1年	4~6年
	温風循環ファン	本体	異音・振動・発熱	3		○				○	異常音・振動・発熱がないこと		6ヶ月~1年	5~10年
	スクリューコンベヤ	スクリューコンベヤ	腐食・摩耗	4	○					○	目視により著しい腐食・減肉がないこと		6ヶ月~1年	5~10年
	消石灰貯留槽	本体	腐食・閉塞	4		○				○	目視により著しい腐食がないこと。ブリッジがないこと		6ヶ月~1年	15~20年
	消石灰定量供給装置	本体	変形	3	○					○	異常音・振動・発熱がないこと		6ヶ月~4年	5~10年
	助剤貯留槽	本体	腐食・閉塞	3	○					○ ○	目視により著しい腐食がないこと。ブリッジがないこと		6ヶ月~1年	15~20年
	助剤定量供給装置	本体	腐食・劣化	3	○					○	①本体に著しい腐食及び破孔がないこと ②ろ布に目詰まりがないこと		6ヶ月~1年	5~10年
	消石灰溶解槽	本体	腐食・閉塞	-	-	-	-			○	目視により著しい腐食がないこと。ブリッジがないこと		6ヶ月~1年	15~20年
	消石灰溶解槽定量フィーダ	本体	変形	-		○				○	異常音・振動・発熱がないこと		6ヶ月~4年	5~10年
余熱利用設備	再加熱用空気加熱器	伝熱管	腐食	2	○					○	目視により著しい腐食・破孔がないこと		6ヶ月~1年	8~15年
		ケーシング	腐食	3	○					○	著しい腐食や空気吹出しがある場合補修		6ヶ月~1年	10~20年
	再加熱用送風機	本体	異音・振動・発熱	4	○					○	目視による。腐食・歪・漏れがないこと		6ヶ月~3年	15~20年
	輸送用プロワ	本体	摩耗	3		○				○ ○	①異常音・振動・発熱がないこと ②振動測定が管理値以内であること	②メーカ基準値	1ヶ月~1年	10~15年
設備・機器	プラント揚水泵	主要部	摩耗	3	○					○	性能低下により補修もしくは部品交換	定格流量、定格電流値	6ヶ月~1年	5~10年
余熱利用設備	温水発生器	水管	水漏れ・閉塞	4	○					○	目視により水漏れがないこと。また水管に閉塞がないこと(圧力計監視)		6ヶ月~1年	5~10年
	温水発生ポンプ	本体	劣化・液漏れ・電流値	3	○					○	劣化・液漏れがないこと	定格流量、定格電流値	1ヶ月~2年	5~10年
	温水タンク	本体	破損・水漏れ	4	○					○	水漏れがなく、損傷がないこと		6ヶ月~1年	10~15年
	温水タンク循環ポンプ	本体	劣化・液漏れ・電流値	3	○					○	劣化・液漏れがないこと	定格流量、定格電流値	1ヶ月~2年	5~10年
通風設備	押込送風機	本体	異音・振動・発熱	4	○					○	振動・温度が管理値以下であること		6ヶ月~3年	15~20年
	炉温調節用送風機	本体	異音・振動・発熱	4	○					○	振動・温度が管理値以下であること		6ヶ月~3年	15~20年
	空気予熱器	伝熱管	腐食	2	○					○	目視により、著しい腐食・破孔がないこと		6ヶ月~1年	10~15年
		ケーシング	腐食	4	○					○	著しい腐食や空気吹出しがある場合補修		6ヶ月~1年	10~15年
	空気ダクト	本体	腐食	2	○					○	目視・打診により、著しい腐食・破孔がないこと		1~2年	10~15年
	ガスダクト	本体	腐食	3	○					○	目視・打診により、著しい腐食・破孔がないこと		1~2年	10~15年
	誘引送風機	本体	異音・振動・発熱	4	○					○	振動・温度が管理値以下であること		6ヶ月~3年	15~20年
	煙突	内筒	腐食・肉厚	2	○					○	①肉厚測定による。腐食・破孔がないこと ②内面付着物が頂部より脱落しないこと		1~2年	15~20年
		外筒	コンクリート強度	3	○					○	劣化診断により、十分な強度が保たれていること		3~6年	15~20年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-48 設備・機器別管理基準（焼却施設）(3/4)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度			保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TEM	CBM				
灰出し設備	落下灰搬送装置	ケーシング	腐食・摩耗	4	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと			1年	7~15年
		スクリーパ	変形・摩耗	4	○				○	著しい変形・摩耗がないこと			1年	3~10年
		チェーン	腐食・摩耗	4	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと	必要設計強度以上		1年	3~10年
	灰押出装置	ケーシング	腐食・摩耗	4	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと			1年	7~15年
		駆動装置	腐食・摩耗・油漏れ	4	○				○	著しい腐食・摩耗・油漏れがないこと			1年	3~10年
	灰出コンベヤ	ケーシング	腐食・摩耗	4	○				○	著しい腐食・減肉がないこと			1年	7~15年
		スクリーパ	変形・摩耗	4	○				○	著しい変形・摩耗がないこと			1年	3~10年
		チェーン	腐食・摩耗	4	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと	必要設計強度以上		1年	3~10年
	灰分散装置	本体	腐食・摩耗	4		○			○	著しい腐食・摩耗がないこと			1年	3~10年
	灰クレーン	油圧パケット本体	変形	1	○				○	①著しい変形・摩耗がないこと ②寸法計測で残存肉厚が基準値以内であること			1ヶ月~1年	5~10年
		油圧パケット油圧ユニット	劣化	1	○				○	開閉速度低下や異常音・温度上昇・油漏れがないこと			1ヶ月~2年	6~15年
		ワイヤー	劣化・摩耗	1	○				○	法規制による基準以内であること。(素線切断、直徑減少等)	素線切断10%直徑減少7%		1ヶ月~1年	1~2年
		横行・走行装置	摩耗	1	○				○	法規制による基準以内であること。(車輪径・レール・バット等)	車輪5~10%バット10~50%		3ヶ月~1年	10~15年
		ガーター	変形	1	○				○	法規制による基準以内であること。(撓み等)	撓み: スパンの1/500~1/800		3ヶ月~4年	15~20年
灰固化設備	空気加熱器用ダストコンベヤ	ケーシング	腐食・摩耗	3	○				○	著しい腐食・減肉がないこと			1年	7~15年
		チェーン	腐食・摩耗	3	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと			1年	3~10年
	ガス減温塔ダストコンベヤ	ケーシング	腐食・摩耗	3	○				○	著しい腐食・減肉がないこと			1年	7~15年
		チェーン	腐食・摩耗	3	○				○	著しい腐食・減肉がないこと			1年	3~10年
	No.1, No.2ダスト搬送コンベヤ	ケーシング	腐食・摩耗	1	○				○	著しい腐食・減肉がないこと			1年	7~15年
		チェーン	腐食・摩耗	1	○				○	著しい腐食・減肉がないこと			1年	3~10年
	ダスト分配コンベヤ	本体	変形	3	○				○	異常音・振動・発熱がないこと			6ヶ月~4年	7~20年
	ダスト貯留槽	本体	腐食・摩耗	3	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと			1年	10~15年
	ダスト定量供給装置	本体	変形	3	○				○	異常音・振動・発熱がないこと			6ヶ月~4年	7~20年
	混練機搬入スクリューコンベヤ	本体	変形	3	○				○	異常音・振動・発熱がないこと			6ヶ月~1年	7~20年
混練機	混練機	本体	腐食・劣化	4	○				○	著しい腐食・劣化がないこと			6ヶ月~1年	5~10年
		シャフト	腐食・摩耗	4	○				○	著しい腐食・摩耗がないこと			6ヶ月~1年	5~10年
		ロッド	摩耗	4	○				○	著しい摩耗がないこと			3ヶ月~6ヶ月	1~3年
	養生コンベヤ	本体	腐食・劣化	4	○				○	①著しい腐食・劣化がないこと ②ベルトに著しい摩耗がないこと			6ヶ月~1年	5~10年
	ダストバンク	本体	劣化	4	○				○	著しい摩耗がないこと			2年	5~15年
		駆動装置(油圧シリング)	劣化	4	○				○	油漏れがなく損傷がないこと			6ヶ月~4年	5~15年
	重金属安定剤注入ポンプ 添加水注入ポンプ	主要部	劣化・液漏れ	2	○				○	異常音・振動・発熱がないこと			6ヶ月~1年	5~10年

表 4-48 設備・機器別管理基準（焼却施設）(4/4)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度		保全方式		診断方法	管理基準	診断頻度	目標耐用年数	
					A	B	C	BM	TBM	CBM			
高圧設備		構内引込用柱上開閉器	外観点検 操作機構点検 接地線点検 遮断器試験 继電器試験 絶縁診断	3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	高圧：10MΩ以上 特別高圧等：電気設備・技術基準・解説	1年	10~20年
		高圧受電盤		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
		高圧配電盤		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
		高圧遮相コンデンサ・リアクトル		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	12~20年
低圧設備		440V用動力主幹盤	遮断器試験 继電器試験 絶縁診断	3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
		200V用動力主幹盤		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
		照明用単相主幹盤		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
		非常用電源盤		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	15~20年
		その他の配電盤		3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	15~20年
電気・計装設備	変圧器	変圧器本体	外観点検・増減異常診断(油入・油ガス分析・モールド・放電試験)	3	○				○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②絶縁油劣化試験	電気解説による基準値	1年	15~25年
	現場操作盤	本体	絶縁抵抗測定 遮断器試験	3		○			○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
	高調波フィルタ盤	本体	絶縁抵抗測定	4			○		○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
	非常用発電機	本体	絶縁抵抗測定 遮断器試験 保護装置試験	4		○			○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	電気解説による基準値	1年	10~20年
	無停電電源装置	本体	絶縁抵抗測定 バッテリー点検	4		○			○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②バッテリー特性が正常であること	電気解説による基準値	1年	5~15年
輔助設備	誘引送風機VVVF盤 再加熱用送風機VVVF盤 押込送風機VVVF盤 炉温調節用送風機VVVF盤	本体	VVVF特性測定	3	○				○	著しい風量変化がないこと	設定値	1年	10~15年
				4	○				○				
				4	○				○				
				4	○				○				
	デジタル計装制御システム	本体	機能点検	1		○		○		機能が正常であること		1年	5~15年
	排ガス分析計		NOx, SO2, CO, O2計 HCl計 ばいじん計	2		○		○		機能が正常であること		1年	10~15年
				2		○		○		機能が正常であること		1年	10~15年
				2		○		○		機能が正常であること		1年	10~15年
補助設備	プラント用空気圧縮機	本体	劣化	4		○		○		異常音・振動・発熱がないこと		1~2年	10~15年
		空気槽	腐食	3		○		○		目視による異物・腐食・浸食・状態変化その他の異常がないこと		1~2年	15~20年

表 4-49 設備・機器別管理基準（粗大ごみ処理施設）(1/1)

設備	設備・機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度		保全方式		診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数	
					A	B	C	BM	TBM	CBM			
受入・供給	貯留ホッパ	本体(ホッパ壁・床)	破損・剥離	3	○		○			有害な腐食、変形がないこと	目視判断	5~10年	5~20年
	供給ブッシャ	本体(ケーシング)、油圧ユニット	磨耗・腐食・変形	3	○				○	著しい磨耗・腐食・圧力・油漏れがないこと	目視判断	1年	5~10年
	搬送コンベヤ	本体(ケーシング、ホッパ)	磨耗・腐食・変形	3	○				○	著しい磨耗・腐食・変形がないこと	目視判断	1年	5~20年
		フレームレール	磨耗・腐食	3	○				○	著しい磨耗・腐食がないこと	目視判断	1年	3~10年
		チーン	腐食・磨耗・固着	3	○				○	著しい磨耗・チーンの伸びがないこと	初期寸法から2%以内	1ヶ月~1年	2~10年
		エプロンパン	変形・磨耗	3	○				○	著しい磨耗・腐食・変形がないこと	目視判断	1ヶ月~1年	2~10年
		モータ・減速機	劣化	3	○				○	異音、異常発熱がないこと	目視判断	1年	10~15年
	移送コンベヤ 供給コンベヤ	シャフト(スプロケット、軸受を含む)	劣化・磨耗	3	○				○	著しい変形・磨耗がないこと	目視判断	1ヶ月~4年	10~20年
		本体(ケーシング、ホッパ)	磨耗・腐食・変形	2	○				○	著しい磨耗・腐食・変形がないこと	目視判断	1年	5~20年
		フレームレール	磨耗・腐食	2	○				○	著しい磨耗・腐食がないこと	目視判断	1年	3~10年
		チーン	腐食・磨耗・固着	3	○				○	著しい磨耗・チーンの伸びがないこと	初期寸法から2%以内	1ヶ月~1年	2~10年
		エプロンパン	変形・磨耗	3	○				○	著しい磨耗・腐食・変形がないこと	目視判断	1ヶ月~1年	2~10年
蔽界	高速回転被説機	モータ・減速機	劣化	2	○				○	異音、異常発熱がないこと	目視判断	1年	10~15年
		ロータ(軸受を含む)	磨耗・変形・割れ・振動	3	○				○	著しい磨耗・変形がないこと 割れ等がないこと 基準値以内であること	目視判断 主軸曲がり3mm以下	1年	10~15年
		ケーシング	腐食	4	○				○	著しい減肉、破孔がないこと	目視判断	1年	15~20年
	搬送	スクリーン、ライナー類	磨耗	3	○				○	著しい磨耗がないこと	メーカー基準による	1年	3~5年
		ベルト	亀裂・劣化	3	○				○	著しい磨耗・ひび割れ・亀裂がないこと	目視判断	1年	3~5年
		ローラ	腐食・磨耗	3	○				○	①著しい腐食・磨耗がないこと ②動作に支障がないこと	目視判断	1年	3~5年
		ベルト	亀裂・劣化	3	○				○	著しい磨耗・ひび割れ・亀裂がないこと	目視判断	1年	3~5年
		ローラ	腐食・磨耗	3	○				○	①著しい腐食・磨耗がないこと ②動作に支障がないこと	目視判断	1年	3~5年
		ドラム式輸送機	ドラムライナー磨耗・腐食	3	○				○	①著しい磨耗・腐食、変形がないこと ②肉厚計測により残存厚が基準値以上であること	目視判断	1ヶ月~1年	5~10年
		トロンメル	本体(縫、綱、羽根含む)	腐食・磨耗・変形・損傷	3	○			○	著しい変形・磨耗がないこと	目視判断	1~2年	5~15年
貯留・排出	快分積込ホッパ 不燃物積込ホッパ 可燃物積込ホッパ	本体(ケーシング)	腐食・磨耗	4	○				○	著しい磨耗がないこと	目視判断	1年	10~20年
		シリンドラ	変形・損傷・油漏れ	4	○				○	著しい磨耗や油漏れがないこと	目視判断	1ヶ月~1年	5~10年
		油圧ユニット(タンク・ポンプ)	腐食・劣化・磨耗・油漏れ	2	○				○	異常音、温度上昇、圧力異常、油漏れがないこと	目視判断	1~2年	5~15年
	集じん	サイクロン/ロータリーパーブル	本体(ケーシング)	腐食・磨耗	4	○			○	著しい磨耗・腐食・変形がないこと	目視判断	6ヶ月~1年	3~15年
		バグフィルタ/ロータリーパーブル	ケーシング	腐食	4	○			○	著しい腐食減肉や破孔がないこと	目視判断	1年	7~20年
		ろ布	劣化	3	○				○	著しい目詰まり、圧力計の差圧	差圧2.0KPa以下	6ヶ月~1年	3~5年
	排風機/サイレン	本体	動作状態、異音	4	○		○			動作が正常であること	目視判断	1年	15~20年
	集塵配管	本体	腐食・磨耗・劣化	3	○				○	著しい腐食・磨耗・劣化がないこと	目視判断	1年	5~10年
電気・計装	電気設備	本体	絶縁器試験、絶縁試験、外観点検、増し堵み、遮断器試験、接地端子点検、絶縁抵抗測定、動作確認	2	○			○	絶縁抵抗値測定による 絶縁抵抗値が基準値以上であること 動作が正常であること	電気解説による 基準値	1年	10~20年	

#### f 対策の内容と実施時期

(a) 整備履歴

表4-50 整備履歷（燒却施設）(1/7)

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

表4-50 整備履歴（焼却施設）（2／7）

設備	設備・機器	対象箇所	炉番号	整備内容			
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	令和元年度 (2018)	令和2年度 (2019)
燃焼装置	本体	1号				ストーク油圧シリンダーハンドル シールドバッフル	令和6年度 (2024)
		2号		水冷火格子用ホース取替 シュー取替	水冷火格子用ホース取替 シュー取替	ストーク油圧シリンダーハンドル シールドバッフル	令和7年度 (2025)
炉駆動用油圧装置	本体	1号			ポンプ交換		
		2号			ポンプ交換	No.2油圧ポンプ交換 灰排出装置用バルブ プロック交換	
ケーシング	1号						
		2号				炉出口部壁瓦積替	
焼却炉本体	耐火物	1号	後壁、 ハーナ周辺耐火物 修繕	乾燥室、 シート出口、 窓口取替 (L,R) 焼瓦積替	乾燥室、 シート出口、 窓口取替 (L,R) 焼瓦積替		
		2号					
ガス冷却室	本体	1号	炉出口・耐火物打 替、シングル当板補 修	炉出口・耐火物打 替、シングル当板補 修		耐火物打替 ケーシング取替	
		2号					
噴射水加圧ポンプ	本体	1号					
		2号					交換
		3号					交換

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28（2016）～令和7（2025）年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-50 整備履歴（焼却施設）（3／7）

設備	設備・機器	対象箇所	炉番号	整備内容			合和6年度 (2024)	合和7年度 (2025)
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	合元年度 (2018)		
バグフィルタ	ケーン ケーン	下部ホンバマン (A-3,A-4)	1号	下部ホンバマン (A-1,B-3)		ケーン当板補 修		
			2号	下部ホンバマン (A-1,B-3)		ケーン当板補 修		B-1室ホンバマン ホール取替
	ろ布	全般交換	1号			全般交換		
			2号			スクリューコンベ ヤル系、B系更新		バイバス入口・出 ロダッシュ取替
	差圧計着取替	スクリューコンベ ヤB系取受交換	1号			スクリューコンベ ヤB系更新		バイバス入口・出 ロダッシュ取替
			2号			スクリューコンベ ヤB系取受交換		
	その他	スクリューコンベ ヤB系取受交換 スクリューコンベ ヤA系更新	1号			スクリューコンベ ヤA系更新		
			2号			スクリューコンベ ヤA系更新		
	瓦斯燃焼 装置	本体	1号			水噴射流量計取替		
			2号			水噴射流量計取替		
消石灰サイロ	本体	1号						
			2号					
	斐 一 斐	1号				定量供給装置用イ ンバータ交換		
			2号			定量供給装置用イ ンバータ交換		
反応助剤	斐 一 斐	1号				インバータ交換		
			2号			インバータ交換		
	消石灰輸送用プロジ	本体	1号			定量供給装置用イ ンバータ交換		
			2号					

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～合和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-50 整備履歴（焼却施設）（4／7）

設備	設備・機器	対象箇所	備番号	整備内容			
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)
排ガス処理装置	輸送管吸込ノズル	本体	1号				
			2号	点検			
	再加熱用空気加熱器	本体	1号	点検	点検	点検	
			2号	点検	点検	点検	
余熱利用装置	温風循環ファン	本体	1号				
			2号				
温水発生器	温水発生器	本体	1号				
			2号				
。	温水発生ポンプ	本体	1号				
			2号				
排水装置	井水供給ポンプ	本体	共通				
。	プラント温水ポンプ	本体	共通				
。	押込送風機	本体	1号				
			2号				
。	排温器節用送風機	本体	1号				
			2号				
。	クリンガ防止用送風機 (H25から空冷型用送風機に 変更)	本体	1号				
			2号				
。	再加熱用送風機	本体	1号				
			2号				
。	給引送風機	本体	1号	点検整備			
			2号	点検整備			
。	空気子熱器	本体	1号	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換
			2号	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換	点検清掃 上下ダクトホース ストブロー外筒 取交換
ガスダクト	ガスダクト	本体	1号	バグフィルタ八口 ダクト交換	バグフィルタ八口 ダクト交換	バグフィルタ八口 ダクト交換	バグフィルタ八口 ダクト交換
			2号	ダクト交換	ダクト交換	ダクト交換	ダクト交換

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-50 整備履歴（焼却施設）（5／7）

設備	設備・機器	対象箇所	炉番号	整備内容			
				平成23年度 (2011)	平成28年度 (2016)	令和元年度 (2018)	令和3年度 (2021)
灰押出装置	本体	1号	油圧シリンダー整備			油圧シリンダー整備	令和4年度 (2022)
		2号					令和5年度 (2023)
灰出コンベヤ	本体	1号		ヘッド部部品交換	レール取替	テール部部品交換	令和6年度 (2024)
		2号	テックアッシュユニット交換	ローラーチェーン、フライト交換			令和7年度 (2025)
灰分散装置	本体	1号					
		2号					
灰クレーン	バケット	共通	点検整備	点検整備	点検整備	点検整備	年次点検
空気加熱器ダストコントローラ	本体	1号	ヘッド部部品交換	ヘッド部部品交換	ヘッド部部品交換	ヘッド部部品交換	更新
		2号	テクニカルペーパーダッシュ	テクニカルペーパーダッシュ	テクニカルペーパーダッシュ	テクニカルペーパーダッシュ	チェック
反応釜純培ダストコントローラ	本体	1号					
		2号					
No.1ダスト搬送コンベヤ	本体	1号			テール取替	テール取替	更新
		2号		レール補修	レール補修	レール補修	全更新
No.2ダスト搬送コンベヤ	本体	1号	ゴンベーリティ交換	ゴンベーリティ交換	ゴンベーリティ交換	ゴンベーリティ交換	取替
		2号	ヘッド部部品交換	ヘッド部部品交換	ヘッド部部品交換	ヘッド部部品交換	
ダスト貯槽	本体	1号					
		2号					
混練機	本体	1号			部品交換	部品交換	
		2号					
養生コンベヤ	本体	共通					
		本体					
ダストパンカ	本体	共通					

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-50 整備履歴（焼却施設）（6／7）

設備	設備・機器	対象箇所	炉番号	整備内容			
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)
高圧受配電設備	本体	共通					
低圧受配電設備	本体	共通					
低圧動力設備	本体	共通		共通動力制御盤・ 2号炉再加熱用送風機制御盤・PLC CPU用バッテリー 交換			
無停電電源設備	本体	共通					
非常用発電機	本体	共通					
電気・計装設備	本体	1号					
誘引送風機VVVF盤	本体	2号					
再加熱用送風機VVVF盤	本体	1号					
2号							
押込送風機VVVF盤	本体	1号					
2号							
供温調節用送風機VVVF盤	本体	1号					
2号							
排ガス分析装置	本体	1号					
2号							
デジタル計算制御システム	本体	一式	ブリッジターミナル 炉内炉外バッテリー交換				
土木運搬設備	本体	共通		H30・R1工場構 長寿命化改修工事、 屋上防水工事、 外壁欠損部改修及 アルミ笠木・縦樋 更新、トッパライト更 新、外部絶縁部塗 装、外部取付金具・シヤッ ク取付、炉内炉外 炉門取出排气ダク 管修理、炉門取付 金具修理、天井 塗装、自動火災報知設備 更新			

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-50 整備履歴（焼却施設）（7／7）

設備番号	設備・機器	対象箇所	炉番号	整備内容			
				平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)
		本体	No. 1				
		本体	No. 2				
整備機器	プラント用空気圧縮機等	本体	No. 3	点検整備	点検整備	点検整備	点検整備

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-51 整備履歴（粗大ごみ処理施設）（1／1）

設備	設備機器	整備内容								
		平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	令和元年度 (2018)	令和2年度 (2019)	令和3年度 (2020)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
受入・移送コンベヤ 送給	供給アシシャ タコンベヤ	油圧シリンダ交換		エプロンベルト・ チーン交換						
送給コンベヤ	駆動用チャーンカ ーベルト			下流シャフト・ス テンション交換、 チャールフレーム補 強	エプロンベルト・ チーン交換					
搬出コンベヤ	高速回転破砕機		ブレーカー、 ブローダー内蔵	主轴・ペアリング 等ナット交換	ブレーカー2基内蔵 ロード・スイベル取替	ブレーカー2基ナット 取替	主軸交換、運動機 器OH	ケーリング交換、 回転修繕、 ショーリング等 交換		
搬出コンベヤ	可燃物搬送 コンベヤ		内部フレーム、 下部カバ交換等	重機更新	コンベヤ上部ガ バード取替	ダストショート・ 底取替	排出ショート交換	運動機・スプロケ ト交換		
搬出コンベヤ	空き缶選別コンベヤ						チールアーリング ゲニット式空気吸 引装置・パン コーンベヤベルト・ ローラ全交換			
運河	ドラム式前選機 トロントル		本体補修	更新		部分ショートライ ナ取替				
貯留・搬出	紙分離込ホシバ 不燃物混込セッパ 可燃物搬送 ホシバ		運動機等取替			運動デニン・カバー取 替		ストラストローデ ス		
搬出コンベヤ	サイクロロン/ロータリバルブ (バルブ)								パンカーシリジ ンダー交換	
排水水処理・ 雨水計量	ハグアイルド/ローダリヘルプ						ローダリヘルプ 上部のスクリューコンベク ション			
無塵配管	排風機/サイレンサー		別棟上部 ダクト取替	無じん(無ダク ト)・角丸ダクト取替	排風機更新	別棟上部 ダクト取替	丸丸ダクト交換	排水ローブや便 器ダクト交換		
排水水処理・ 雨水計量										
電球、電気設備	瓦礫乾燥機の強 制停止等交換							1tオフイストガタ ソス'・リチウム電池 蓄電池等交換	排水ポンプ一 次ポンプ起動装置 等交換	

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

## (b) 整備計画

表 4-52 整備計画（焼却施設）(1/3)

機器	設備・機器	対象箇所	炉番号	令和5年度 (2026)			令和9年度 (2028)			令和10年度 (2029)			令和11年度 (2030)			令和12年度 (2031)			令和13年度 (2032)			令和14年度 (2033)			令和15年度 (2034)			令和16年度 (2035)		
				●	更新、○：補修、◎：点検整備																									
受入・供給装置	ごみ計量器	計量器本体	共通	◎	○	◎	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	
	ごみ投入車	本体	共通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
可燃性粗大ごみ切断機	本体	共通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ごみクレーン	油圧ベゲット本体 フイラー・走行装置	共通	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ごみホッパー	本体	1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	○	-	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
治じん装置	本体	1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	○	-	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
燃焼装置	火格子（空冷）	1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ストーク駆動装置	油圧装置本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
燃焼装置	耐火レンガ 不定形耐火物	1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
燃焼装置	ケーシング	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
助燃装置	助燃バーナ本体	1	-	-	◎	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	◎	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空冷室用送風機	本体	1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
燃焼装置	ガス冷却室	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
噴射水加圧ポンプ	本体	1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 4-52 整備計画（焼却施設）（2／3）

表 4-52 整備計画（焼却施設）(3/3)

設備	設備・機器	対象箇所	戸番号	令和10年度 (2028年)		令和11年度 (2029年)		令和12年度 (2030年)		令和13年度 (2031年)		令和14年度 (2032年)		令和15年度 (2033年)		令和16年度 (2034年)		令和17年度 (2035年)	
				●	更新、○：補修、◎：点検整備														
落下灰燃送装置	本体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
灰押出装置	本体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
灰出コンベヤ	本体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
灰クレーン	バケット本体 走行装置、ガーダー	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空気加熱器ダストコントローラー	本体	●	共通	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎
ガス燃器具ダストコンベヤ	本体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1ダスト燃送コントローラー	本体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2ダスト燃送コントローラー	本体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダスト分配コントローラー	本体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダスト計留槽	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダスト定期供給装置	本体、ディーゼン	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
混練機燃入スクリューコンベヤ	本体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
混練機	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
叢生コンベヤ	本体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダストパンカ	本体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重金属安定剤注入ポンプ	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
添加水注入ポンプ	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貯給排水	本体	●	共通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压設備	本体	●	共通	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
恆圧装置	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
変圧器	本体	●	共通	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
現場操作室	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高周波フィルタ室	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無停電電源設備	本体	●	共通	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
誘引風機VVVF盤	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再加熱用送風機VVVF盤	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
押込送風機VVVF盤	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原燃費節約装置VVVF盤	本体	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタル計装制御システム	本体	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
排ガス分析装置	Nox SO2 CO O2計 HCl計 CO <sub>2</sub> 計 CO <sub>3</sub> 計	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
排氣ブランケット用空気圧縮機	本体	●	共通	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓄電池	蓄電池	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-53 整備計画（粗大ごみ処理施設）(1/1)

設備	設備・機器	対象箇所	令和3年度 (2021)			令和10年度 (2028)			令和11年度 (2029)			令和12年度 (2030)			令和13年度 (2031)			令和14年度 (2032)			令和15年度 (2033)			令和16年度 (2034)			
			令和3年度 (2021)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)	令和16年度 (2034)	令和17年度 (2035)																
貯留ホッパ	本体(ホッパ壁・床)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
供給ブリッシャ	本体(ケーシング)、油圧工具	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
搬送コンベヤ	本体(ケーシング、ホッパ、フレームレール、チエーン、エプロンパン、モータ、減速機、シャフト、(スプロケット、油圧工具を含む))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
移送コンベヤ	本体(ケーシング、ホッパ、フレームレール、チエーン、エプロンパン、モータ、減速機、シャフト、(スプロケット、油圧工具を含む))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
供給コンベヤ	本体(ケーシング、ホッパ、フレームレール、チエーン、エプロンパン、モータ、減速機、シャフト、(スプロケット、油圧工具を含む))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
破砕	高速回転破砕機	ロータ(触受を含む)、ケーリング、スクリーン、ライナ類	ブレーザーが内壁〇	ロータ肉盛〇	ロータ肉盛〇	出シユート交換●	ブレーザーが内壁〇	ロータ肉盛〇	消耗部品交換〇	主機・ペース支承●	主機支承・底板〇	消耗部品交換〇	ロータ肉盛〇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
搬送	排出コンベヤ	ベルト、ローラ	-	-	-	-	-	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-
搬送	可燃物搬送コンベヤ	ベルト、ローラ	-	-	-	-	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	ベルト・ローラ〇	-	-	
選別	ドラムライナー	-	-	-	-	-	-	-	ヴェアブレット交換〇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ヴェアブレット交換〇	-	-	
トロンメル	本体(籠、網、羽根含む)	-	-	-	-	-	-	-	モニタ表示〇	-	-	モニタ表示〇	-	-	モニタ表示〇	-	-	モニタ表示〇	-	-	モニタ表示〇	-	-	モニタ表示〇	-	-	
搬分積込ホッパ	本体(ケーシング)、シリンドラ、ダム、油圧ユニット(ダンクボンブ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
貯留・搬出	不燃物積込ホッパ(ボンブ)	本体(ケーシング)、シリンドラ、ダム、油圧ユニット(ダンクボンブ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サイクロン/ロータリバルブ	本体(ケーシング)	-	-	-	-	-	-	-	下部コーン交換〇	-	-	上部フード交換〇	-	-	上部フード交換〇	-	-	上部フード交換〇	-	-	上部フード交換〇	-	-	上部フード交換〇	-	-	
集じん	バグフィルタ/ロータリバルブ	ケーシング、ろ布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ろ布交換〇	-	-	ろ布交換〇	-	-	ろ布交換〇	-	-	ろ布交換〇	-	-	ろ布交換〇	-	-	
排風機/サイレンサ	本体	-	-	-	-	-	-	-	ベルト交換〇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設配管	本体	-	-	-	-	-	-	-	通気ダクト交換〇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計・電気設備	本体	-	動力制御盤●	中央操作盤ほか●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 鞍骨沢最終処分場

表 4-54 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
鞍骨沢最終処分場	浸出水処理施設	平成10年 3月(1998. 3)	28	2	2	1,089.10	S	I a

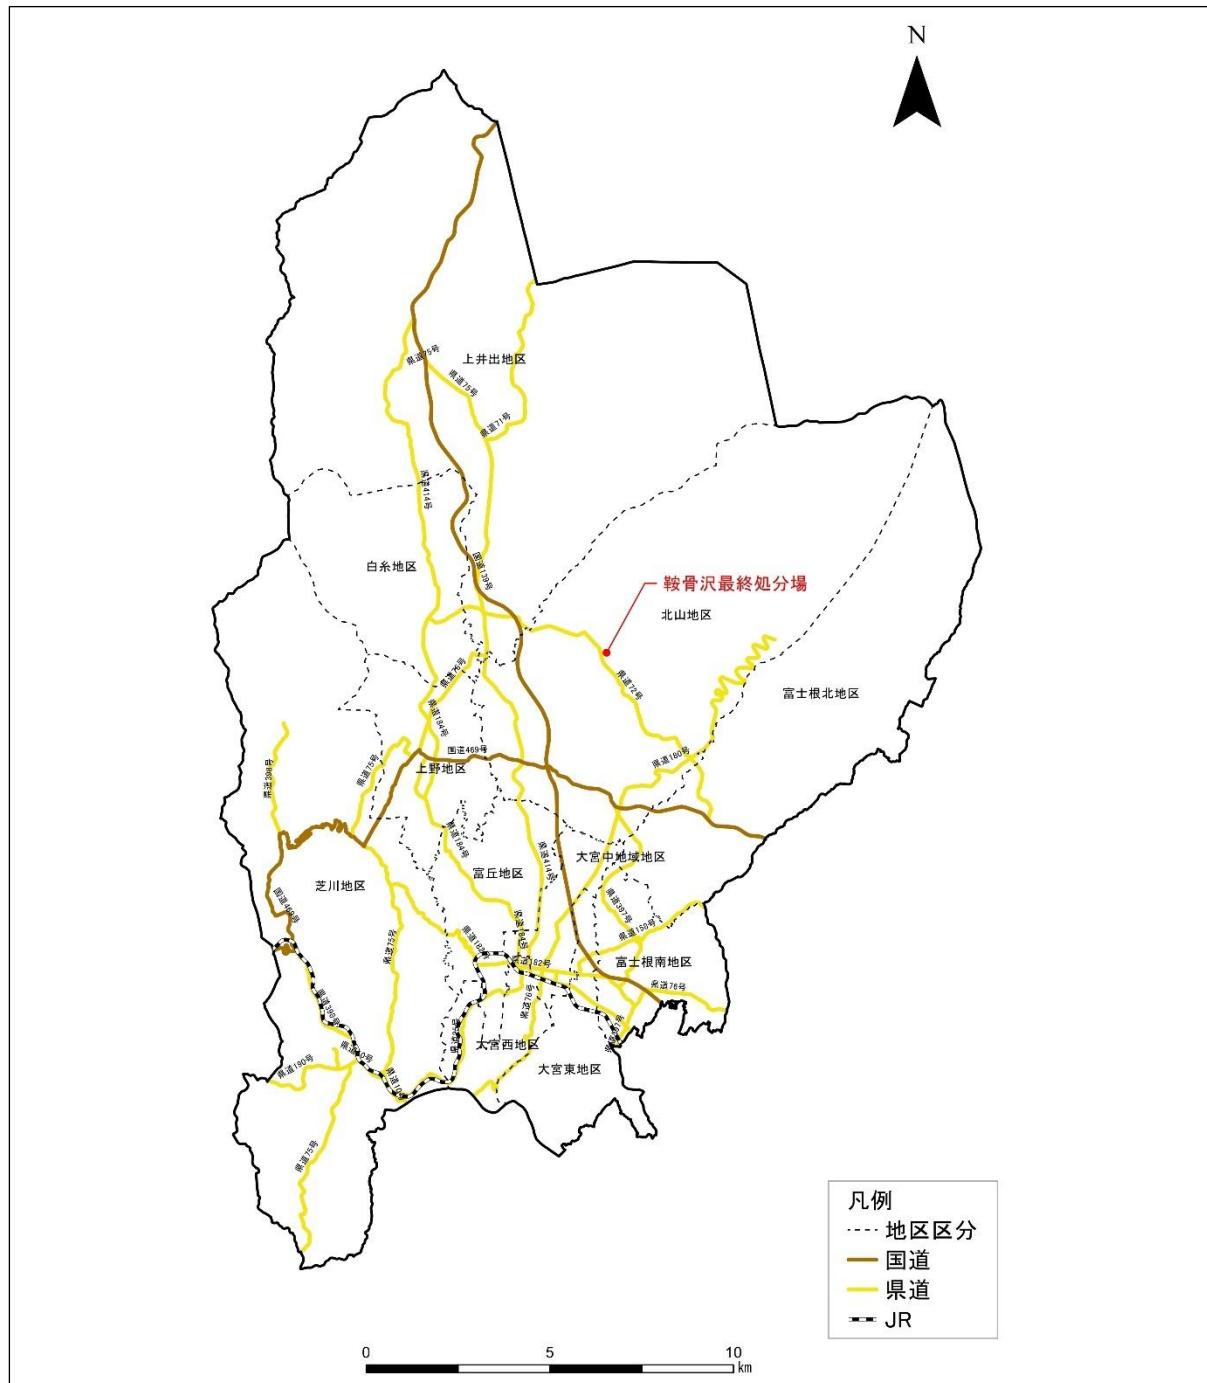


図 4-20 位置図

## ア 個別施設の状態等

### (ア) 施設の概要

施設名称	富士宮市一般廃棄物鞍骨沢最終処分場	
施設所管	富士宮市	
所在地	富士宮市北山 7430 番地の 849	
施設規模	埋立面積	16, 714 m <sup>2</sup>
	埋立容量	106, 289 m <sup>3</sup>
建設年月	着工	平成 8 年 9 月
	竣工	平成 10 年 3 月
建設費	1, 817, 950 千円	
埋立方式	セル方式&サンドイッチ方式	
埋立対象	焼却残渣	
埋立期間	平成 10 年度から令和 11 年度	
浸出水処理設備	日処理能力	90 m <sup>3</sup>
	調整容量	2, 200 m <sup>3</sup>
	処理方式	カルシウム除去、生物処理、凝集沈殿、高度処理
処理工程	流出水処理フロー 参照	

浸出水処理施設フローシート

この施設は、埋立地からの浸出水を設定した放流水質まで処理し、長期的に基準以下の清浄な処理水として放流するためのものです。

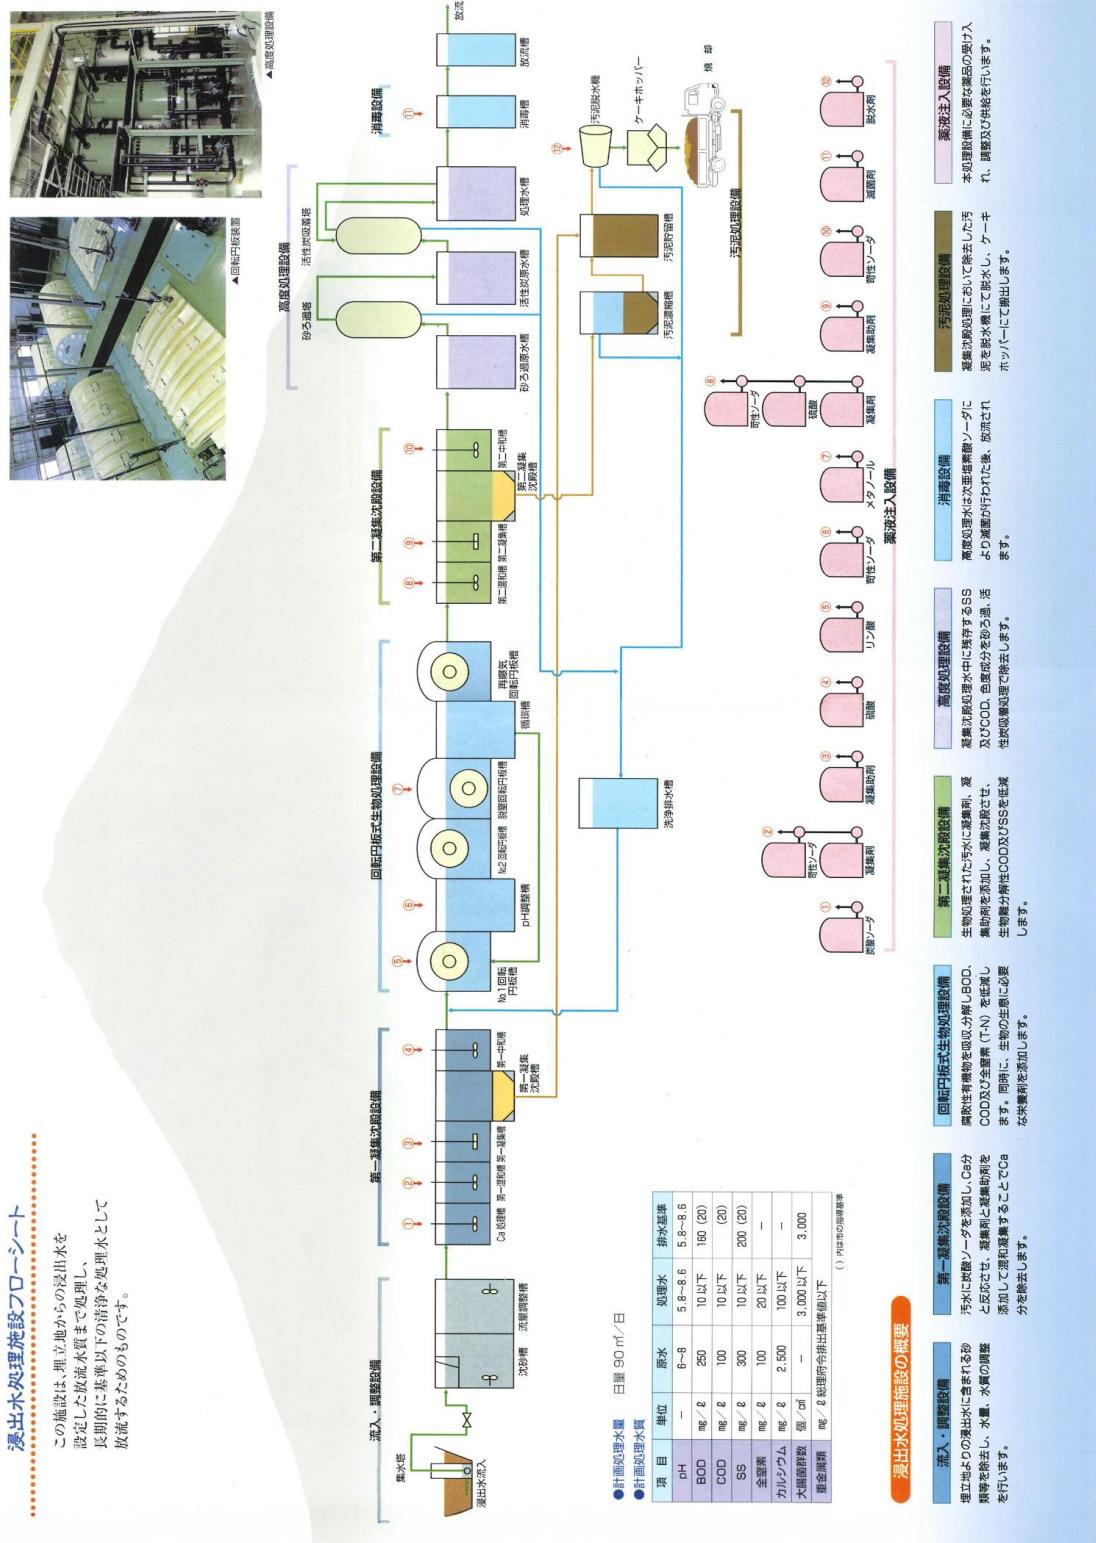


図 4-21 流出水処理フロー

## (イ) 建築物等

### a 劣化状況調査結果

表 4-55 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信(防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調
鞍骨沢最終処分場	浸出水処理施設	令和4年度長寿命化改修実施															

注 1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注 2) 評価方法等はP. 4参照。表中の「-」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### b 現状と課題

施設名称	現状と課題	
鞍骨沢最終処分場	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後28年が経過しています。</li> <li>令和4(2022)年度に浸出水処理施設の長寿命化改修を実施しました。</li> <li>焼却灰を全てリサイクルすることで延命化を図っています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にありません。</li> </ul>

### c 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度
鞍骨沢最終処分場	浸出水処理施設	令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	-	-	-

\* 過去10年間(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施した500万円以上の改修工事を記載

注) 実施計画は毎年見直すものとする。

### d 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
鞍骨沢最終処分場	1,089.10				→

凡例) 適切な維持管理の実施: →

## (ウ) 設備・機器

### a 健全度評価

各設備・機器の状態を把握するため、表 4-56 に示す精密機能検査を実施し、各設備・機器の健全度を評価しました。健全度は、表 4-57 に基づき 4 段階に分けて判定しました。結果については、184 ページ以降の「表 4-60 設備・機器別管理基準」に示すとおりです。

表 4-56 精密機能検査方法

区分	検査方法
土木・建築設備	外観検査、水槽検査、軽打音検査、書類検査
機械設備・配管弁設備	外観検査、異音検査、触診検査、書類検査
電気計装	外観検査

表 4-57 健全度判定基準

健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部分補修・部品交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（その他の施設編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

### b 現状と課題

施設名称	現状と課題	
鞍骨沢最終処分場	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・竣工から 28 年が経過しています。</li> <li>・ごみ焼却により発生した焼却灰等の埋立処理を行っています。</li> <li>・残余容量のひっ迫に伴い、ごみの減量化・資源化によるごみ排出量の削減に取り組むとともに、平成 23（2011）年度から焼却灰等の一部を外部委託し、さらに令和 6 年度からは、全量を外部委託により資源化処理し、埋立地の延命化を図っています。</li> <li>・埋立地に降った雨水は、隣接する浸出水処理施設で処理を行い、清浄な処理水として河川に放流しています。</li> <li>・浸出水処理施設の設備・機器は老朽化が進行しており、毎年応急的な修繕を行っています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸出水処理施設は、今後老朽化する施設の維持管理及び修繕を計画的かつ効率よく進めていく必要があります。</li> </ul>

### c 重要度評価

効果的に施設を保全管理していくために、設備・機器の重要性を表 4-58 に基づき評価しました。結果については、184 ページ以降の「表 4-60 設備・機器別管理基準」に示すとおりです。

表 4-58 重要度判定基準

重要度	状態
A	故障した場合に施設の運転停止に結びつく設備・機器
B	故障した場合でも、予備機で対応することができるなど、ある程度の冗長性を有するもの 施設の運転に重要で、修繕に日数を要し、かつ、高価な設備・機器
C	A及びBに分類されるもの以外の設備・機器

(注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（その他の施設編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

### d 設備・機器の保全方式

設備・機器に対する保全方式は、それぞれの重要度に応じて表 4-59 に示す保全方式から選定します。

表 4-59 保全方式

保全方式		保全方式選定の留意点	設備・機器例
事後保全 (B M)	故障停止、又は著しく機能低下してから修繕を行う	<ul style="list-style-type: none"> <li>・故障してもシステムを停止せず容易に保全可能なもの</li> <li>・保全部材の調達が容易なもの</li> </ul>	照明装置、予備系列のあるポンプ類
予防保全 (P M)	時間基準保全 (T B M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的な劣化の兆候を把握が難しい、又はパッケージ化されて消耗部のみのメンテナンスが難しいもの</li> <li>・構成部品に特殊部品があり、その調達期限があるもの</li> </ul>	コンプレッサ、プロワ等回転機器類、電気計装部品、電気基板等
	状態基準保全 (C B M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・摩耗、破損、性能劣化が、日常稼動中又は定期点検において、定量的に測定又は比較的容易に判断できるもの</li> </ul>	糞便物除去装置、汚泥脱水機など予備系列のない大型機器の摩耗、RC 製水槽類の劣化・腐食等

(注) 環境省「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（その他の施設編）（平成 27 年 3 月改訂）」より出典

## e 設備・機器別管理基準

設備・機器の健全度、重要度及び保全方式を踏まえて、表 4-60 のとおり設備・機器別管理基準を定めました。

表 4-60 設備・機器別管理基準（1／3）

設備	設備機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度		保全方式		診断方法	管理範例	診断頻度	目標耐用年数
					A	B	C	BM	TBM	CBM		
流入・調整設備	集水塔（1槽）流入ゲート		腐食・変形・スケール付着	4	○			○	①著しい腐食変形がないこと ②正常に開閉すること	腐食・変形状況 動作状況	3年	15～20年
	原水ポンプ（2台）		摩耗・腐食・スケール付着	-	○			○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと		2～3年	7～10年
	除砂ポンプ（1台）		摩耗・腐食・スケール付着	-	○			○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと		2～3年	7～10年
	流量調整ポンプ（2台）		摩耗・腐食・スケール付着	3	○			○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと		2～3年	7～10年
	No.2 調整槽返送ポンプ（2台）		摩耗・腐食・スケール付着	-	○			○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと		2～3年	7～10年
	No.3 調整槽返送ポンプ（2台）		腐食・減耗	-	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと			
	No.4 調整槽返送ポンプ（2台）		腐食・減耗	-	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと			
	No.2 調整槽攪拌ポンプ（2台）		腐食・減耗	-	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	10～15年
	No.3 調整槽攪拌ポンプ（2台）		腐食・減耗	-	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	7～10年
第1凝集沈殿処理設備	No.1 調整槽攪拌プロワ（2台）	1,2とも	摩耗	3	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと			
	Ca処理槽攪拌機（1台）		腐食・減耗	4	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	10～15年
	第1 混和槽攪拌機（1台）		腐食・減耗	4	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	10～15年
	第1 凝集槽攪拌機（1台）		腐食・減耗	4	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	10～15年
	第1 混集沈殿槽汚泥搬送機（1台）		摩耗・腐食	4	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	摩耗・腐食状況	3年	10～15年
	第1 中和槽攪拌機（1台）		腐食・減耗	4	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	10～15年
	第1 凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプ（2台）	1,2とも	摩耗・腐食	3	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2～3年	7～10年
生物処理設備	No.1 回転円板装置（2台）	2のみ	劣化・腐食	4	○			○	①異常音・振動がないこと ②正常に回転していること ③正常に閉塞がないこと	メーカー基準値 劣化状況 閉塞状況	2～3年	7～10年
	PH調整槽攪拌機（2台）		腐食・減耗	-	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと ③著しいスケール付着がないこと	腐食・減耗状況	3年	10～15年
	No.2 回転円板装置（2台）	1,2とも	劣化・腐食	4	○			○	①異常音・振動がないこと ②正常に回転していること ③正常に回転していること ④著しい閉塞がないこと	メーカー基準値 劣化状況 閉塞状況	2～3年	7～10年
	脱塙回転円板装置（2台）	1,2とも	劣化・腐食	4	○			○	①異常音・振動がないこと ②正常に回転していること ③正常に回転していること ④著しい閉塞がないこと	メーカー基準値 劣化状況 閉塞状況	2～3年	7～10年
	循環ポンプ1系（2台）		腐食・腐食・スケール付着	-	○			○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと		2～3年	7～10年
	循環ポンプ2系（2台）		腐食・腐食・スケール付着	-	○			○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと ③著しいスケール付着がないこと		2～3年	7～10年
	再曝気回転円板装置（2台）	1,2とも	劣化・腐食	3	○			○	①異常音・振動がないこと ②正常に回転していること ③正常に回転していること ④著しい閉塞がないこと	メーカー基準値 劣化状況 閉塞状況	2～3年	7～10年
	逆洗プロワ（2台）	1,2とも	摩耗・腐食	3	○			○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		3年	7～10年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-60 設備・機器別管理基準 (2/3)

設備	設備機器	対象箇所	診断項目	健全度			保全方式		診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数
				A	B	C	BM	TEM				
第2凝集沈殿処理設備	第2混合槽搅拌機 (1台)	腐食・減耗	3	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと	腐食・減耗状況	3年	10~15年
	第2凝集槽搅拌機 (1台)	腐食・減耗	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと	腐食・減耗状況	3年	10~15年
	第2凝集沈殿槽汚泥搬送機 (1台)	腐耗・腐食	4	○				○	著しい摩耗・腐食がないこと	腐耗・腐食状況	3年	10~15年
	第2中和槽搅拌機 (1台)	腐食・減耗	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと	腐食・減耗状況	3年	10~15年
	第2凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプ (2台)	腐耗・腐食	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
高度処理設備	砂ろ過原水ポンプ (2台)	腐耗・腐食	-	○				○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
	ろ過洗浄用空気弁 (1台)	腐耗・腐食	4	○				○	①著しい摩耗・腐食がないこと ②漏液がないこと	腐耗・腐食状況 運転 (開閉) 状況	3年	10~15年
	砂ろ過塔 (1基)	腐食・変形	4	○				○	著しい腐食・変形がないこと	メーカー基準値	2~3年	10~15年
	活性炭原水ポンプ (2台)	腐耗・腐食	-	○				○	①異常音・振動がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
	活性炭吸着装置 (2基)	A	腐食・変形	4	○			○	著しい腐食・変形がないこと	メーカー基準値	2~3年	10~15年
	逆洗ポンプ (2台)	腐耗・腐食	-	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		3年	7~10年
汚泥処理設備	濃縮汚泥引抜ポンプ (1台)	腐耗・腐食	-	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
	第2凝集沈殿槽スカムエアリフト電動弁 (1台)	腐耗・腐食	4	○				○	①著しい摩耗・腐食がないこと ②漏液がなく、正常に動作すること	腐耗・腐食状況 運転 (開閉) 状況	2~3年	7~10年
	汚泥貯留槽搅拌機 (2台)	腐耗・腐食	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	3年	7~10年
	汚泥供給ポンプ (2台)	腐耗・腐食	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
	脱水機 (1台)	腐食・摩耗	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②内部に傷・摩耗がないこと ③性能が低下していないこと	メーカー基準値	1~2年	7~10年
	汚泥供給ポンプ入口電動弁 (1台)	腐耗・腐食	4	○				○	著しい摩耗・腐食がないこと ②漏液がなく、正常に動作すること	腐耗・腐食状況 運転 (開閉) 状況	2~3年	7~10年
	汚泥供給ポンプ洗浄水弁 (1台)	腐耗・腐食	4	○				○	著しい摩耗・腐食がないこと ②漏液がないこと	腐耗・腐食状況 運転 (開閉) 状況	3年	10~15年
	脱水機洗浄水弁 (1台)	腐耗・腐食	4	○				○	著しい摩耗・腐食がないこと ②漏液がないこと	腐耗・腐食状況 運転 (開閉) 状況	3年	10~15年
	ケーキホッパー (1台)	1	腐耗・腐食	3	○			○	著しい剥離・腐食・摩耗がないこと	腐食・腐耗状況 運転状況	2~3年	7~10年
	炭酸ソーダ定量供給機 (1台)	劣化・腐食	4	○				○	①異常音・振動がないこと ②著しい劣化・腐食がないこと	劣化・腐食状況	3年	7~10年
高品注 入設備	炭酸ソーダ搅拌機 (1台)	腐食・減耗	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと	腐食・減耗状況	3年	10~15年
	炭酸ソーダポンプ (2台)	劣化・腐食	4	○				○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	リン酸希釈搅拌機 (1台)	腐食・減耗	4	○				○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗・腐食がないこと	腐食・減耗状況	3年	10~15年
	リン酸注入ポンプ (3台)	劣化・腐食	4	○				○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	メタノール注入ポンプ (3台)	全台	劣化・腐食	3	○			○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	塩化第二鉄注入ポンプ30cc (1台)	全台	劣化・腐食	3	○			○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	塩化第二鉄注入ポンプ70cc (2台)	全台	劣化・腐食	3	○			○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	苛性ソーダ注入ポンプ41cc (2台)	全台	劣化・腐食	3	○			○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	苛性ソーダ注入ポンプ84cc (1台)	全台	劣化・腐食	3	○			○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年
	苛性ソーダ注入ポンプ109cc (1台)	全台	劣化・腐食	3	○			○	異常音・振動がないこと	劣化・腐食状況 性能 (吐出量) 状況	3年	7~10年

注) 健全度の「-」は、健全度調査対象外の設備・機器

表 4-60 設備・機器別管理基準（3／3）

設備	設備機器	対象箇所	診断項目	健全度	重要度		保全方式			診断方法	管理値例	診断頻度	目標耐用年数	
					A	B	C	BM	TBM	CBM				
薬品注入設備	苛性ソーダ注入ポンプ62cc（3台）	全台	劣化・腐食	3	○					○	異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年	7~10年
	硫酸注入ポンプ55cc（1台）		劣化・腐食	4	○					○	異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年	7~10年
	硫酸注入ポンプ132cc（2台）	全台	劣化・腐食	4	○					○	異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年	7~10年
	高分子凝集剤攪拌機（1台）		腐食・減耗	4	○					○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗、腐食がないこと	腐食、減耗状況	3年	10~15年
	高分子凝集剤注入ポンプ125cc（3台）		劣化・腐食	4	○					○	異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年	7~10年
	脱水助剤定量供給機（1台）		劣化・腐食	4	○					○	①異常音・振動がないこと ②著しい劣化、腐食がないこと	劣化、腐食状況	3年	7~10年
	脱水助剤攪拌機（1台）		腐食・減耗	4	○					○	①異常音・振動・発熱がないこと ②著しい摩耗、腐食がないこと	腐食、減耗状況	3年	10~15年
	脱水助剤注入ポンプ（2台）		劣化・腐食	4	○					○	異常音・振動がないこと	劣化、腐食状況 性能(吐出量)状況	3年	7~10年
共通設備	井戸ポンプ（1台）		摩耗・腐食	4	○			○		○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと	メーカー基準値	2~3年	7~10年
	自動給水装置ポンプ（1式）	1	摩耗・腐食	4	○					○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
	自動給水装置給水弁（1台）		摩耗・腐食	4	○					○	①著しい摩耗、腐食がないこと ②漏液がないこと	摩耗、腐食状況 運転(開閉)状況	3年	10~15年
	コンプレッサー（1台）		劣化	4	○					○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
	排水ポンプ（2台）	1,2とも	摩耗・腐食	4	○					○	①異常音・振動・発熱がないこと ②性能が低下していないこと		2~3年	7~10年
電気計装設備	受変電設備盤		外観・絶縁抵抗測定	3	○					○	①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること ②動作が正常であること	①電技解釈による 基準値	1年	15~20年
	中央監視盤		動作確認	3	○					○	動作が正常であること		1~2年	15~20年
	現場操作盤		動作確認	3	○					○	動作が正常であること		1~2年	15~20年

## † 対策の内容と実施時期

### (a) 整備履歴

表4-61 整備履歴（1／4）

設備	設備・機器	整備内容									
		平成38年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
排水塔（1箇）						汚泥引き取り					
原水ポンプ（2台）						フロートポンプに交換					
沈砂槽（1箇）											
除砂ポンプ（1台）											
No.1調整槽（1箇）											
No.2調整槽（1箇）											
No.3調整槽（1箇）											
No.4調整槽（1箇）											
流入・調整設備	流量調整ポンプ（2台）	No.1ローターステーターダムポンプ	No.1ローターステーターダムポンプ	No.2ローターステーターダムポンプ	No.1ドライファクタードライファン	No.2ローターステーターダムポンプ	No.1ドライファクタードライファン	No.2ローターステーターダムポンプ	No.1ドライファクタードライファン	No.2ローターステーターダムポンプ	No.2ローターステーターダムポンプ
No.2調整槽送込ポンプ（2台）											
No.3調整槽送込ポンプ（2台）											
No.4調整槽送込ポンプ（2台）											
No.2調整槽運搬ポンプ（2台）											
No.3調整槽運搬ポンプ（2台）											
No.4調整槽運搬ポンプ（2台）											
沈砂水槽（1箇）											
Ca処理槽（1箇）											
Ca処理槽運搬（1台）											
第1混和槽（1箇）											
第1混合槽（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
第1混合槽運搬（1台）											
分配槽（1箇）											
第1延繩丸形汚引抜ポンプ（2台）											

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-61 整備履歷(2/4)

(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載  
主要設備・機器に対する対応として、過去10年

表4-61 整備履歴（3／4）

設備	設備・機器	整備内容			
		平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)
放油装置・ 放流機（1台）	消費管（1管）				令和3年度 (2021)
汚泥貯槽（1個）	汚泥ポンプ（1台）				令和4年度 (2022)
汚泥汚泥引抜ポンプ（1台）	第2種無化粧槽 スカムエアリフト運動弁（1台）				令和5年度 (2023)
汚泥貯留槽（1個）	汚泥貯留槽（2台）				令和6年度 (2024)
汚泥処理装置	汚泥供給ポンプ（2台）				令和7年度 (2025)
脱水機（1台）	脱水機（1台）				
汚泥供給ポンプ・入口運動弁（1台）	汚泥供給ポンプ・洗浄水弁（1台）				
汚泥供給ポンプ洗浄水弁（1台）	脱水機洗浄水弁（1台）				
脱水機洗浄水弁（1台）	ケーリボンバー（1台）				
	炭酸ソーダ自動溶解装置（1台）				
	炭酸ソーダホッパー（1台）				
	炭酸ソーダ定量供給機（1台）				
	炭酸ソーダ攪拌機（1台）				
	炭酸ソーダポンプ（2台）				
	リン酸タンク（1台）				
	リン酸希釈攪拌機（1台）				
	リン酸注入ポンプ（3台）				
	メタノールタンク（1台）				
	メタノールタンク注入ポンプ（3台）				
	塩化第二鉛タンク（1台）				
	塩化第二鉛注入ポンプ30cc（1台）				
	塩化第二鉛注入ポンプ70cc（2台）				
	苦性ソーダタンク（1台）				
	苦性ソーダ注入ポンプ41cc（2台）				
	苦性ソーダ注入ポンプ64cc（1台）				
	苦性ソーダ注入ポンプ109cc（1台）				
	苦性ソーダ注入ポンプ82cc（3台）				
	硫酸タンク（1台）				
	硫酸タンク・台座・ライン				
	ダクト・台座・ホース				

注) 主要設備・機器に対して、過去10年（平成28(2016)～令和7(2025)年度）に実施したすべての補修・整備を記載

表4-61 整備履歴(4／4)

設備	各種・機器	整備内容								
		平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)
硫酸注入ポンプ55cc(1台)										1台更新
硫酸注入ポンプ132cc(2台)										2台更新
高分子離子剤自動溶解装置(1台)										
高分子離子剤溶解機(1台)										
高分子離子剤注入ポンプ125cc(3台)										
脱水助剤自動溶解装置(1台)										
脱水助剤定量供給機(1台)										
脱水助剤溶解機										
脱水助剤注入ポンプ(2台)										
消毒剤貯槽(1個)										
消毒剤注入ポンプ(2台)										
井戸ポンプ										
自動治水装置(1式)										
自動治水装置ポンプ(1式)										
自動治水装置ポンプ(1式)										
自動治水装置ポンプ(1台)										
コンプレッサー(1台)										
ニアドライヤー(1台)										
エア3点セット(1式)										
洗浄排水槽(1槽)										
排水ポンプ(2台)										
受変電設備盤										
計量計										
中央監視盤										
現場操作盤										

注) 主要設備・機器に対して、過去10年(平成28(2016)～令和7(2025)年度)に実施したすべての補修・整備を記載

## (b) 整備計画

表 4-62 整備計画 (1/2)

設備	設備・機器	対象箇所	● : 更新、○ : 標記、◎ : 点検整備							
			令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
流入・調整装置・機器	粗水塔 (1基) 原水ポンプ (2台) 除砂ポンプ (1台)		-	-	-	-	-	●	-	-
	流量調整ポンプ		-	-	-	-	-	-	-	-
	No.2 調整槽遠送ポンプ (2台)		-	●	-	-	-	-	-	-
	No.3 調整槽遠送ポンプ (2台)		-	-	●	-	-	-	-	●
	No.4 調整槽遠送ポンプ (2台)		-	-	-	●	-	-	-	-
	No.2 調整槽深度排水ポンプ (2台)		-	-	-	-	●	-	-	-
	No.3 調整槽深度排水ポンプ (2台)		-	-	●	-	-	-	-	-
	No.4 調整槽深度排水ポンプ (1台)		-	●	-	-	●	-	-	-
	No.1 調整槽深度排水プロワ (2台)	1, 2とも	-	-	●	-	-	-	○	-
	c/a處理槽排水機 (1台)		-	-	-	●	-	-	-	-
第1. 混和槽排水機 (1台)			-	-	-	-	-	-	-	-
第1. 混集槽排水機 (1台)			-	-	-	-	-	-	-	-
第1. 混集槽深度排水機 (1台)			-	-	-	-	-	-	-	-
第1. 中和槽排水機 (1台)			-	-	-	●	-	-	-	-
第1. 混集槽深度排水引抜ポンプ (2台)	1, 2とも		-	○	-	-	-	-	○	-
	No.1 回転円板装置 (2台)	2のみ	-	-	○	-	-	-	○	-
	pH調整槽排水機 (2台)		-	-	-	●	-	-	-	-
	No.2 回転円板装置 (2台)	1, 2とも	-	-	○	-	-	-	○	-
	脱臭回転円板装置 (2台)		-	-	-	-	-	-	-	-
	倍濃ポンプ1系 (2台)	1, 2とも	-	●	-	-	-	-	-	-
	倍濃ポンプ2系 (2台)		-	-	●	-	-	-	-	-
	再曝気回転円板装置 (2台)	1, 2とも	-	-	○	-	-	-	-	○
	逆洗プロワ (2台)	1, 2とも	○	-	-	-	-	-	-	-
第2. 混和槽排水機 (1台)			-	-	-	-	-	-	-	-
第2. 混集槽排水機 (1台)			-	-	-	-	-	-	-	-
第2. 混集槽深度排水機 (1台)			-	-	-	●	-	-	-	-
第2. 中和槽排水機 (1台)			-	-	-	-	-	-	○	-
高密度処理装置	砂ろ過原水ポンプ (2台)		-	-	-	-	-	-	●	-
	ろ過洗浄用空気弁 (1台)		-	-	-	-	-	-	-	-
	砂ろ過塔 (1基)		-	-	-	-	-	-	-	-
	活性炭原水ポンプ (2台)	A	-	-	-	-	-	-	●	-
	逆洗ポンプ (2台)		-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-62 整備計画（2／2）

設備	設備・機器	対象箇所	令和18年度 (2026)			令和19年度 (2027)			令和20年度 (2028)			令和21年度 (2029)			令和22年度 (2030)			令和23年度 (2031)			令和24年度 (2032)			令和25年度 (2033)			令和26年度 (2034)										
			●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備	●	更新、○	補修、◎	点検整備			
汚泥処理装置備	清掃用引抜ポンプ（1台） 第2種廃棄物スカラムエアリフト電動弁（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	汚泥貯留槽排泄機（2台）		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	汚泥貯留槽ポンプ（2台）		-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	配水器（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	汚泥貯留ボンブ入口電動弁（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	汚泥供給ポンブ洗浄弁（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	汚泥洗浄水弁		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ケーブルバー（1台）	床盤ノード差動盤機（1台）	1	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	床盤ノード複合機（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	床盤ノードポンプ（2台）		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	リレーモダ新舊複合機（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	リン酸注入ポンプ（3台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	メタノール注入ポンプ（3台）全台		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	塩化第一鉛注入ポンプ30cc（1台）		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	塩化第二鉛注入ポンプ70cc（2台）		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	苛性ソーダ注入ポンプ41cc（2台）		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	苛性ソーダ注入ポンプ84cc（1台）		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	苛性ソーダ注入ポンプ109cc（1台）		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	苛性ソーダ注入ポンプ62cc（3台）		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	硫酸注入ポンプ55cc（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	硫酸注入ポンプ122cc（2台）全台		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	高分子薬液新舊複合機（1台）		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	高分子薬液新舊注入ポンプ125cc（3台）		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	脱水助剤ポンプ（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	脱水助剤電動機（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	脱水助剤注入ポンプ（2台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	井戸ポンプ（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自動給水装置ポンプ（1式）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	コンクリートサー（1台）		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エアドライヤー（1台）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	排水ポンプ（2台）	1,2,2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	受交電設置室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中央監視室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	機械操作室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事務室		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 14. 市立病院

表 4-63 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能 (ランク)
富士宮市立病院	本館	昭和61年10月(1986. 10)	39	5	—	17,938.38	SRC+RC	I a
	南棟	平成15年 5月(2003. 5)	22	4	—	2,011.57	RC	I a
	地域包括ケア病棟	令和元年 8月(2019. 7)	6	2	—	1,870.20	RC	I a
	医師住宅	昭和61年 3月(1986. 3)	40	4	—	1,145.36	RC	I b
	MRI棟	平成 4年 6月(1992. 6)	33	2	—	746.01	RC	I a
	中央倉庫	昭和61年11月(1986. 11)	39	2	—	299.79	RC	I a
	保育所	昭和61年10月(1986. 10)	39	1	—	112.62	W	I b
	別館1事務所	昭和61年 2月(1986. 2)	40	4	—	2,149.72	RC	I b
	別館1倉庫	昭和61年 2月(1986. 2)	40	2	—	222.75	S	I b
	別館2	昭和56年 4月(1981. 4)	44	2	—	230.17	S	I b

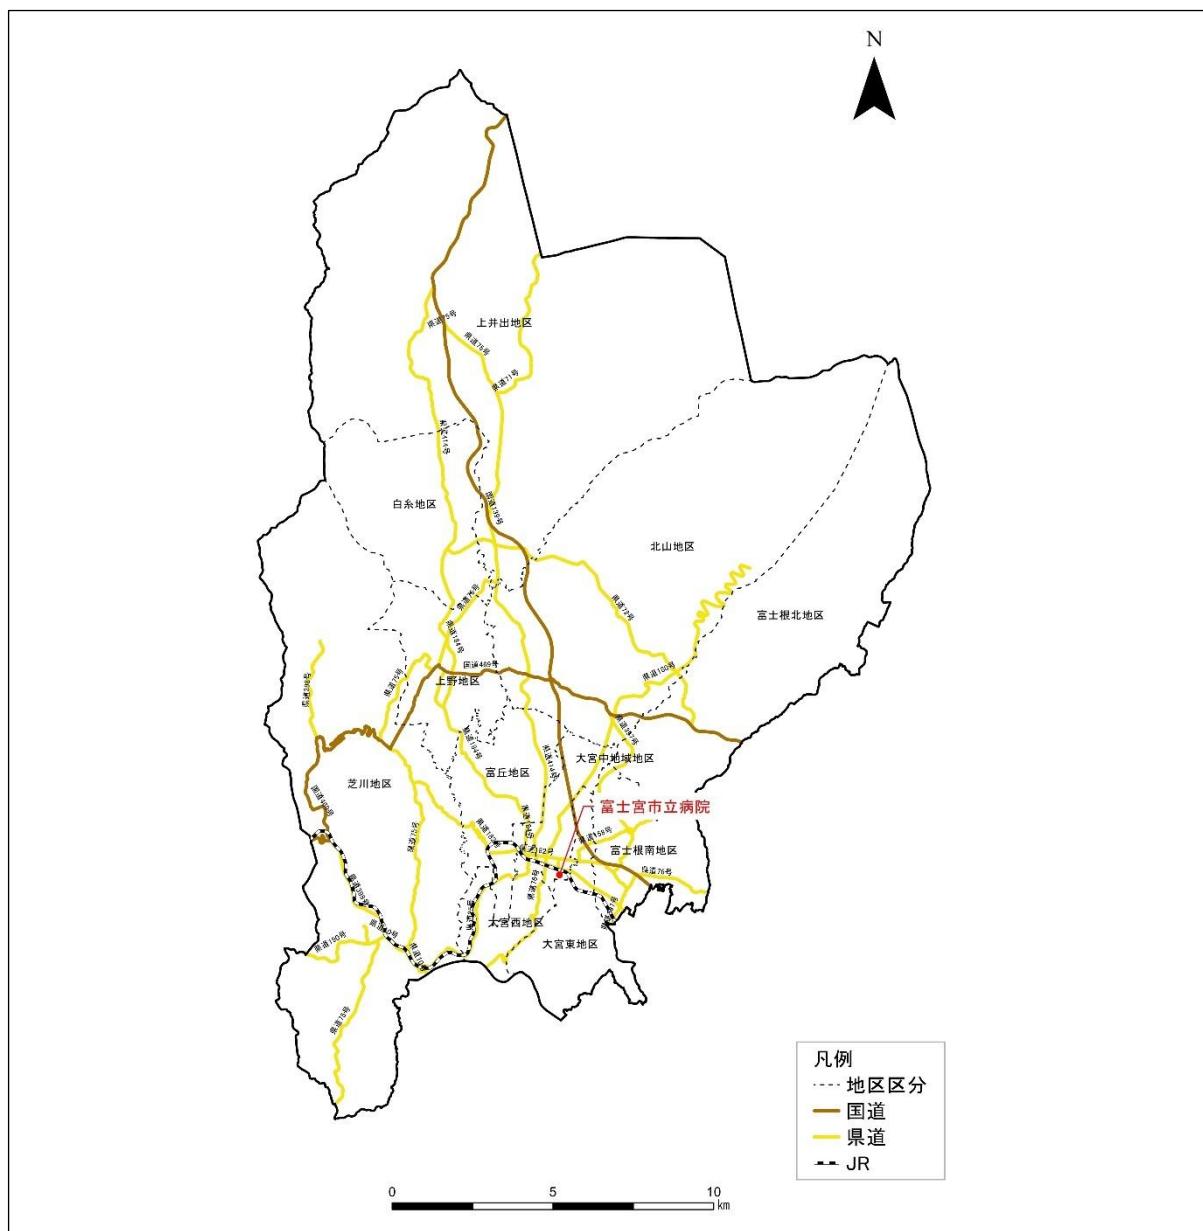


図 4-22 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

表 4-64 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気						機械						
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信 (防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
富士宮市立病院	本館	B	E	E	E	A	—	A	A	A	A	A	C	B	A	—	B	A
	南棟	A	E	E	A	—	—	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	—
	地域包括ケア病棟	令和元年度竣工のため未実施																
	医師住宅	A	A	D	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	—	—	A	—
	MRI棟	B	E	D	A	—	—	A	A	—	—	—	—	A	—	—	B	A
	中央倉庫	B	E	E	A	—	—	A	A	—	—	—	A	A	A	—	B	—
	保育所	B	C	E	—	—	—	A	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—
	別館1事務所	D	D	D	E	—	—	A	E	A	B	—	D	B	A	—	E	A
	別館1倉庫	B	E	E	—	—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	E	—
	別館2	B	C	E	—	—	—	—	E	—	—	—	A	—	E	—	C	—

注 1) 令和 2 (2020) 年度実施の劣化状況調査による。

注 2) 評価方法等は P. 4 参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
富士宮市立病院	現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築後 6 ~ 44 年が経過しています。</li> <li>市立病院の機能の強化・拡充を図るため、令和元 (2019) 年度に地域包括ケア病棟を増築しました。</li> <li>現在の建築物は、建築当時の医療法基準で作られているため、現在の基準に不適合な部分があることや狭隘等により、新たな部門の新設等が困難な状況となっています。</li> </ul>
	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質※及び機能※とともに課題があるため、施設の在り方を優先的に検討する必要があります。</li> </ul>

※ 品質とは、再編計画で用いた施設評価指標（築年数、耐震性、バリアフリー対応状況）

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士宮市立病院	本館	平成28年度空調設備改修 【人工透析室系統】	施設改修等配置検討 委託料 20,328千円	施設改修等配置検討 委託料 8,712千円	—
		平成28年度ボイラー改修			
		平成29年度冷却塔改修			
		平成29年度エレベータ改修			
		平成29年度外壁改修			
		平成30年度外壁改修			
		平成30年度中央監視設備改修			
		平成30年度直流電源設備改修			
		令和元年度冷温水発生機改修			
		令和3年度高架水槽改修			
	南棟	令和3年度1階照明LED化改修			
		令和4年度1階照明LED化改修			
		令和4年度揚水ポンプ更新			
		令和5年度2階照明LED化改修			
		令和5年度消火栓、スプリンクラー設備更新			
		令和6年度2階照明LED化改修			
		令和6年度3B病棟浴室・トイレ改修			
		令和7年度3,4,5階照明LED化改修			
		令和7年度井戸ポンプ更新			
		平成30年度外壁改修			
	地域ケア包括棟	令和元年度外壁改修			
		令和4年度南棟空調機更新			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	MRI棟	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	医師住宅	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	中央倉庫	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	保育所	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	別館1事務所	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	別館1倉庫	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
	別館2	—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			
		—			

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注) 実施計画は毎年見直すものとする。

## イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第1次再編計画 2022～2025	第2次再編計画 2026～2035	第3次再編計画 2036～2045	第4次再編計画 2046～2055
富士宮市立病院	26,726.57		医師住宅の長寿化改修を実施	他医療機関との連携・機能分担、施設改修等の大規模リノベーション等による配置の適正化	更新

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

15. その他

表 4-65 対象施設

施設名称	棟名称	完成年月	築年数	地上	地下	延床面積(m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能(ランク)
富士山環境交流プラザ	事務棟	平成21年10月(2009. 10)	16	2	—	441.41	RC+S	I b
白糸自然公園	白糸ふれあいホール	平成 2年 2月(1990. 2)	36	1	—	695.00	SRC+S	I a
	作業所	昭和56年12月(1981. 12)	44	2	—	258.39	S	I b
	車庫	昭和63年 3月(1988. 3)	38	1	—	148.12	S	I b
	若者チャレンジ支援施設	本館	平成 3年 3月(1991. 3)	35	4	—	444.36	RC

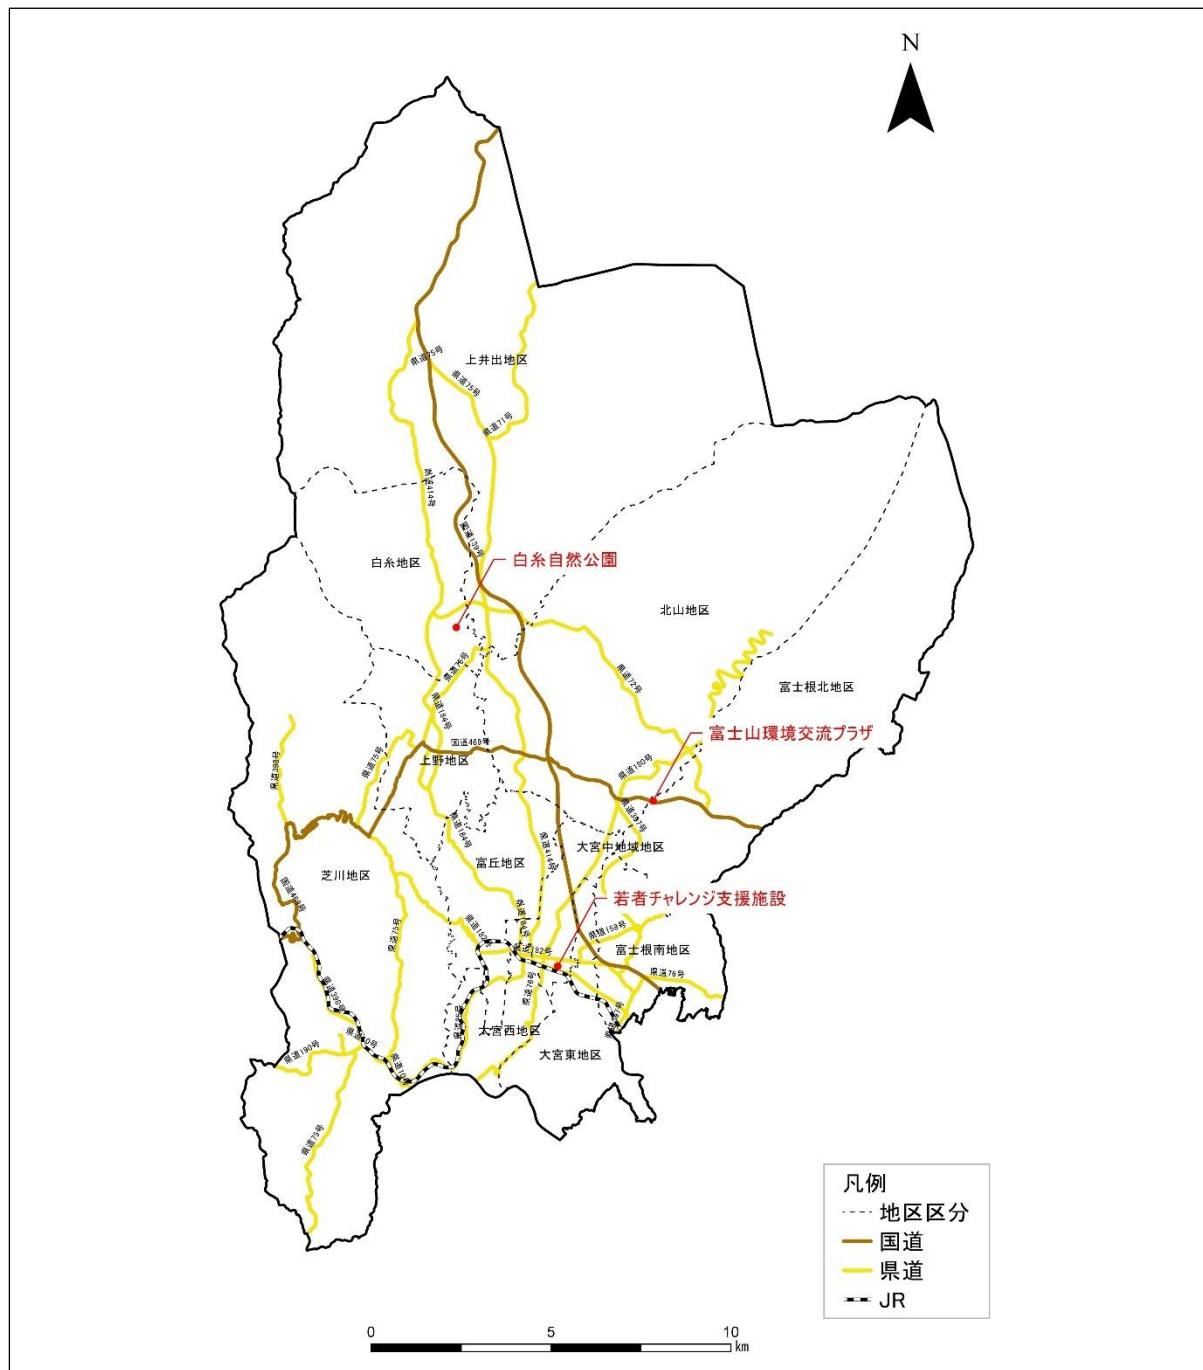


図 4-23 位置図

## (1) 個別施設の状態等

### ア 劣化状況

#### (ア) 劣化状況調査結果

表 4-66 施設の劣化状況調査結果

施設名称	棟名称	建築				電気					機械							
		躯体	屋根	外部	その他	監視	通信	通信 (防)	電力	発電	受変電	避雷	衛生	消火	昇降機	排煙	空調	制御
富士山環境交流プラザ	事務棟	B	A	E	B	—	—	A	A	—	—	—	—	—	—	A	—	
白糸自然公園	白糸ふれあいホール	C	A	D	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—	—	E	—
	作業所	C	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	E	—
	車庫	B	C	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
若者チャレンジ支援施設	本館	令和5年度に取得したため未実施																

注1) 令和2(2020)年度実施の劣化状況調査による。

注2) 評価方法等はP.4参照。表中の「—」は該当項目なし。また、部位の劣化度は最も悪いものを記載

### イ 現状と課題

施設名称	現状と課題	
富士山環境 交流プラザ	現状	・建築後16年が経過しています。
	課題	・機能※に課題があるため、維持管理・運営の効率化による行政サービスの改善の検討が必要です。
白糸自然公園	現状	・建築後36~44年が経過しています。 ・運営は、民間委託により行われています。
	課題	・特にありません。
若者チャレンジ 支援施設	現状	・建築後35年が経過しています。 ・現在は3年間の若者チャレンジ支援施設としての実証実験中であり、開設から1年間が経過した状態です。
	課題	・機能に課題があるため、維持管理・運営の効率化、多機能化による行政サービスの改善の検討が必要です。

※ 機能とは、再編計画で用いた施設評価指標（立地特性、年間収支状況、施設利用率）

## (2) 対策の内容と実施時期

### ア 改修履歴と実施計画

施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
富士山環境交流 プラザ	事務棟	—	—	—	—
白糸自然公園	白糸ふれあい ホール	—	—	—	—
	作業所	—	—	—	—
	車庫	—	—	—	—
若者チャレンジ支援施設	本館	—	—	—	—

\* 過去 10 年間（平成 28(2016)～令和 7(2025) 年度）に実施した 500 万円以上の改修工事を記載  
注）実施計画は毎年見直すものとする。

### イ 中・長期ロードマップ

施設名称	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )	第 1 次再編計画 2022～2025	第 2 次再編計画 2026～2035	第 3 次再編計画 2036～2045	第 4 次再編計画 2046～2055
富士山環境交流プラザ	441.41				→
白糸自然公園	1,101.51				→
若者チャレンジ支援施設	444.36				→

凡例) 適切な維持管理の実施 : →

## 第5章 中長期における更新費用の推計等

### 1. 中長期の更新費用の推計

対象施設の今後31年間に掛かる更新費用（中間期に長寿命化改修）について、従来型、長寿命化型、長寿命化・再編型の3つのケースを試算します。

試算は、総合管理計画と同様に、総務省が提供する「更新費用試算ソフト」の考え方を用いています。また、改修・更新単価については、「更新費用試算ソフト」に用いる単価や市の実績値を考慮した単価に、建設物価指数※を反映しています。

※ 建設物価指数とは、建設工事に必要な「資材価格」「労務費」などの変動を数値化した指標。

表5-1 更新費用推計に使用した主な試算条件（従来型）

更新等の条件	施設分類	大規模改修単価	更新単価
建築後40年で、同規模で建替え (中間期に大規模改修を実施)	地域活性化施設、社会教育施設	151千円/m <sup>2</sup>	575千円/m <sup>2</sup>
	スポーツ施設、観光・産業施設	137千円/m <sup>2</sup>	493千円/m <sup>2</sup>
	小・中学校、その他学校施設	123千円/m <sup>2</sup>	452千円/m <sup>2</sup>
	医療・保健・福祉施設、市立病院	151千円/m <sup>2</sup>	534千円/m <sup>2</sup>
	児童クラブ、保育園	151千円/m <sup>2</sup>	534千円/m <sup>2</sup>
	庁舎施設、消防施設	164千円/m <sup>2</sup>	603千円/m <sup>2</sup>
	環境・衛生プラント施設	164千円/m <sup>2</sup>	589千円/m <sup>2</sup>
	その他	164千円/m <sup>2</sup>	589千円/m <sup>2</sup>

表5-2 更新費用推計に使用した主な試算条件（長寿命化型、長寿命化・再編型）

更新等の条件	施設分類	長寿命化改修単価	更新単価
建築後70年で、同規模で建替え (中間期に長寿命化改修を実施)	地域活性化施設、社会教育施設	397千円/m <sup>2</sup>	575千円/m <sup>2</sup>
	スポーツ施設、観光・産業施設	356千円/m <sup>2</sup>	493千円/m <sup>2</sup>
	小・中学校、その他学校施設	315千円/m <sup>2</sup>	452千円/m <sup>2</sup>
	医療・保健・福祉施設、市立病院	411千円/m <sup>2</sup>	534千円/m <sup>2</sup>
	児童クラブ、保育園	411千円/m <sup>2</sup>	534千円/m <sup>2</sup>
	庁舎施設、消防施設	397千円/m <sup>2</sup>	603千円/m <sup>2</sup>
	環境・衛生プラント施設	315千円/m <sup>2</sup>	589千円/m <sup>2</sup>
	その他	315千円/m <sup>2</sup>	589千円/m <sup>2</sup>

## (1) 従来型の更新費用の推計

更新周期を40年とした従来型の更新費用は、令和38年度までの31年間で総額1,883.2億円、1年当たり60.7億円となる見込みです。

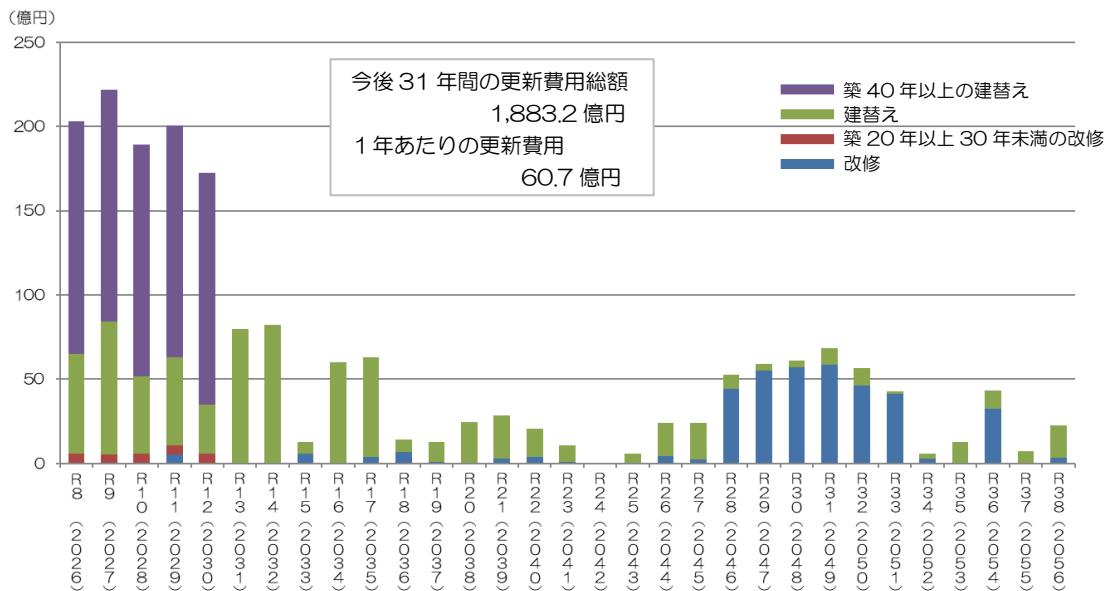


図 5-1 更新費用の推計（従来型）

## (2) 長寿命化型の更新費用の推計

更新周期を70年とした長寿命化型の更新費用は、令和38年度までの31年間で総額1,005.5億円、1年当たり32.4億円となる見込みです。

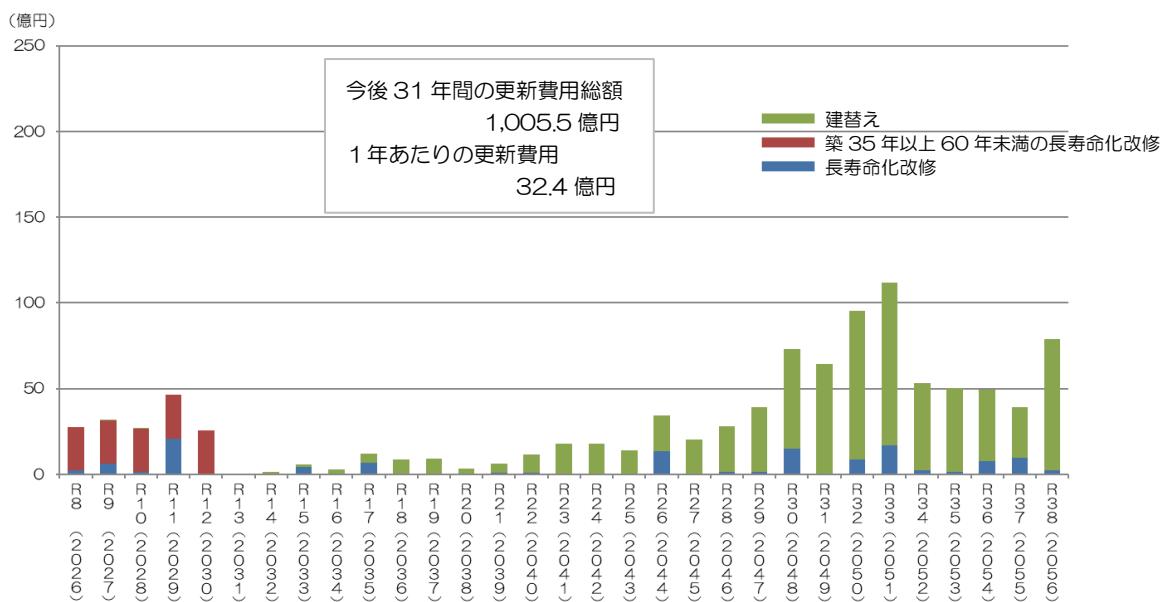


図 5-2 更新費用の推計（長寿命化型）

### (3) 長寿命化・再編型の更新費用の推計

更新周期を 70 年とする長寿命化に加え、更新時に延床面積を 30% 縮減する再編を反映した長寿命化・再編型の更新費用は、令和 38 年度までの 31 年間で総額 775.1 億円、1 年当たり 25.0 億円となる見込みです。

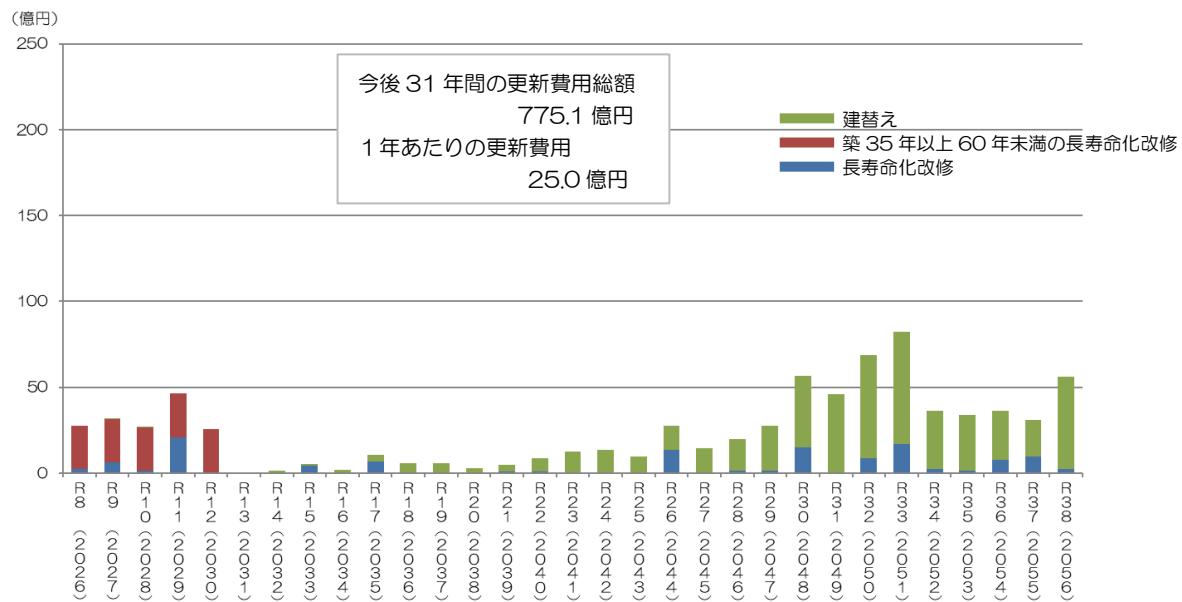


図 5-3 更新費用の推計（長寿命化・再編型）

## 2. 効果検証

従来型から長寿命化型への転換によって、今後 31 年間で 877.7 億円、46.6% の更新費用の削減、さらに、長寿命化・再編型では、今後 31 年間で 1,108.1 億円、58.8% の更新費用が削減される結果となりました。

表 5-3 今後 31 年間の更新費用の比較

条件	更新費用の総額	年間平均更新費用	費用の削減効果
従来型 耐用年数 40 年	1,883.2 億円	60.7 億円/年	
長寿命化型 耐用年数 70 年	1,005.5 億円	32.4 億円/年	877.7 億円 (▲46.6%)
長寿命化・再編型 耐用年数 70 年 床面積 30% 縮減	775.1 億円	25.0 億円/年	1,108.1 億円 (▲58.8%)

## 第6章 長寿命化等の継続的運用方針

### 1. 情報管理

公共建築物の情報の一元管理と、全庁的な情報共有が可能となるシステムとして既に「富士宮市公共建築物管理システム」を導入しています。

本システムには、公共建築物に関する基本データが登録されていますが、今後、再編を検討する際に必要となるデータ及びシステム機能の充実を検討します。

また、固定資産の評価額等といった資産情報については、別途導入している固定資産台帳管理システム等を併せて活用します。

### 2. 計画の推進体制


#### (1) 全庁的な取組体制

庁内の取組体制として、行政改革推進本部の下部組織である資産活用検討部会及び公共施設再編専門部会を活用し、公共施設の再編に関する具体的な事項の企画立案、関係部局との連絡調整等を行います。

また、個別施設計画の推進に当たっては、施設所管課と連携を図りながら、個別施設計画の進捗管理・見直し事項の検討、庁内の意識啓発等を行います。

#### (2) 市民との連携

公共施設の再編は、市民生活との関わりが深いことから、公共施設に関する市民ニーズの把握に努めるとともに、公共施設の現状と今後の課題について、市民への情報提供を積極的に行うことで問題意識の共有を図り、市民と共に議論を重ねて取り組みます。

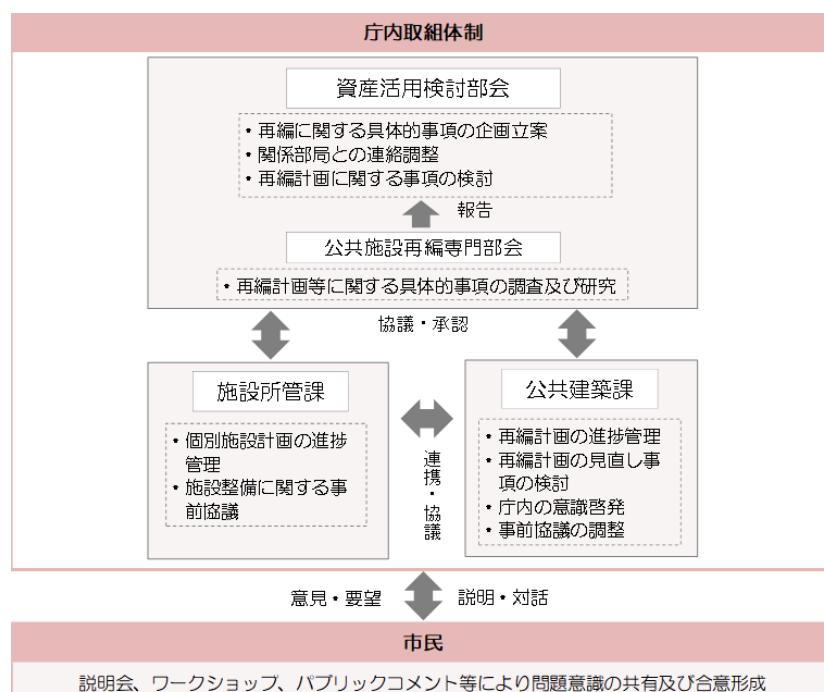

### 3. PDCA サイクルの推進方針

個別施設計画は、図 6-2 のとおり PDCA (Plan-Do-Check-Action) サイクル※の手法に基づいた進捗管理を実施し、継続的かつ着実に進めます。

※ Plan (計画)、Do (実行)、Check (評価)、Action (改善) の 4 段階のプロセスを循環させ、業務を継続的に改善していくマネジメント手法の 1 つ

また、再編計画の見直しに合わせて、市民ニーズ、社会情勢等の変化に沿った個別施設計画の見直しを検討します。

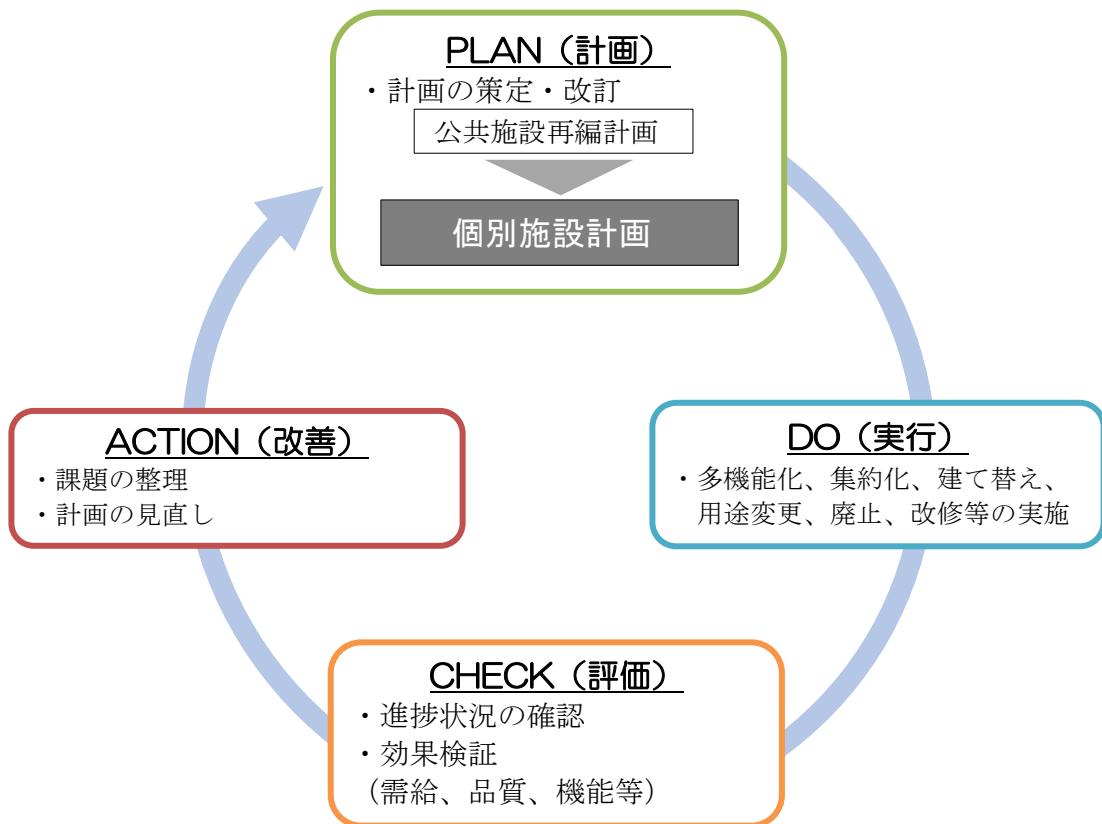


図 6-2 個別施設計画の PDCA サイクル

資料編

## 資料 1 対象施設一覧

No	施設分類	再編地域	施設名称	棟名称	完成年度	構造	地上	地下	延床面積(㎡)	所管課	ページ
1	地域活性化施設	大宮中	富士宮駅前交流センター	本館	平成25年12月(2013.12)	RC	13	—	1,441.10	市民交流課	12
2	〃	〃	大富士交流センター	本館	平成27年 6月(2015. 6)	RC+S	2	—	1,314.08	市民交流課	〃
3	〃	富丘	富丘交流センター	本館	令和 3年 3月(2021. 3)	S	2	—	1,122.02	市民交流課	〃
4	〃	富士根南	富士根交流センター	本館	令和 7年12月(2025.12)	S	2	—	1,169.54	市民交流課	〃
5	〃	芝川	袖野の里活性化施設	集会場	平成23年 6月(2011. 6)	W	1	—	236.84	農業政策課	〃
6	〃	富士根南	(旧) 富士根南公民館	本館	平成 2年 3月(1990. 3)	RC	2	—	653.44	市民交流課	〃
7	社会教育施設	大宮東	南部公民館	公民館	昭和58年 6月(1983. 6)	RC	2	—	801.95	社会教育課	17
8	〃	大宮西	西公民館	公民館	平成 9年 3月(1997. 3)	RC	2	—	935.94	社会教育課	〃
9	〃	富士根北	富士根北公民館	公民館	昭和60年 3月(1985. 3)	RC	2	—	604.28	社会教育課	〃
10	〃	芝川	芝川公民館	公民館	平成17年 1月(2005. 1)	RC	2	1	2,245.82	社会教育課	〃
11	〃	〃	袖野公民館	公民館	昭和48年 1月(1974. 1)	RC	2	—	388.09	社会教育課	〃
12	〃	〃	袖野公民館	別館	昭和60年 3月(1985. 3)	S	2	—	221.00	社会教育課	〃
13	〃	〃	芝川公民館内房分館	公民館	昭和56年 1月(1981. 1)	RC	2	—	343.84	社会教育課	〃
14	〃	大宮中	富士宮市立中央図書館	図書館	昭和64年 1月(1989. 1)	RC	2	1	3,802.06	中央図書館	〃
15	〃	上井出	富士宮市立西富士図書館	図書館	平成 5年 2月(1993. 2)	S	1	—	622.55	中央図書館	〃
16	〃	大宮中	市民文化会館	会館	昭和56年 3月(1981. 3)	SRC	3	1	8,252.72	文化課	〃
17	〃	〃	埋蔵文化財センター	本館	平成 7年 1月(1985. 1)	RC	1	—	1,372.85	文化課	〃
18	〃	〃	郷土資料館内房収蔵庫	倉庫	昭和65年 3月(1981. 3)	S	1	—	253.90	文化課	〃
19	スポーツ施設	富丘	富士宮市民体育館	体育館	平成 1年12月(1989.12)	RC+S	2	—	8,398.44	スポーツ振興課	26
20	〃	〃	富士宮市民プール	管理棟	平成 3年 7月(1991. 7)	RC	3	—	3,541.91	スポーツ振興課	〃
21	〃	芝川	B&G海洋センター	体育館	昭和61年 4月(1986. 4)	RC+S	2	—	1,716.17	スポーツ振興課	〃
22	観光・産業施設	北山	富士山天母の湯	本館	平成10年 6月(1998. 6)	W	1	—	995.89	観光課	29
23	〃	上井出	道の駅朝霧高原	売店食堂・事務所	平成12年 2月(2000. 2)	S	2	—	794.90	観光課	〃
24	〃	〃	白糸の滝観光案内所	観光案内所・便所	平成25年 3月(2013. 3)	W	1	—	218.61	観光課	〃
25	〃	芝川	新稻子川温泉ユートリオ	本館	平成 5年 1月(1993. 1)	W	1	—	450.75	観光課	〃
26	〃	〃		温泉棟	平成29年 3月(2017. 3)	S	1	—	449.13		〃
27	小・中学校	大宮東	東小学校	教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	4	—	1,884.82	教育総務課	32
28				管理教室棟	昭和43年 2月(1968. 2)	RC	3	—	1,330.98		〃
29				特別教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	3	—	790.21		〃
30				屋内運動場	昭和58年 2月(1983. 2)	S	1	—	795.70		〃
31				教室棟(南)	昭和46年 3月(1971. 3)	RC	3	—	1,693.00		〃
32	黒田小学校	〃	黒田小学校	管理教室棟	昭和48年 3月(1973. 3)	RC	3	—	1,548.23	教育総務課	〃
33				普通教室棟	昭和52年 3月(1977. 3)	RC	4	—	747.82		〃
34				教室棟(中)	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	3	—	431.86		〃
35				教室棟(南西)	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	3	—	408.99		〃
36				屋内運動場	昭和51年 3月(1976. 3)	RC+S	1	—	725.00		〃
37				教室棟	昭和53年 5月(1978. 5)	RC	4	—	3,304.36		〃
38	大宮小学校	大宮中	大宮小学校	管理教室棟	昭和54年 3月(1979. 3)	RC	4	—	2,201.91	教育総務課	〃
39				昇降棟	昭和53年 5月(1978. 5)	RC	2	—	315.80		〃
40				屋内運動場	昭和60年 2月(1985. 2)	S	2	—	1,000.12		〃
41				教室棟(中)	昭和47年 2月(1972. 2)	RC	3	—	1,573.44		〃
42	貢船小学校	大宮西	貢船小学校	教室棟(西)	昭和49年 3月(1974. 3)	RC	3	—	1,528.00	教育総務課	〃
43				管理教室棟	昭和58年 3月(1983. 3)	RC	3	—	1,524.83		〃
44				屋内運動場	昭和53年 3月(1978. 3)	S	1	—	1,164.80		〃
45				管理教室棟・普通教室棟	昭和52年 3月(1977. 3)	RC	3	—	2,035.00		〃
46	富丘小学校	富丘	富丘小学校	教室棟(東)	昭和45年 3月(1970. 3)	RC	3	—	1,608.00	教育総務課	〃
47				普通特別教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	3	—	904.26		〃
48				屋内運動場	昭和61年 3月(1986. 3)	S	1	—	944.88		〃
49				管理・特別教室棟・普通教室棟	昭和64年 1月(1989. 1)	RC	2	—	2,827.40	教育総務課	〃
50	西小学校	大宮西	西小学校	屋内運動場	昭和64年 1月(1989. 1)	S	1	—	996.47		〃
51				教室棟(東)	昭和47年 2月(1972. 2)	RC	3	—	1,406.00	教育総務課	〃
52				普通教室棟	昭和54年 2月(1979. 2)	RC	3	—	888.97		〃
53				管理教室棟	昭和51年 3月(1976. 3)	RC	3	—	837.28		〃
54				屋内運動場	昭和56年 3月(1981. 3)	S	1	—	998.15		〃
55	大富士小学校	大宮中	大富士小学校	教室棟(南・南東)	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	2	—	1,855.78	教育総務課	〃

No	施設分類	再編地域	施設名称	棟名称	完成年度	構造	地上	地下	延床面積(m <sup>2</sup> )	所管課	ページ
56	小・中学校	富士根南	富士根南小学校	教室棟(西)	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	3	—	1,852.97	教育総務課	32
57				特別教室棟(西)・教室棟(南)	昭和50年 3月(1975. 3)	RC	3	—	1,775.00		"
58				管理教室棟	平成13年 3月(2001. 3)	RC	3	—	998.94		"
59				教室棟(東)	昭和41年 3月(1966. 3)	RC	2	—	938.67		"
60				特別教室棟(東)	平成13年 3月(2001. 3)	RC	3	—	776.71		"
61				教室棟(中)	昭和54年 2月(1979. 2)	RC	3	—	616.95		"
62				屋内運動場	昭和55年 2月(1980. 2)	RC+S	1	—	1,163.54		"
63	"	富士根北	富士根北小学校	管理教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	3	—	1,658.06	教育総務課	"
64				教室棟	昭和54年 3月(1979. 3)	RC	3	—	885.40		"
65				屋内運動場	昭和61年 3月(1986. 3)	S	2	—	739.57		"
66				児童クラブ・給食受入室・倉庫	昭和41年 3月(1966. 3)	RC	1	—	196.00		"
67	"	"	富士根北小学校粟倉分校	管理教室棟	昭和61年 5月(1986. 5)	RC	2	—	744.00	教育総務課	"
68	"	北山	北山小学校	管理教室棟	昭和60年 3月(1985. 3)	RC	2	—	2,650.00	教育総務課	"
69				屋内運動場	昭和63年 3月(1988. 3)	S	1	—	919.35		"
70	"	山宮	山宮小学校	普通教室・特別教室棟	昭和50年 5月(1975. 5)	RC	3	—	1,241.00	教育総務課	"
71				教室棟(管理教室棟同一棟)	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	3	—	913.30		"
72				管理教室棟	昭和55年 3月(1980. 3)	RC	3	—	279.25		"
73				屋内運動場	昭和58年 2月(1983. 2)	S	1	—	1,000.00		"
74	"	上井出	上井出小学校	普通教室棟・特別教室棟	昭和53年 2月(1978. 2)	RC	2	—	1,726.22	教育総務課	"
75				屋内運動場	昭和54年 2月(1979. 2)	RC+S	1	—	899.37		"
76	"	人穴	人穴小学校	管理教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	2	—	802.10	教育総務課	"
77				特別教室棟	平成 6年 3月(1994. 3)	S	1	—	270.00		"
78				図書室	昭和63年 2月(1988. 2)	S	1	—	99.63		"
79				屋内運動場	昭和53年 5月(1978. 5)	RC+S	1	—	532.75		"
80	"	井之頭	井之頭小学校	管理特別教室棟	昭和45年 3月(1970. 3)	RC	3	—	817.90	教育総務課	"
81				教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	3	—	741.70		"
82				屋内運動場	昭和46年 3月(1971. 3)	S	2	—	555.00		"
83	"	白糸	白糸小学校	管理教室棟	昭和52年 8月(1977. 8)	S	1	—	480.00	教育総務課	"
84				管理教室棟	昭和46年12月(1971. 12)	RC	3	—	2,410.00		"
85	"	上野	上野小学校	屋内運動場	平成 3年 3月(1991. 3)	S	1	—	997.04	教育総務課	"
86				管理教室棟・特別教室棟	平成21年 7月(2009. 7)	RC	3	—	3,785.27		"
87				屋内運動場	昭和49年 3月(1974. 3)	RC+S	1	—	660.87		"
88	"	大宮東	富士見小学校	普通教室・管理棟	昭和54年 5月(1979. 5)	RC	3	—	3,908.46	教育総務課	"
89				屋内運動場	令和 6年 8月(2024. 8)	S	1	—	774.00		"
90	"	芝川	芝富小学校	教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	3	—	2,098.01	教育総務課	"
91				管理・特別教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	2	—	1,852.21		"
92				屋内運動場	昭和49年12月(1974. 12)	RC+S	2	—	698.11		"
93	"	内房	内房小学校	普通教室棟	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	3	—	1,758.17	教育総務課	"
94				屋内運動場	昭和48年12月(1973. 12)	S	2	—	623.00		"
95	"	袖野	袖野小学校	普通教室棟	昭和58年 3月(1983. 3)	RC	3	—	2,113.65	教育総務課	"
96				屋内運動場	昭和63年 2月(1988. 2)	S	2	—	654.00		"
97				給食室	昭和58年 3月(1983. 3)	RC	1	—	120.00		"
98	"	稻子	稻子小学校	普通教室棟(東/西)	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	2	—	856.92	教育総務課	"
99				屋内運動場	昭和59年 2月(1984. 2)	S	2	—	549.00		"
100	"	大宮東	富士宮第一中学校	管理教室棟・教室棟(東)	昭和54年 3月(1979. 3)	RC	4	—	3,506.89	教育総務課	54
101				教室棟(西)・給食受入室	昭和62年 3月(1987. 3)	RC	4	—	1,140.00		"
102				技術科室	平成 4年 3月(1992. 3)	S	1	—	326.99		"
103				屋内運動場	昭和52年 3月(1977. 3)	RC+S	1	—	1,111.06		"
104		大宮中	富士宮第二中学校	教室・特別教室棟・管理・教室棟	昭和50年 3月(1975. 3)	RC	4	—	3,081.00	教育総務課	"
105				教室棟	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	3	—	1,730.93		"
106				特別教室棟	昭和38年 3月(1963. 3)	RC	1	—	472.47		"
107				屋内運動場	昭和54年 8月(1979. 8)	RC+S	1	—	1,188.11		"
108				給食受入室	昭和39年 3月(1964. 3)	CB	1	—	129.00		"
109	"	大宮西	富士宮第三中学校	管理教室棟・教室棟(東西)	昭和52年 3月(1977. 3)	RC	4	—	3,029.00	教育総務課	"
110				教室棟(南)	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	2	—	1,008.65		"
111				技術科室	昭和63年 3月(1988. 3)	S	1	—	321.91		"
112				屋内運動場	昭和56年 3月(1981. 3)	RC+S	1	—	1,042.39		"

No	施設分類	再編地域	施設名稱	棟名稱	完成年度	構造	地上	地下	延床面積(m <sup>2</sup> )	所管課	ページ
113	小・中学校	富丘	富士宮第四中学校	管理教室棟(昇降棟含)	昭和54年 1月(1979. 1)	RC	4	—	3,474.76	教育総務課	54
114				教室棟(東側倉庫含)	昭和40年 3月(1965. 3)	RC	2	—	1,096.90		"
115				技術科室	平成 2年 3月(1990. 3)	S	1	—	326.98		"
116				屋内運動場	昭和55年 3月(1980. 3)	S	1	—	1,312.00		"
117	"	富士根南	富士根南中学校	管理教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	3	—	2,458.95	教育総務課	"
118				教室棟(南)	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	3	—	2,389.45		"
119				教室棟(南東)	昭和60年 3月(1985. 3)	S	2	—	345.00		"
120				技術科室	昭和63年 3月(1988. 3)	S	1	—	321.91		"
121				屋内運動場	平成16年11月(2004. 11)	SRC+S	2	—	2,614.77		"
122	"	富士根北	富士根北中学校	管理教室棟	昭和58年 3月(1983. 3)	RC	3	—	1,901.70	教育総務課	"
123				特別教室棟	平成10年 3月(1998. 3)	RC	3	—	655.55		"
124				屋内運動場	昭和57年 2月(1982. 2)	S	1	—	1,026.00		"
125	"	北山	北山中学校	管理教室棟・教室棟	昭和55年 3月(1980. 3)	RC	3	—	2,261.84	教育総務課	"
126				教室棟(西)	昭和61年 2月(1986. 2)	RC	2	—	365.43		"
127				技術科室	平成 5年 3月(1993. 3)	S	1	—	326.99		"
128				屋内運動場	昭和59年 3月(1984. 3)	S	1	—	1,000.02		"
129				給食受入室	昭和40年 3月(1965. 3)	SRC	1	—	100.16		"
130	"	上井出	西富士中学校	教室棟・管理教室棟	昭和42年 3月(1967. 3)	RC	3	—	2,795.00	教育総務課	"
131				技術科室	平成25年 2月(2013. 2)	S	1	—	298.99		"
132				屋内運動場	平成12年 3月(2000. 3)	S	1	—	1,499.36		"
133	"	井之頭中学校		普通教室・管理棟	昭和53年 3月(1978. 3)	RC	3	—	1,170.40	教育総務課	"
134				技術室棟	昭和53年 3月(1978. 3)	S	1	—	240.00		"
135				屋内運動場	昭和54年 2月(1979. 2)	RC+S	1	—	749.75		"
136	"	上野	上野中学校	管理教室棟	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	3	—	2,495.12	教育総務課	"
137				技術科室	昭和62年 3月(1987. 3)	S	1	—	271.92		"
138				屋内運動場	昭和54年 3月(1979. 3)	RC+S	1	—	885.08		"
139	"	大宮中	大富士中学校	管理特別教室棟・普通教室棟	平成 7年 2月(1995. 2)	RC	3	—	5,589.71	教育総務課	"
140				屋内運動場	平成 7年 2月(1995. 2)	S	3	—	2,806.37		"
141				倉庫	平成 7年 2月(1995. 2)	RC	1	—	134.00		"
142	"	芝川	芝川中学校	普通教室棟	令和 6年11月(2024. 11)	RC	3	—	2,854.07	教育総務課	"
143				特別教室棟	昭和57年12月(1982. 12)	RC	1	—	547.55		"
144				屋内運動場棟	平成17年11月(2005. 11)	RC+S	3	—	3,217.55		"
145	"	袖野	袖野中学校	普通教室棟	昭和56年 8月(1981. 8)	RC	3	—	1,273.37	教育総務課	"
146				特別教室多目的教室棟	昭和62年 2月(1987. 2)	RC	2	—	538.10		"
147				屋内運動場	昭和53年 2月(1978. 2)	RC+S	3	—	809.14		"
148	その他学校施設	北山	学校給食センター	本館	平成28年 8月(2016. 8)	S	2	—	4,777.88	学校給食センター	67
149	医療・保健・福祉施設	大宮中	あすなろ園	園舎	平成12年 3月(2000. 3)	S	2	—	635.79	障がい者育支援課	69
150	"	"	癡育支援センター	本館	平成26年 3月(2014. 3)	RC	3	—	1,061.96	障がい者育支援課	"
151	"	富丘	保健センター・救急医療センター	事務所・診療所	平成 6年12月(1994. 12)	SRC+RC	3	—	3,171.19	健康促進課	"
152	"	"	総合福祉会館	本館	平成11年 2月(1999. 2)	SRC+RC	3	1	5,928.12	福祉企画課	"
153	"	上野	長生園	本館	昭和63年 3月(1988. 3)	RC	2	—	1,841.23	福祉総合相談課	"
154	"	大宮中	児童館	本館	令和 4年 3月(2022. 3)	S	2	—	619.82	こども未来課	"
155	児童クラブ	大宮東	黒田第1児童クラブ	児童クラブ室	平成 4年 4月(1992. 4)	S+W	1	—	90.72	こども未来課	74
156	"	"	黒田第2・第3児童クラブ	児童クラブ室	平成28年 3月(2016. 3)	S	2	—	264.98	こども未来課	"
157	"	"	ひがし第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	平成30年 3月(2018. 3)	S	2	—	265.00	こども未来課	"
158	"	"	吉美第1・第2児童クラブ	児童クラブ室	平成30年 3月(2018. 3)	S	2	—	265.00	こども未来課	"
159	"	大宮西	なかよし西児童クラブ室	児童クラブ室	平成24年 2月(2012. 2)	W	1	—	76.18	こども未来課	"
160	"	富丘	富丘第1・第2児童クラブ	児童クラブ	令和 3年 3月(2021. 3)	S	2	—	265.00	こども未来課	"
161	"	富士根南	21世紀第1・第2児童クラブ	児童クラブ	令和 8年 1月(2026. 1)	S	2	—	332.42	こども未来課	"
162	"	北山	北山児童クラブ	児童クラブ室	平成24年 9月(2012. 9)	W	1	—	96.88	こども未来課	"
163	"	"	山宮児童クラブ	児童クラブ室	昭和53年 8月(1978. 8)	W	1	—	39.00	こども未来課	"
164	"	上野	上野児童クラブ	児童クラブ	平成31年 2月(2019. 2)	W	1	—	149.06	こども未来課	"
165	"	上井出	上井出児童クラブ	児童クラブ室	昭和53年 6月(1978. 6)	W	1	—	63.00	こども未来課	"
166	"	白糸	白糸児童クラブ	児童クラブ室	昭和33年 3月(1958. 3)	W	1	—	47.00	こども未来課	"
167	"	芝川	たけの子児童クラブ	児童クラブ室	昭和57年 1月(1982. 1)	W	1	—	53.00	こども未来課	"
168	"	"	やまびこ児童クラブ	児童クラブ室	平成13年 1月(2001. 1)	W	1	—	79.92	こども未来課	"
169	"	"	ゆのっ子児童クラブ	児童クラブ室	昭和53年 1月(1978. 1)	W	1	—	53.00	こども未来課	"

No	施設分類	再編地域	施設名称	棟名称	完成年度	構造	地上	地下	延床面積(㎡)	所管課	ページ
170	保育園	大宮東	明星保育園	園舎	昭和53年 3月(1978. 3)	RC	2	—	963.86	保育支援課	82
171	"	大宮中	大宮保育園	園舎	平成19年 9月(2007. 9)	S	2	—	1,490.93	保育支援課	"
172	"	"	大富士保育園	園舎	昭和61年 3月(1986. 3)	RC	2	—	609.85	保育支援課	"
173	"	富丘	西保育園	園舎	昭和48年 3月(1973. 3)	RC	2	—	883.33	保育支援課	"
174	"	富士根南	大岩明倫保育園	園舎	昭和52年 3月(1977. 3)	RC	2	—	953.00	保育支援課	"
175	"	"	富士根保育園	園舎	平成26年 3月(2014. 3)	RC	2	—	1,231.15	保育支援課	"
176	"	富士根北	栗倉保育園	園舎	昭和53年 3月(1978. 3)	RC	1	—	604.82	保育支援課	"
177	"	北山	北山保育園	園舎	昭和58年 3月(1981. 3)	RC	2	—	888.05	保育支援課	"
178	"	"	山宮保育園	園舎	昭和58年 3月(1983. 3)	RC	1	—	541.05	保育支援課	"
179	"	上井出	上井出保育園	園舎	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	1	—	842.24	保育支援課	"
180	"	"	井之頭保育園	園舎	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	1	—	420.31	保育支援課	"
181	"	白糸	白糸保育園	園舎	昭和59年 3月(1984. 3)	RC	1	—	643.82	保育支援課	"
182	"	芝川	袖野保育園	園舎	昭和60年 1月(1985. 1)	RC	2	—	578.06	保育支援課	"
183	庁舎施設	大宮東	市役所	庁舎	平成 3年 9月(1991. 9)	SRC	8	1	21,014.11	契約管理課	90
184				車庫	平成 3年 9月(1991. 9)	S	1	—	533.78		"
185	"	北山	北山出張所	会館	昭和56年 3月(1981. 3)	RC	2	—	668.88	北山出張所	"
186	"	上野	上野出張所	会館	平成 9年 3月(1997. 3)	RC	2	—	1,058.33	上野出張所	"
187	"	白糸	白糸出張所	会館	令和 3年 2月(2021. 2)	RC+S	2	—	828.90	白糸出張所	"
188	"	芝川	芝川出張所	会館	昭和63年 1月(1988. 1)	SRC	3	1	2,780.58	芝川出張所	"
189	消防施設	大宮東	中央消防署	庁舎	平成12年 6月(2000. 6)	RC	3	—	1,606.78	消防総務課	85
190	"	富丘	西消防署	庁舎	平成 7年 2月(1995. 2)	RC	2	—	724.22	消防総務課	"
191	"	富士根北	中央消防署東分署	庁舎	平成 9年 3月(1997. 3)	RC	1	—	293.37	消防総務課	"
192	"	上野	西消防署上野分署	庁舎	平成16年 4月(2004. 4)	S	2	—	340.27	消防総務課	"
193	"	上井出	西消防署北分署	庁舎	平成28年 3月(2016. 3)	RC+S	2	—	650.47	消防総務課	"
194				訓練棟	平成28年 3月(2016. 3)	S	4	—	203.40		"
195	"	芝川	中央消防署芝川分署	庁舎	平成 3年 4月(1991. 4)	RC	2	—	503.27	消防総務課	"
196	"	"	芝川分署水防倉庫	倉庫	平成 7年 3月(1995. 3)	S	1	—	196.07	消防総務課	"
197	"	大宮中	第1分団詰所	詰所兼車庫	平成 9年 3月(1997. 3)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
198	"	"	第2分団詰所	詰所兼車庫	平成 5年12月(1993.12)	S	2	—	76.70	警防救急課	"
199	"	"	第3分団詰所	詰所兼車庫	平成15年 8月(2003. 8)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
200	"	大宮西	第4分団詰所	詰所兼車庫	昭和60年 3月(1985. 3)	S	2	—	68.77	警防救急課	"
201	"	大宮東	第5分団詰所	詰所兼車庫	平成17年 2月(2005. 2)	S	2	—	117.00	警防救急課	"
202	"	富丘	第6分団詰所(外神)	詰所兼車庫	平成 7年 3月(1995. 3)	S	2	—	76.80	警防救急課	"
203	"	"	第6分団詰所(青木)	詰所兼車庫	平成11年 3月(1999. 3)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
204	"	"	第6分団詰所(淀師)	詰所兼車庫	平成21年 2月(2009. 2)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
205	"	"	第7分団詰所	詰所兼車庫	平成 7年 3月(1995. 3)	S	2	—	76.80	警防救急課	"
206	"	大宮中	第8分団詰所	詰所兼車庫	平成 8年 3月(1996. 3)	S	2	—	76.80	警防救急課	"
207	"	大宮西	第9分団詰所	詰所兼車庫	平成18年 2月(2006. 2)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
208	"	"	第10分団詰所(安居山)	詰所兼車庫	平成10年 3月(1998. 3)	RC+S	2	—	117.00	警防救急課	"
209	"	"	第10分団詰所(沼久保)	詰所兼車庫	平成 8年 3月(1994. 3)	S	2	—	64.20	警防救急課	"
210	"	大宮東	第11分団詰所(貫戸)	詰所兼車庫	昭和58年 3月(1981. 3)	■	1	—	19.87	警防救急課	"
211	"	"	第11分団詰所(黒田)	詰所兼車庫	昭和58年 3月(1981. 3)	S	2	—	65.22	警防救急課	"
212	"	"	第11分団詰所(星山)	詰所兼車庫	平成27年 3月(2015. 3)	S	2	—	101.84	警防救急課	"
213	"	"	第12分団詰所(山本)	詰所兼車庫	平成 2年 3月(1990. 3)	S	2	—	77.40	警防救急課	"
214	"	富士根南	第12分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	平成13年 2月(2001. 2)	S	2	—	117.00	警防救急課	"
215	"	"	第13分団詰所	詰所兼車庫	平成19年 3月(2007. 3)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
216	"	"	第14分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	平成 1年 3月(1989. 3)	S	2	—	76.70	警防救急課	"
217	"	"	第14分団詰所(大岩)	詰所兼車庫	平成25年 3月(2013. 3)	S	2	—	101.84	警防救急課	"
218	"	富士根北	第15分団詰所(神成)	詰所兼車庫	平成29年 2月(2017. 2)	S	2	—	101.84	警防救急課	"
219	"	"	第15分団詰所(村山)	詰所兼車庫	昭和57年 3月(1982. 3)	S	1	—	60.27	警防救急課	"
220	"	"	第15分団詰所(二又)	詰所兼車庫	平成23年 3月(2011. 3)	S	2	—	102.80	警防救急課	"
221	"	北山	第16分団詰所	詰所兼車庫	昭和57年 6月(1982. 6)	S	2	—	77.63	警防救急課	"
222	"	"	第17分団詰所(上組)	詰所兼車庫	昭和60年 3月(1985. 3)	S	2	—	120.00	警防救急課	"
223	"	上野	第18分団詰所	詰所兼車庫	令和 3年 2月(2021. 2)	S	2	—	185.02	警防救急課	"
224	"	"	第19分団詰所(妙蓮寺)	詰所兼車庫	昭和56年 3月(1981. 3)	S	1	—	52.31	警防救急課	"
225	"	"	第19分団詰所(下条)	詰所兼車庫	平成31年 1月(2019. 1)	S	2	—	165.02	警防救急課	"

No	施設分類	再編地域	施設名称	棟名称	完成年度	構造	地上	地下	延床面積(m <sup>2</sup> )	所管課	ページ
226	消防施設	上井出	第20分団詰所(上井出)	詰所兼車庫	昭和59年 3月(1984. 3)	S	2	—	145. 52	警防救急課	95
227	"	"	第20分団詰所(人穴)	詰所兼車庫	昭和60年11月(1985. 11)	S	1	—	52. 30	警防救急課	"
228	"	"	第21分団詰所(猪之頭)	詰所兼車庫	昭和58年 3月(1983. 3)	S	2	—	146. 44	警防救急課	"
229	"	"	第21分団詰所(麓)	詰所兼車庫	昭和60年11月(1985. 11)	W	1	—	19. 87	警防救急課	"
230	"	白糸	第22分団詰所(原)	詰所兼車庫	昭和63年 3月(1988. 3)	S	2	—	145. 50	警防救急課	"
231	"	芝川	第23分団詰所	詰所兼車庫	平成17年12月(2005. 12)	S	1	—	76. 58	警防救急課	"
232	"	"	第24分団詰所	詰所兼車庫	平成13年 1月(2001. 1)	S	2	—	79. 18	警防救急課	"
233	"	"	第25分団詰所	詰所兼車庫	昭和61年 1月(1986. 1)	S	1	—	77. 40	警防救急課	"
234	"	"	第26分団詰所	詰所兼車庫	平成10年12月(1998. 12)	S	2	—	79. 29	警防救急課	"
235	"	"	第27分団詰所	詰所兼車庫	平成17年 3月(2005. 3)	S	2	—	77. 40	警防救急課	"
236	"	"	第28分団詰所	詰所兼車庫	平成18年 2月(2006. 2)	S	2	—	77. 40	警防救急課	"
237	環境・衛生プラント施設	大宮東	衛生プラント	本館	昭和63年 9月(1988. 9)	RC	2	1	2, 253. 59	下水道課	116
238	"	北山	鞍骨沢最終処分場	浸出水処理施設	平成10年 3月(1998. 3)	S	2	2	1, 089. 10	清掃センター	178
239	"	" 清掃センター	清掃センター	工場棟	平成 6年 9月(1994. 9)	RC+S	6	1	7, 187. 40	清掃センター	151
240				管理棟	平成 6年 9月(1994. 9)	RC	2	—	739. 61		"
241				旧管理棟	昭和50年 1月(1975. 1)	RC	2	—	300. 00		"
242				破碎棟	昭和51年 6月(1976. 6)	RC	2	—	349. 07		"
243				選別棟	昭和51年 6月(1976. 6)	S	3	—	207. 41		"
244				倉庫車庫	平成 6年 9月(1994. 9)	S	1	—	214. 19		"
245				破碎投入棟	昭和51年 6月(1976. 6)	S	1	1	178. 75		"
246				投入棟	昭和55年 3月(1980. 3)	S	1	—	163. 15		"
247	"	"	富士宮聖苑	火葬棟・収骨室	昭和57年 3月(1982. 3)	RC	2	—	842. 62	環境企画課	148
248	"	"		待合棟・渡廊下	昭和57年 3月(1982. 3)	RC+S	1	—	829. 78	環境企画課	"
249	市立病院	大宮中	富士宮市立病院	本館	昭和61年10月(1986. 10)	SRC+RC	5	—	17, 938. 38	病院管理課	193
250				南棟	平成15年 5月(2003. 5)	RC	4	—	2, 011. 57		"
251				地域包括ケア病棟	令和 1年 7月(2019. 7)	RC	2	—	1, 870. 20		"
252				医師住宅	昭和61年 3月(1986. 3)	RC	4	—	1, 145. 36		"
253				MRI棟	平成 4年 6月(1992. 6)	RC	2	—	746. 01		"
254				中央倉庫	昭和61年11月(1986. 11)	RC	2	—	299. 79		"
255				保育所	昭和61年10月(1986. 10)	W	1	—	112. 62		"
256				別館1事務所	昭和61年 2月(1986. 2)	RC	4	—	2, 149. 72		"
257				別館2	昭和56年 4月(1981. 4)	S	2	—	230. 17		"
258				別館1倉庫	昭和61年 2月(1986. 2)	S	2	—	222. 75		"
259	その他	富士根北	富士山環境交流プラザ	事務棟	平成21年10月(2009. 10)	RC+S	2	—	441. 41	花と緑と水の課	197
260	"	白糸	白糸自然公園	白糸ふれあいホール	平成 2年 2月(1990. 2)	SRC+S	1	—	695. 00	花と緑と水の課	"
261				作業所	昭和56年12月(1981. 12)	S	2	—	258. 39		"
262				車庫	昭和63年 3月(1988. 3)	S	1	—	148. 12		"
263	"	大宮中	若者チャレンジ支援施設	本館	平成21年10月(2009. 10)	RC	4	—	444. 36	企画戦略課	"

## 資料2 実施計画一覧

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
地域活性化施設	富士宮駅前交流センター	本館	令和4年度LED化改修	—	—	—
〃	大富士交流センター	本館	—	—	—	—
〃	富丘交流センター	本館	—	—	—	—
〃	富士根交流センター	本館	—	—	—	—
〃	袖野の里活性化施設	集会場	—	—	—	—
〃	(旧)富士根南公民館	本館	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	改修 70,000千円	—	—
社会教育施設	南部公民館	公民館	令和2年度長寿命化改修 (建築)  令和7年度長寿命化改修 (電気)	—	—	—
〃	西公民館	公民館	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	長寿命化改修 (建築) 56,000千円	—
〃	富士根北公民館	公民館	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 97,000千円	—	—
〃	芝川公民館	公民館	令和7年度長寿命化改修 (機械)	—	特定天井耐震改修 63,400千円  長寿命化改修実施設計 13,860千円	—
〃	袖野公民館	公民館	令和元年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		倉庫	—	—	—	—
〃	芝川公民館内房分館	公民館	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	富士宮市立中央図書館	図書館	令和3年度長寿命化改修 (機械)  令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)  令和4年度内部改修  令和5年度1階床改修	—	—	—
〃	富士宮市立西富士図書館	図書館	令和5年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	市民文化会館	会館	—	耐震補強、 長寿命化改修及び 環境改善工事 3,982,950千円  工事監理委託料 47,500千円	—	—
〃	埋蔵文化財センター	本館	—	—	—	—
〃	郷土資料館内房収蔵庫	倉庫	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
観光・産業施設	富士山天母の湯	本館	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	道の駅朝霧高原	売店食堂・事務所	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械・電気) 令和5年度増改築	—	—	—
〃	白糸の滝観光案内所	観光案内所・便所	—	—	—	—
〃	新稻子川温泉 ユー・トリオ	本館	—	—	—	—
		温泉プール棟	令和6年度解体	—	—	—
		温泉棟	—	—	—	—
スポーツ施設	富士宮市民体育館	体育館	平成29年度吊り天井改修 (建築・電気) 令和元年度トイレ改修 令和2年度長寿命化改修 (機械) 令和2・3年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	富士宮市民プール	管理棟	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和6年度屋内プール水槽 改修	—	—	—
〃	B&G海洋センター	体育館	—	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 188,780千円	エアコン設置 100,415千円 LED化改修 16,512千円
小・中学校	東小学校	教室棟	平成28年度トイレ改修	—	長寿命化改修 (建築・機械) 86,300千円	—
		管理教室棟	令和7年度解体	改築 1,458,900千円	—	—
		特別教室棟	令和7年度解体		—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	黒田小学校	教室棟(南)	—	—	—	—
		管理教室棟	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		普通教室棟	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		屋内運動場	—	改築 100,000千円	改築 600,000千円	解体 50,000千円
		教室棟(中)	—	—	—	—
		教室棟(南西)	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)	
小・中学校	大宮小学校	教室棟	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 136,100千円	
		管理教室棟	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	長寿命化改修 (建築・電気) 85,510千円	トイレ改修 118,300千円	
		屋内運動場	令和7年度長寿命化改修 (建築)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円			
		昇降棟	—	—	長寿命化改修 (建築) 30,100千円	—	
〃	貴船小学校	教室棟(中)	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	トイレ改修 103,350千円	—	
		教室棟(西)	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—		—	
		管理教室棟	令和7年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—	
		屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 56,780千円	
			全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円				
〃	富丘小学校	管理教室棟・普通教室棟	平成28年度耐震改修 令和元年度長寿命化改修 (建築) 令和2年度長寿命化改修 (機械)	—	—	—	
		教室棟(東)	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—	
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円			
		普通特別教室棟	平成28年度耐震補強	—	—	—	
〃	西小学校	管理・特別教室棟・普通 教室棟	令和5年度トイレ改修 令和7年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—	
		屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 90,500千円	
					全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		教室棟(南・南東)	令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	トイレ改修 76,700千円	—	—	
〃	大富士小学校	教室棟(東)	平成29年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—	
		屋内運動場	平成29年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円			
		管理教室棟	—	—	—	—	
		普通教室棟	—	—	—	—	

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
小・中学校	富士根南小学校	教室棟(西)	—	—	—	長寿命化改修 (建築) 42,600千円
		特別教室棟(西)・教室棟(南)	平成29年度長寿命化改修 (建築)	トイレ改修 67,600千円	—	トイレ改修 104,650千円
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		管理教室棟	—	—	—	—
		教室棟(東)	令和4年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		特別教室棟(東)	—	—	—	—
		教室棟(中)	—	—	—	長寿命化改修 (建築) 23,900千円
〃	富士根北小学校	管理教室棟	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 100,340千円
		教室棟	—	—	—	長寿命化改修(建築) 33,800千円
		屋内運動場	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		給食受入室・宿直室	—	—	—	—
〃	富士根北小学校栗倉分校	管理教室棟	—	—	—	—
〃	北山小学校	管理教室棟	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		屋内運動場	令和2年度器具庫改築	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	山宮小学校	普通教室・特別教室棟	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		教室棟(管理教室棟同一棟)	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		管理教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	上井出小学校	普通教室棟・特別教室棟	令和元年度トイレ改修	—	—	—
		屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 85,480千円
				全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	人穴小学校	管理教室棟	令和3年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		特別教室棟	—	—	—	—
		図書室	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
小・中学校	井之頭小学校	管理特別教室棟	平成28年度外壁屋根改修 令和4年度水道管改修	—	—	—
		教室棟	令和4年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	—	—
		屋内運動場	令和元年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	井之頭小学校根原分校	管理教室棟	—	—	—	—
〃	白糸小学校	管理教室棟	令和2年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		屋内運動場	平成30年度長寿命化改修 (建築)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	上野小学校	管理教室棟・特別教室棟	—	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	富士見小学校	普通教室・管理棟	令和7年度トイレ改修 240,000千円	長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	芝富小学校	教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築) 令和4年度トイレ改修	—	—	—
		管理・特別教室棟	令和5年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	内房小学校	普通教室棟	平成28年度外壁塗装及び屋上防水改修	—	—	—
		屋内運動場	—	—	—	—
				全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
〃	柚野小学校	普通教室棟	令和3年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		給食室	—	—	—	—
〃	稻子小学校	普通教室棟(東／西)	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
		屋内運動場	令和4年度長寿命化改修 (建築・電気)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
小・中学校	富士宮第一中学校	管理教室棟・教室棟(東)	令和4年度トイレ改修 令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
		教室棟(西)(給食受入室)	平成30年度トイレ改修 令和7年度長寿命化改修(建築)	—	—	—
		屋内運動場	令和5年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		技術科室	令和元年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	富士宮第二中学校	教室・特別教室棟・管理・教室棟	令和元・2年度長寿命化改修 (建築・電気)	改修 115,000千円	—	—
		教室棟	令和4年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		特別教室棟	—	—	解体 53,000千円	—
		渡廊下	—	—	—	—
		給食受入室	—	—	—	—
〃	富士宮第三中学校	管理教室棟・教室棟(東西)	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和7年度トイレ改修	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		教室棟(南)	令和5年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		技術科室	—	—	—	—
〃	富士宮第四中学校	管理教室棟(昇降棟含)	平成29年度トイレ改修 令和3年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		屋内運動場	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		教室棟(東側倉庫含)	令和5年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		技術科室	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
小・中学校	富士根南中学校	屋内運動場	令和2年度天井改修	長寿命化改修実施設計 9,940千円	長寿命化改修 (建築・機械) 184,580千円	—
		管理教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築) 令和5年度トイレ改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		教室棟(南)	令和元年度長寿命化改修 (建築・電気)	—	トイレ改修 87,750千円	—
		教室棟(南東)	—	—	—	—
		技術科室	—	—	—	—
〃	富士根北中学校	管理教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		屋内運動場	平成28年度耐震改修	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		特別教室棟	平成30年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	北山中学校	管理教室棟・教室棟	令和元年度耐震改修 令和6年度トイレ改修	—	—	—
		屋内運動場	—	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		教室棟(西)	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
		技術科室	—	—	—	—
		給食受入室	—	—	—	—
〃	西富士中学校	教室棟・管理教室棟	令和元年度床改修 令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		屋内運動場	—	—	長寿命化改修 実施設計 8,260千円	—
		全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円				
		技術科棟	令和元年度床改修	—	—	—
〃	井之頭中学校	普通教室・管理棟	令和3年度耐震改修	—	—	—
		屋内運動場	—	—	—	—
		全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円				
		技術室棟	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
小・中学校	上野中学校	管理教室棟	令和2年度トイレ改修	—	—	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 141,690千円
		屋内運動場	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		技術科室	—	—	—	—
〃	大富士中学校	管理特別教室棟・普通教室棟(渡廊下含)	令和5年度長寿命化改修 (建築) 令和6年度トイレ改修	—	防火扉改修 27,000千円	—
		屋内運動場	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 190,350千円
				全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		倉庫	—	—	—	—
〃	芝川中学校	屋内運動場棟	—	—	—	長寿命化改修 実施設計 10,340千円
				全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		普通教室棟	—	—	—	—
		特別教室棟	—	—	—	長寿命化改修(建築) 42,600千円
〃	袖野中学校	普通教室棟	令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
		屋内運動場	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	全小中学校空調設置 R8:222,000千円、R9:1,003,493千円、R10:1,216,507千円		
		特別教室多目的教室棟	令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
その他学校施設	市立学校給食センター	本館	—	—	—	—
医療・保健・福祉施設	あすなろ園	園舎	令和2年度長寿命化改修 (機械) 令和4年度LED化改修 令和4年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	療育支援センター	本館	令和5年度LED化改修	—	—	—
〃	保健センター・救急医療センター	事務所・診療所	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	総合福祉会館	本館	令和7年度長寿命化改修 (建築) 令和7年度特定天井耐震改修実施設計	—	長寿命化改修 (機械) 200,000千円	長寿命化改修 (機械) 55,500千円 特定天井耐震改修 75,200千円

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
医療・保健・福祉施設	長生園	本館	令和元年度和室改修 令和2・3年度空調設備設置 令和5年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和6年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和7年度トイレ改修	—	—	—
児童クラブ	児童館	本館	—	—	—	—
〃	黒田第1児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	黒田第2・第3 児童クラブ	児童クラブ室	—	長寿命化改修 (建築) 21,000千円	—	—
〃	ひがし第1・第2 児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	吉美第1・第2 児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	なかよし西 児童クラブ室	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	富丘第1・第2 児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	北山児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	山宮児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	上野児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	上井出児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	白糸児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	たけの子児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	やまびこ児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	ゆのっ子児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
〃	21世紀第1・第2 児童クラブ	児童クラブ室	—	—	—	—
保育園	明星保育園	園舎	令和7年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	大宮保育園	園舎	令和4年度病児保育室等改修	—	—	—
〃	大富士保育園	園舎	令和2年度長寿命化改修 (建築)	—	—	—
〃	西保育園	園舎	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名稱	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
保育園	大岩明倫保育園	園舎	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	富士根保育園	園舎	—	—	—	—
〃	栗倉保育園	園舎	令和5年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	北山保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修 (建築)	長寿命化改修 (機械) 26,000千円	—	—
〃	山宮保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和6年度長寿命化改修 (機械)	—	—	—
〃	上井出保育園	園舎	平成28年度屋根・屋上防水 改修	—	—	—
〃	井之頭保育園	園舎	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	白糸保育園	園舎	—	—	—	—
〃	袖野保育園	園舎	平成29年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
庁舎施設	市役所	庁舎	平成29年度長寿命化改修 【低層棟】(建築)	—	長寿命化改修 (建築) 29,000千円	—
			平成30・令和元年度長寿命 化改修【議会棟】(建築)			
			平成30年度長寿命化改修 (機械)			
			令和2・3年度長寿命化改修 【高層棟】(建築)			
			令和2年度長寿命化改修 (電気・機械)			
			令和3年度長寿命化改修 (電気・機械)			
			令和4年度議会LED化改修			
			令和4年度長寿命化改修 (建築・電気)			
			令和5年度長寿命化改修 (建築・機械)			
			令和5・6年度長寿命化改修 (電気)			
			令和5・6年度議場音響シス テム改修			
			令和7年度特定天井耐震改 修			
			令和6・7年度長寿命化改修 (機械)			
		車庫	平成28年度屋上防水・外壁 改修	—	—	—
〃	北山出張所	会館	令和元年度エレベータ新設 令和2年度耐震改修 令和4年度トイレ改修	LED化改修 5,600千円	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
庁舎施設	上野出張所	会館	平成30・令和元年度長寿命化改修(建築) 令和3年度長寿命化改修(機械) 令和7年度LED化改修	—	長寿命化改修(建築・機械) 84,700千円	—
〃	白糸出張所	会館	—	—	—	—
〃	芝川出張所	会館	平成30年度長寿命化改修(建築・機械) 令和5年度LED化改修	—	—	—
消防施設	中央消防署	庁舎	令和5年度長寿命化改修(建築・機械)	—	—	—
〃	西消防署	庁舎	平成28年度空調設備改修 平成29年度長寿命化改修(建築) 令和2年度LED化改修 令和6・7年度長寿命化改修(建築)	—	—	—
〃	中央消防署東分署	庁舎	令和6年度長寿命化改修(建築・機械・電気)	—	—	—
〃	西消防署上野分署	庁舎	—	—	長寿命化改修(建築・機械) 71,300千円	—
〃	西消防署北分署	庁舎	—	—	—	—
		訓練棟	—	—	—	—
〃	中央消防署芝川分署	庁舎	—	造成工事 170,000千円	建設工事 267,500千円	建設工事 695,369千円
〃	芝川分署水防倉庫	倉庫	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
消防施設	第1分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第2分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第3分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第4分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第5分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第6分団詰所(外神)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第6分団詰所(青木)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第6分団詰所(淀師)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第7分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第8分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第9分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第10分団詰所(安居山)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第10分団詰所(沼久保)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第11分団詰所(黄戸)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第11分団詰所(黒田)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第11分団詰所(星山)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第12分団詰所(山本)	詰所兼車庫	—	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 20,400千円
"	第12分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第13分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第14分団詰所(小泉)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第14分団詰所(大岩)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第15分団詰所(二又)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第15分団詰所(村山)	詰所兼車庫	—	—	長寿命化改修 (建築・機械) 12,800千円	—
"	第15分団詰所(神成)	詰所兼車庫	—	—	—	—
"	第16分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
消防施設	第17分団詰所(上組)	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第18分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第19分団詰所 (妙蓮寺)	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第19分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第20分団詰所 (上井出)	詰所兼車庫	令和元年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
〃	第20分団詰所(人穴)	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第21分団詰所 (猪之頭)	詰所兼車庫	—	—	旧詰所解体 7,000千円	—
〃	第21分団詰所(麓)	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第22分団詰所(原)	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第23分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第24分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第25分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第26分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第27分団詰所	詰所兼車庫	—	—	—	—
〃	第28分団詰所	詰所兼車庫		—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴*	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
環境・衛生プラント	衛生プラント	本館	平成30年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	施設改造実施設計 16,000千円	施設改造工事 20,000千円
"	富士宮聖苑	火葬棟・ 取骨室	令和6年度長寿命化改修 (建築・機械)	—	—	—
"	清掃センター	待合棟・ 渡廊下	平成30年度待合室等改修 令和4年度長寿命化改修 (建築・機械) 令和5年度長寿命化改修 (建築・機械・電気) 令和5・6年度長寿命化改修 (機械・電気)	—	—	—
"	鞍骨沢最終処分場	浸出水 処理施設	令和4年度長寿命化改修 (建築・機械・電気)	—	—	—
"	富士宮聖苑	旧管理棟	—	—	—	—
		管理棟	令和3年度LED化改修	長寿命化改修 (建築・機械・電気) 178,000千円	—	—
		工場棟	平成30・令和元年度長寿命化改修(建築) 平成30年度長寿命化改修 (機械) 令和元年度長寿命化改修 (電気) 令和4・5年度灰出コンベヤ室 更新(機械) 令和6・7年度主要設備更新	主要設備更新 (焼却施設) 1,656,050千円 工事監理委託料 12,122千円	長寿命化改修 (建築) 70,000千円	—
		倉庫車庫	—	—	—	—
		破碎棟	—	—	主要設備更新 (電気) 65,200千円 発注支援及び工事 監理委託料 22,000千円	主要設備更新 (電気) 97,800千円 工事監理委託料 11,000千円
		破碎投入棟	—	—	—	—
		選別棟	—	—	—	—
		投入棟	—	—	—	—

施設分類	施設名称	棟名称	改修履歴	令和8(2026)	令和9(2027)	令和10(2028)
市立病院	富士宮市立病院	本館	平成28年度空調設備改修 【人工透析室系統】			
			平成28年度ボイラー改修			
			平成29年度冷却塔改修			
			平成29年度エレベータ改修			
			平成29年度外壁改修			
			平成30年度外壁改修			
			平成30年度中央監視設備改修			
			平成30年度直流電源設備改修			
			令和元年度冷温水発生機改修			
			令和3年度高架水槽改修			—
			令和3年度1階照明LED化改修			
			令和4年度1階照明LED化改修	施設改修等配置検討 委託料 20,328千円	施設改修等配置検討 委託料 8,712千円	
			令和4年度揚水ポンプ更新			
			令和5年度2階照明LED化改修			
			令和5年度消火栓、スプリンクラー設備更新			
			令和6年度2階照明LED化改修			
			令和6年度3B病棟浴室・トイレ改修			
			令和7年度3,4,5階照明LED化改修			
			令和7年度井戸ポンプ更新			
			平成30年度外壁改修			
			南棟	令和元年度外壁改修		—
				令和4年度南棟空調機更新		
		地域ケア包括棟	—			—
		MRI棟	—			—
		医師住宅	—	—	長寿命化改修 (機械) 82,000千円	長寿命化改修 (建築) 57,000千円
		中央倉庫	—	—	—	—
		保育所	—	—	—	—
		別館1事務所	—	—	—	—
		別館1倉庫	—	—	—	—
		別館2	—	—	—	—
その他	富士山環境交流プラザ	事務棟	—	—	—	—
〃	白糸自然公園	白糸ふれあいホール	—	—	—	—
		作業所	—	—	—	—
		車庫	—	—	—	—
〃	若者チャレンジ支援施設	本館	—	—	—	—

## 富士宮市個別施設計画

発行 令和 4 年 3 月

改訂 令和 8 年 3 月

発 行：富士宮市都市整備部公共建築課

住 所：〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町 150 番地

電 話：0544-22-1195

F A X：0544-22-1208

メール：[kokyoken@city.fujinomiya.lg.jp](mailto:kokyoken@city.fujinomiya.lg.jp)